

Sandeslättskroken 2-112 och 7-113 Datum 10-17 okt 2023

Rapport efter filmning av samlingsledning

1/ NB (Nedstigningsbrunn) Hus 6 mot NB vid infart

Samlingsledningen består av

0–10 m gjutjärn

10-14 m betongrör

14-15,4 m plaströr

15,4-15,7 m betongrör

15,7 m plaströr

2/ Rensrör Hus 43 mot NB Hus 25

Hus 33 finns sprickor i betongröret mellan kl 10 - 02

3/ Hus 81 tillbaka till NB Hus 91

16,6 m utfällning/påväxt, reduktion av tvärsnittsarean 5-15%

13,2 m samma som ovan

4/ NB 91 mot Hus 111

13,4 m Ytskada, hål i betong

14,2 m samma som ovan

Rekommendation: Inget av ovanstående behöver någon akut åtgärd.

Nr 1 I framtiden behövs åtgärd med relining/flexibla foder

Nr 2 Sprickan finns i topphalvan av röret och kan rasa ner helt eller såsom att den kan hålla flera år framåt som den redan har gjort.

Nr 3 Påverkar vattenflödet lite men behöver ingen akut åtgärd.

Nr 4 Båda hålen verkar övertäckta med någon typ av plast (gulfärgade) men regnvatten kan komma in mellan plast och hålet. Kan punktlagas.

För övrigt ser det bra ut.

Ny kamerainspektion rekommenderas om runt 7-10 år

AvloppsExperten i väst AB

Datavägen 12B

436 32 ASKIM

031-681114

0722-114401

Org.nr 556803-9696

www.avex.se

info@avex.se