



EPDM VEJLEDNING

FORBEREDELSE:

1. Overfladen skal være ren, tør og fri for skarpe udstålinger.
2. Læg EPDM'en ud i den ønskede position på taget og lad den hvile i mindst 30 til 60 minutter.
3. Fold EPDM'en halvvejs tilbage og rengør undersiden grundigt; gør det samme for den anden side.
4. Din tagoverflade skal være plan eller skråner mod regnvandsafløbet.
5. Brug et hulbor til at lave et hul til afløbsudløbet.

Vi anbefaler ikke at installere EPDM under regn, høj luftfugtighed eller temperaturer under 5 grader Celsius.
Tip: Opbevar EPDM-klæbemidlet indendørs ved stuetemperatur efter udlægning af EPDM-membranen; dette giver membranen tid til at slappe af og gør klæbemidlet lettere at arbejde med.

Bemærk: EPDM leveres med et tyndt lag talkumpulver; rengør altid EPDM-membranen grundigt med en blød kost eller let fugtig moppe.

HOVEDTAGOVERFLADE:

1. Fold EPDM'en tilbage lige foran kanten af taget (ca. 10 cm før den forhøjede kant) hele vejen rundt.
2. Fold halvdelen af EPDM-membranen over den anden halvdel.
3. Ryst sprayklæbemidlet godt før påføring.
4. Påfør klæbemidlet på underlaget og EPDM'en hver 50 cm. Bemærk: det er et kontaktklæbemiddel, så limen skal være tør, inden du folder den tilbage. **Spray let på underlaget og EPDM'en**
5. Når du har limet EPDM'en op til den forhøjede kant, fej den straks med en blød kost fra midten og ud mod siden.

Gentag trin 2-5 for den anden side.

Tip: Når du folder EPDM tilbage, skal du sørge for, at det er let afrundet på siderne, hvilket gør det nemt at folde tilbage, når det limes fast. Bemærk: at skubbe tilbage eller trække det mod dig er den bedste måde at flytte membranen på; at trække den op kan tillade, at der kommer luft ind under.

OVERHÆNGENDE KANTER:

1. Sprøjt de sidste 10 cm af underlaget + den hævede kant, og sprøjt derefter EPDM'en.
2. Vent indtil limen er tør.
3. Arbejd fra midten af taget til hjørnerne, pres EPDM'en ind i den 90 graders hjørne, hvor kanten går op, uden at strække den.
4. Tør godt af med en håndbørste eller en blød børste.

Tip: Ved at arbejde fra midten og ud mod siderne bliver det lettere at folde hjørnerne ind i en kegle.

HJØRNER:

1. Fold hjørnerne (skær ikke!) ind i en kegle og træk stramt over kanten.

Tip: Når du strammer det over kanten, påfør en lille dråbe lim under EPDM'en for at holde det stramt..



AFLØB :

1. Lav et rundt hul i EPDM'en, som er 1/3 af størrelsen på hullet i taget, hvor afløbsrøret skal passere igennem.
2. Skub afløbsrøret igennem EPDM'en og hullet
3. Markér kanten af EPDM-flappen på afløbsudløbet med kridt.
4. Træk udløbet op en smule.
5. Påfør EPDM-tætningsmiddel langs kridtlinjen, ca. 5 cm bredt.
6. Skub udløbet tilbage ned og pres tætningsmidlet ud langs kanten, og glat det pænt ud.

SYNINGER/FORBINDELSE MED EKSTRA TAGDÆKNING:

1. EPDM skal overlappe mindst 10 cm ved samlingen.
2. Fold den ikke-limede EPDM lidt tilbage og læg to bånd af tætningsmiddel, der er 5 cm brede.
3. Fold EPDM'en tilbage og sørg for, at du kan se tætningsmidlet komme ud under EPDM'en, inden du glatter det ud pænt.

Tilbehør:

