


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Grundejerforeningen Avlskovparken LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 7

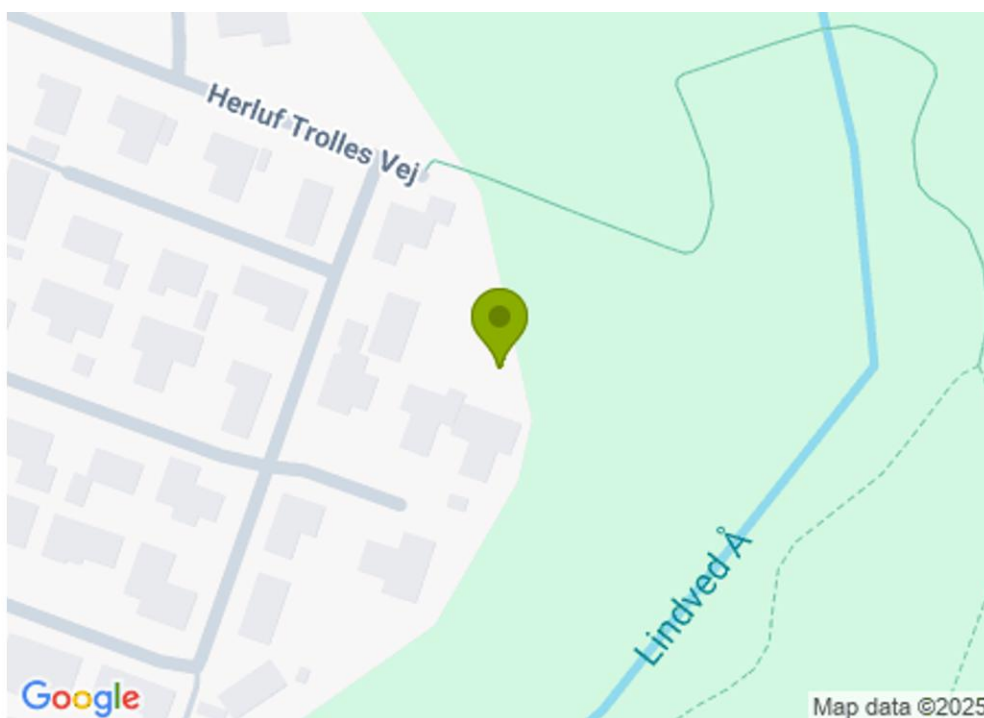

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Jacob Gregersen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0072 fra DNV

Inspektionsdato: maj 07, 2025

Rapportnr.: JG2090
Ordrenummer: 00003958

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Blangstedgårdvej 8 • DK-5220 Odense SØ • CVR-nr. 34 90 32 39

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Avlskovparken	Kundenr.	25612350
Adresse	Herluf Trollesvej 28	Kontaktperson	Pernille Andersen
Forstad/by		Kontakttilf.	23631717
Postnr./By	5220 / Odense SØ	E-mail	pernille.andersen1@gmail.com; kontakt@

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Jacob Gregersen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken (Lp1)		Adresse: Herluf Trolles Vej 459, Odense SØ. 5220			Side 3
Kontaktperson: Pernille Andersen		E-mail: pernille.andersen1@gmail.com; kontakt@avls		Telefon: 23631717	
Risikovurdering	8	9	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken (Lp1)

Adresse: Herluf Trolles Vej 459, Odense SØ. 5220

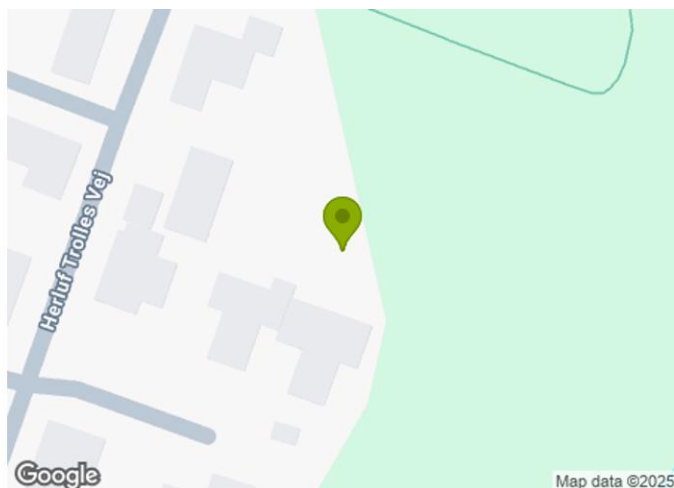

Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Klatreredskab
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Vippe
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 3

Redskabsoversigt



Navn: Vippe
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Rutsjebane
 Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænruksjebane
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Vippe
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 1

Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: Lp1.7
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 1.300 mm
 Småbørn
 Store børn




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Træet bør også beskæres.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet har en ru overflade. Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for tilskadekomst. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Viste skade bør slibes glat.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

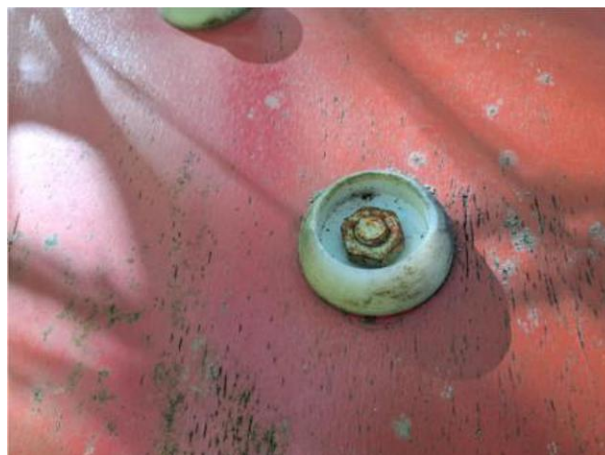

Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der er konstateret hærværk på viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det ene gyngesæde har en mindre skade.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Klatreredskab, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
Beliggenhed - Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken

Navn: Klatreredskab
Redskabsnr.: Lp1.5
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 970 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	De fleste beslag sidder løst.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust på redskabet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	3 stk nede ved jorden.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Beklædningen af dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerner være helt dækket af syntetiske garner. Hold øje med wirelus. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltøve og EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret meget slid på tovværket. Overvej udskiftning.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen
 Avlskovparken

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: Lp1.4
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret slid på de viste plader. Bænk og borde.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i 2 hjørner, forinden.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og slid flere steder på de røde plader.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

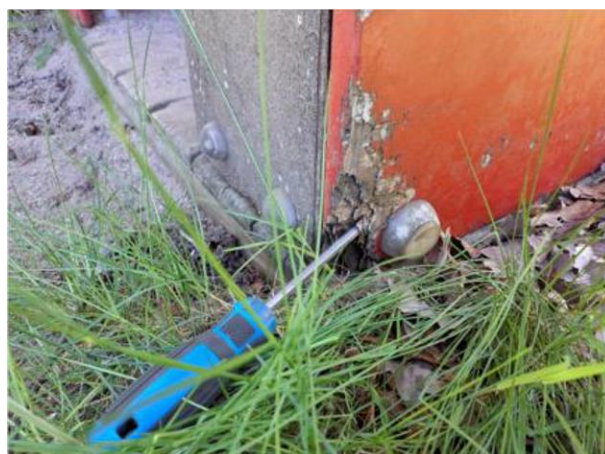

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd på taget. Overvej udskiftning af pladerne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken

Navn: Vippe
Redskabsnr.: Lp1.1
Producent: Ledon
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 480 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust på vippen
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Status	Åben	
Bemærkninger	Jeg vil dog anbefale at eftermontere godkendte fodstøtter.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken


Navn: Vippe
Redskabsnr.: Lp1.2
Producent: Ledon
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 430 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Det beslag der holder den ene side af vippen er blevet bøjet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

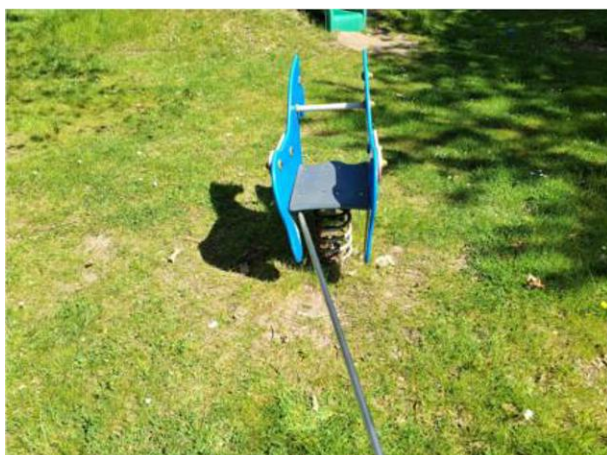

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret rust på vippens fjeder. Hold øje med udviklingen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b -
 Terrænrutsjebane
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen
 Avlskovparken

Navn: Rutsjebane
 Redskabsnr.: Lp1.3
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Plast

Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Tenderstål bør slås helt ned til terræn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Avlskovparken\LP1 Grundejerforeningen Avlskovparken

Navn: Vippe
 Redskabsnr.: Lp1.6
 Producent: Ledon
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 510 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Status	Åben	
Bemærkninger	Jeg vil dog anbefale at eftermontere godkendte fodstøtter.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmærskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5