

--

--

--

--

--

--

## Projekt Statistik / Inspektion: af


Sagsnavn:  
**De Engelske rækkehuse**Dato  
29-05-2018

Total længde hovedledninger .....	<b>553,34 m</b>
Antal meter hovedledning inspiceret .....	<b>517,86 m</b>
Antal meter ikke inspiceret hovedledning .....	<b>35,48 m</b>
Total længde stikledninger .....	<b>0,00 m</b>
Antal meter inspiceret stikledninger .....	<b>0,00 m</b>
Antal meter ikke inspiceret stikledninger .....	<b>0,00 m</b>
Antal hovedledningsstrækninger .....	<b>15</b>
Antal stikledninger .....	<b>0</b>
Antal Fotos .....	<b>231</b>

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 1	Strækings længde: 63,67 m
Opstrøms Knude: br 2	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: Br 1	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

		0,00	S1	Vand , 0 %
		0,00	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 5 til urref 8, Sand/Grus
		0,26	VA	Vand , 10 %
		0,56	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 4 til urref 8, Start
		1,62	VA	Vand , 0 %
		3,66	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Start
		8,05	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 8 til urref 12, Fine rødder
		9,82	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 9 til urref 3, Fine rødder
		10,48	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 3, Fine rødder
		11,01	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 1 til urref 5, Fine rødder
		11,67	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Fine rødder, Start
		15,26	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		17,09	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Fine rødder, Stop
		17,90	FS2F	FS2, Forskudt samling
		23,67	FS1F	FS1, Forskudt samling
		24,09	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		29,33	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	34,23	FS3F	FS3, Forskudt samling	
	34,44	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3	
	34,72	FS1F	FS1, Forskudt samling	

## Simple TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

..... 35,89	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
..... 39,54	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 7 til urref 9, Fine rødder
..... 41,96	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 8 til urref 11, Fine rødder
..... 42,52	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 7 til urref 9, Fine rødder
..... 43,05	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
..... 43,79	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 5, Fine rødder
..... 46,68	AF1AA	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Aflejring af anden type, Aflejring af anden type
..... 49,91	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
..... 53,55	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 5, Fine rødder, Start
..... 55,84	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 05, Fine rødder, Stop
..... 55,84	AF3H	Aflejring klasse 3, fra urref 3 til urref 6, Hårde materialer
..... 56,83	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
..... 61,08	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 7 til urref 11, Fine rødder
..... 61,64	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Fine rødder
..... 62,91	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 3 til urref 9, Fine rødder
..... 63,58	FS2F	FS2, Forskudt samling
..... 63,58	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Stop
..... 63,67	S2	Vand , 0 %

br 2

## Simple TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 2  
Opstrøms Knude: BR3  
Nedstrøms Knude: BR1.  
Inspektions Retning: Modstrøms



Strækings længde: 12,11 m  
Materiale: Beton  
Lednings Profil: ø  
Dimension: 150

	<b>BR1.</b>	<b>0,00</b>	S1	Vand , 5 %
		<b>0,23</b>	OB1	Overfladebeskadigelse klasse 1, fra urref 1 til urref 12, Start
		<b>2,30</b>	OB1	Overfladebeskadigelse klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Stop
		<b>2,30</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
		<b>7,91</b>	AF2H	Aflejring klasse 2, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer
		<b>12,11</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
	<b>BR3</b>	<b>12,11</b>	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 3	Strækings længde: 39,22 m
Opstrøms Knude: BR 4	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: BR 3	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

	<b>0,00</b>	S1	Vand , 0 %
	<b>0,00</b>	FS2F	FS2, Forskudt samling
	<b>0,00</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start
	<b>6,24</b>	AF1H	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer
	<b>11,23</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop
	<b>11,23</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
	<b>12,72</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	<b>13,06</b>	VA	Vand , 10 %
	<b>14,20</b>	VA	Vand , 0 %
	<b>18,96</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	<b>19,07</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
	<b>19,07</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start
	<b>19,41</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	<b>19,77</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	<b>22,63</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop
	<b>22,63</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
	<b>24,01</b>	FS1F	FS1, Forskudt samling
	<b>26,52</b>	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet
	<b>26,83</b>	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet
	<b>32,03</b>	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af




Dato:  
29-05-2018

..... 32,61	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
..... 32,90	AF1A	Aflejring klasse 1, fra urref 4 til urref 6, Aflejring af anden type
..... 32,97	OK3MD	Konstruktionsændring klasse 3, Materialeændring, Dimensionsændring
..... 32,98	GR1	Grenrør klasse 1, urref 9
..... 39,22	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
<b>BR 4</b> ..... 39,22	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 5	Strækings længde: 46,77 m
Opstrøms Knude: br 6	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: br 3	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150


	<b>0,00</b>	S1	Vand , 0 %
	<b>0,11</b>	FS1F	FS1, Forskudt samling
	<b>0,51</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
	<b>19,15</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	<b>19,84</b>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 4 til urref 5, Fine rødder
	<b>21,82</b>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 8 til urref 2, Fine rødder
	<b>25,87</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	<b>26,11</b>	VA	Vand , 10 %
	<b>26,11</b>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 9 til urref 2, Fine rødder, Start
	<b>26,45</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	<b>27,37</b>	VA	Vand , 0 %
	<b>31,00</b>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 09 til urref 02, Fine rødder, Stop
	<b>34,97</b>	FS1F	FS1, Forskudt samling
	<b>39,50</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	<b>46,77</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
	<b>46,77</b>	S2	Vand , 0 %



## Simple TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018



Strækings nr.: 7	Strækings længde: 18,64 m
Opstrøms Knude: br 8	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: br 3	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

	<b>br 3</b>	0,00	S1	Vand , 0 %
		6,30	VA	Vand , 10 %
		7,09	VA	Vand , 0 %
		9,05	AF2H	Aflejring klasse 2, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer
		12,70	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 7 til urref 12, Fine rødder
		13,25	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 9 til urref 4, Fine rødder
		15,03	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 8 til urref 4, Fine rødder
		16,27	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 7 til urref 4, Fine rødder
		17,83	FS1F	FS1, Forskudt samling
	<b>br 8</b>	18,64	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af


Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 8	Strækings længde: 30,31 m
Opstrøms Knude: br 9	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: br 8	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

		<b>0,00</b>	S1	Vand , 0 %
		<b>0,20</b>	AF2H	Aflejring klasse 2, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer
		<b>1,11</b>	AF2H	Aflejring klasse 2, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer, Start
		<b>5,66</b>	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 10 til urref 2, Fine rødder
		<b>6,10</b>	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 10 til urref 12, Fine rødder, Start
		<b>7,57</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<b>8,22</b>	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende
		<b>8,93</b>	VA	Vand , 20 %
		<b>10,27</b>	VA	Vand , 10 %
		<b>13,99</b>	AF2H	Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Hårde materialer, Stop
		<b>13,99</b>	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 10 til urref 12, Fine rødder, Stop
		<b>13,99</b>	AF1HF	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer, Fastsiddende, Start
		<b>16,08</b>	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende
		<b>17,50</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<b>20,54</b>	VA	Vand , 0 %
		<b>20,76</b>	BM	Bemærkning
		<b>23,29</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<b>29,24</b>	FS1F	FS1, Forskudt samling
		<b>29,80</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<b>29,96</b>	RB2L	Rørbrud klasse 2, fra urref 10 til urref 11, Langsgående revne langs røraksen

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af



Dato:  
29-05-2018

..... 29,96	AF1HF	Aflejring klasse 1, fra urref 05 til urref 07, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop
 ..... 30,31	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 9	Strækings længde: 34,19 m
Opstrøms Knude: br10	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: br 9	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

 	0,00	S1	Vand , 0 %
	1,00	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 7 til urref 10, Fine rødder
	2,25	RB1C	Rørbrud klasse 1, fra urref 1 til urref 6, Cirkulær revne vinkelret på røraksen
	5,35	FS1F	FS1, Forskudt samling
	5,71	RB1C	Rørbrud klasse 1, fra urref 2 til urref 5, Cirkulær revne vinkelret på røraksen
	6,13	VA	Vand , 0 %
	6,22	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	6,22	AF1HF	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer, Fastsiddende, Start
	8,52	AF1HF	Aflejring klasse 1, fra urref 05 til urref 07, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop
	8,52	AF2HF	Aflejring klasse 2, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende
	12,17	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 4, Fine rødder, Start
	13,16	VA	Vand , 10 %
	13,16	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	14,78	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 04, Fine rødder, Stop
	15,59	VA	Vand , 0 %
	17,32	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 7, Hårde materialer, Fastsiddende, Start
18,43	VA	Vand , 10 %	
20,48	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9	
25,32	VA	Vand , 10 %	
25,99	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 07, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop	

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018



..... 25,99	FS2F	FS2, Forskudt samling
..... 27,12	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
<b>br10</b> ..... 34,19	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 16  
Opstrøms Knude: 17  
Nedstrøms Knude: 16  
Inspektions Retning: Modstrøms

Strækings længde: 27,07 m  
Materiale: Beton  
Lednings Profil: ø  
Dimension: 150

 	0,00	S1	Vand , 0 %
	0,45	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
	1,35	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
	1,36	DE2H	Deformation klasse 2, fra urref 09 til urref 03, Horisontal deformation, Start
	1,76	GR0	Grenrør klasse 0, urref 11
	2,73	DE2H	Deformation klasse 2, fra urref 09 til urref 03, Horisontal deformation, Stop
	2,73	OK1DM	Konstruktionsændring klasse 1, Dimensionsændring, Materialeændring
	3,21	BM	Bemærkning
	3,71	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 2 til urref 11, Start
	4,35	AF1H	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer, Start
	6,46	FS2F	FS2, Forskudt samling
	7,74	AF2HF	Aflejring klasse 2, fra urref 7 til urref 9, Hårde materialer, Fastsiddende
	8,09	AF1H	Aflejring klasse 1, fra urref 05 til urref 07, Hårde materialer, Stop
	8,09	VA	Vand , 20 %
	9,05	VA	Vand , 0 %
	9,39	FS1F	FS1, Forskudt samling
13,07	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet	
14,40	FS3Å	FS3, Åben samling	
14,56	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 02 til urref 11, Stop	
14,56	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start	

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af



Dato:  
29-05-2018

..... 15,07	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... 15,46	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet
..... 16,66	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... 16,66	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Start
..... 17,40	VA	Vand , 10 %
..... 19,51	VA	Vand , 0 %
..... 20,01	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet
..... 22,00	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... 22,00	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... 22,00	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start
..... 22,21	FS3Å	FS3, Åben samling
..... 22,41	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... 24,36	FS2F	FS2, Forskudt samling
..... 27,07	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... 27,07	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 17	Strækings længde: 39,59 m
Opstrøms Knude: br 18	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: br 17	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

 	0,00	S1	Vand , 0 %
	0,32	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
	1,04	VA	Vand , 10 %
	1,29	OK3DM	Konstruktionsændring klasse 3, Dimensionsændring, Materialeændring
	2,31	GR0	Grenrør klasse 0, urref 11
	2,39	VA	Vand , 20 %
	2,74	OK2DM	Konstruktionsændring klasse 2, Dimensionsændring, Materialeændring
	3,23	VA	Vand , 0 %
	3,82	FS2F	FS2, Forskudt samling
	6,90	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 11, Stiktilslutning er afproppet
	8,69	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
	9,20	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
	9,20	RB2C	Rørbrud klasse 2, fra urref 6 til urref 12, Cirkulær revne vinkelret på røraksen
	9,22	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 3 til urref 11
	11,82	VA	Vand , 10 %
	13,51	AF1H	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer
13,94	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet	
14,51	OK0DM	Konstruktionsændring klasse 0, Dimensionsændring, Materialeændring	
14,51	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop	
16,37	GR0	Grenrør klasse 0, urref 2	




**Simpel TV-Rapport / Inspektion: af**Dato:  
29-05-2018

..... <b>16,84</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... <b>17,27</b>	OK0DM	Konstruktionsændring klasse 0, Dimensionsændring, Materialeændring
..... <b>17,43</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
..... <b>20,66</b>	VA	Vand , 10 %
..... <b>20,87</b>	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet
..... <b>22,69</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... <b>23,39</b>	GR0I	Grenrør klasse 0, urref 10, Indragende foring/rør fra gren
..... <b>23,39</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... <b>23,39</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start
..... <b>23,51</b>	AF2HF	Aflejring klasse 2, fra urref 4 til urref 5, Hårde materialer, Fastsiddende
..... <b>23,51</b>	FS2F	FS2, Forskudt samling
..... <b>23,52</b>	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 12 til urref 1, Brud
..... <b>25,02</b>	VA	Vand , 0 %
..... <b>25,87</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... <b>25,87</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12
..... <b>25,87</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
..... <b>27,63</b>	VA	Vand , 10 %
..... <b>27,94</b>	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet
..... <b>28,40</b>	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet
..... <b>29,82</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... <b>30,54</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... <b>31,00</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 11
<b>31,00</b>	FS2F	FS2, Forskudt samling

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018



..... 35,02	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
..... 35,14	FS3F	FS3, Forskudt samling
..... 38,87	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
 ..... 39,59	S2	Vand , 10 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 18  
Opstrøms Knude: br19  
Nedstrøms Knude: br 18  
Inspektions Retning: Modstrøms

Strækings længde: 35,44 m  
Materiale: Beton  
Lednings Profil: ø  
Dimension: 150

 	0,00	S1	Vand , 0 %
	0,42	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 3 til urref 9, Start
	0,68	FS2F	FS2, Forskudt samling
	1,17	VA	Vand , 10 %
	3,71	FS2F	FS2, Forskudt samling
	6,33	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 03 til urref 09, Stop
	6,33	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
	6,70	AF2H	Aflejring klasse 2, fra urref 4 til urref 6, Hårde materialer
	6,74	FS2F	FS2, Forskudt samling
	7,47	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	8,47	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
	8,47	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 8 til urref 11, Brud
	8,48	FS3F	FS3, Forskudt samling
	8,89	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
	13,91	AF2HP	Aflejring klasse 2, fra urref 5 til urref 8, Hårde materialer, Papir/Fækalier
	14,34	AF2HF	Aflejring klasse 2, fra urref 4 til urref 5, Hårde materialer, Fastsiddende
	14,55	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet
	14,55	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende, Start
15,04	FS2Å	FS2, Åben samling	
15,20	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet	

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

15,64	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
15,64	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
15,64	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start
16,66	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop
18,12	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop
18,12	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
19,85	VA	Vand , 0 %
19,85	AF2HF	Aflejring klasse 2, fra urref 6 til urref 7, Hårde materialer, Fastsiddende, Start
21,26	AF2HF	Aflejring klasse 2, fra urref 06 til urref 07, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop
21,64	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet
22,18	GR0	Grenrør klasse 0, urref 10
22,18	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 10, Brud
22,81	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 8, Brud
22,81	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
28,46	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet
29,11	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
29,11	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 9, Brud
29,18	VA	Vand , 10 %
29,68	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
29,68	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 11, Brud
29,95	VA	Vand , 0 %
33,96	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende, Start
34,88	AF3HF	Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

..... 35,44      OB2      Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop


 ..... 35,45      S2      Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 19  
Opstrøms Knude: 20  
Nedstrøms Knude: 19  
Inspektions Retning: Modstrøms

Strækings længde: 29,11 m  
Materiale: Plast  
Lednings Profil: ø  
Dimension: 160

	<b>19</b>	<u>35,45</u>	S1	Vand , 0 %
		<u>36,24</u>	FS2Å	FS2, Åben samling
		<u>36,52</u>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<u>36,85</u>	OK0DM	Konstruktionsændring klasse 0, Dimensionsændring, Materialeændring
		<u>37,15</u>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
		<u>41,52</u>	FS2F	FS2, Forskudt samling
		<u>41,91</u>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 1 til urref 3, Fine rødder
		<u>42,62</u>	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet
		<u>42,62</u>	RB2C	Rørbrud klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Cirkulær revne vinkelret på røraksen
		<u>43,18</u>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<u>43,18</u>	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 6 til urref 11, Brud
		<u>43,18</u>	FS3F	FS3, Forskudt samling
		<u>43,88</u>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<u>49,02</u>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 9 til urref 2, Fine rødder
		<u>49,38</u>	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 4 til urref 8, Sand/Grus, Start
		<u>50,04</u>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<u>50,04</u>	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Stop
		<u>50,19</u>	FS2F	FS2, Forskudt samling
		<u>50,63</u>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		<u>50,63</u>	FS2F	FS2, Forskudt samling

## Simple TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

..... 51,29	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 11 til urref 4, Fine rødder
..... 51,85	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 8 til urref 4, Fine rødder
..... 52,57	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 8 til urref 4, Fine rødder
..... 56,45	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet
..... 57,97	RB3B	Rørbrud klasse 3, fra urref 10 til urref 12, Brud
..... 63,89	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 3 til urref 9
..... 64,56	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... 64,56	S2	Vand , 0 %



20

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 20  
Opstrøms Knude: 21  
Nedstrøms Knude: 15  
Inspektions Retning: Modstrøms

Strækings længde: 32,53 m  
Materiale: Plast  
Lednings Profil: ø  
Dimension: 160

 	0,00	S1	Vand , 0 %
	0,12	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 3 til urref 9, Start
	1,02	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 3 til urref 9, Fine rødder, Start
	3,08	VA	Vand , 10 %
	4,29	FS2F	FS2, Forskudt samling
	4,29	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 03 til urref 09, Fine rødder, Stop
	5,22	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	5,22	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 03 til urref 09, Stop
	5,22	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
	8,52	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	8,52	RB2B	Rørbrud klasse 2, urref 12, Brud
	8,99	VA	Vand , 0 %
	10,90	GR0A	Grenrør klasse 0, urref 3, Stiktilslutning er afproppet
	11,17	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 3 til urref 5
	11,83	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	11,83	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
	24,51	OK2DM	Konstruktionsændring klasse 2, Dimensionsændring, Materialeændring
24,83	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3	
25,01	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3	
25,43	OK0DM	Konstruktionsændring klasse 0, Dimensionsændring, Materialeændring	



## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af




Dato:  
29-05-2018

..... 31,38	FS2FÅ	FS2, Forskudt samling, Åben samling
..... 32,54	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
21 ..... 32,54	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018




Strækings nr.: 30	Strækings længde: 33,28 m
Opstrøms Knude: br28	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: br 27	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

		<b>0,00</b>	S1	Vand , 0 %
		<b>0,31</b>	OB1	Overfladebeskadigelse klasse 1, fra urref 1 til urref 12, Start
		<b>5,89</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		<b>6,58</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		<b>6,60</b>	FS2F	FS2, Forskudt samling
		<b>8,14</b>	OB1	Overfladebeskadigelse klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Stop
		<b>8,14</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
		<b>12,77</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		<b>13,39</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		<b>13,47</b>	FS2F	FS2, Forskudt samling
		<b>15,80</b>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 7 til urref 8, Fine rødder
		<b>17,03</b>	FS1F	FS1, Forskudt samling
		<b>19,58</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		<b>20,13</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		<b>22,87</b>	FS2Å	FS2, Åben samling
		<b>27,61</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 3
		<b>30,34</b>	VA	Vand , 10 %
		<b>33,28</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
		<b>33,28</b>	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018



Strækings nr.: 32	Strækings længde: 24,60 m
Opstrøms Knude: 22	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: 5	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

		0,00	S1	Vand , 10 %
		0,00	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
		5,96	OK0DM	Konstruktionsændring klasse 0, Dimensionsændring, Materialeændring
		6,46	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		6,46	VA	Vand , 20 %
		7,11	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		8,12	OK0DM	Konstruktionsændring klasse 0, Dimensionsændring, Materialeændring
		11,34	VA	Vand , 0 %
		13,88	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		17,55	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		18,45	GR0	Grenrør klasse 0, urref 9
		24,60	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
		24,60	S2	Vand , 0 %

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

Strækings nr.: 34	Strækings længde: 51,31 m
Opstrøms Knude: 25 2 gang	Materiale: Beton
Nedstrøms Knude: 23 2 gang	Lednings Profil: ø
Inspektions Retning: Modstrøms	Dimension: 150

		<b>0,03</b>	S1	Vand , 0 %
		<b>0,32</b>	AF1HF	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer, Fastsiddende, Start
		<b>1,42</b>	AF1HF	Aflejring klasse 1, fra urref 05 til urref 07, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop
		<b>1,42</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 3, Start
		<b>2,29</b>	VA	Vand , 10 %
		<b>4,20</b>	AF3H	Aflejring klasse 3, fra urref 5 til urref 8, Hårde materialer
		<b>4,54</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 2
		<b>7,34</b>	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 03, Stop
		<b>7,34</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 1 til urref 12, Start
		<b>11,22</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 2
		<b>14,87</b>	VA	Vand , 10 %
		<b>17,01</b>	AF1S	Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 8, Sand/Grus, Start
		<b>18,21</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 2
		<b>25,11</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 2
		<b>29,32</b>	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 9 til urref 3, Fine rødder
		<b>31,00</b>	AF1S	Aflejring klasse 1, fra urref 05 til urref 08, Sand/Grus, Stop
		<b>31,80</b>	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Stop
		<b>31,80</b>	OB1	Overfladebeskadigelse klasse 1, fra urref 1 til urref 12, Start
		<b>31,98</b>	AF3H	Aflejring klasse 3, fra urref 5 til urref 8, Hårde materialer, Start
		<b>33,83</b>	GR0	Grenrør klasse 0, urref 2

## Simpel TV-Rapport / Inspektion: af

Dato:  
29-05-2018

..... 34,57	AF3H	Aflejring klasse 3, fra urref 05 til urref 08, Hårde materialer, Stop
..... 35,73	FS1F	FS1, Forskudt samling
..... 37,41	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 12 til urref 4, Fine rødder
..... 41,92	OB1	Overfladebeskadigelse klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... 42,20	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start
..... 42,20	GR0	Grenrør klasse 0, urref 2
..... 48,51	AF3H	Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Start
..... 50,16	AF3H	Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Hårde materialer, Stop
..... 50,16	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop
..... 50,16	OB3	Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Start
25 2 gang ..... 51,34	S2	Vand , 0 %

By :

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Gade :  
Tel :  
Fax :  
Email :

## Tegnings symbol forklaring:



WATER FLOW



Tree\_Winter



Tree\_Summer

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : Br 2-br 2-29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
		0,00	ø150	S	Beton	S																					
00:00:00		0,00	ø150	S	Beton	S			0																	Start I Br 2	
00:00:05		0,00													AF								05 - 08	S			
00:00:18		0,26							10																		
00:00:29		0,56									OB											S1	04 - 08				
00:00:47		1,62							0																		
00:01:41		3,66									OB											S2	01 - 12				
00:01:41		8,05											RØ										08 - 12	F			
00:01:41		9,82												RØ									09 - 03	F			
00:01:41	1_9A	10,48														RØ							07 - 03	F			
00:01:41		11,01													RØ								01 - 05	F			
00:01:41	1_11A	11,67														RØ						S3	01 - 12	F			
00:01:41	1_12A	15,26					ø100											GR					03				
00:01:41	1_14A	17,09																					E3	01 - 12	F		
00:01:41		17,90									FS														F		
00:01:41		23,67								FS															F		
00:01:41	1_17A	24,09																GR					03				
00:01:41	1_18A	29,33																GR					03				
00:01:41	1_19A	34,23										FS													F		
00:01:41	1_20A	34,44																GR					03				
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		Br 1				br 2									
Filmfil :										9,3		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning : Reduceret Inspektion																											

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : Br 2-br 2-29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	
00:01:41		34,72								FS															F	
00:01:41	1_22A	35,89																GR						03		
00:01:41		39,54												RØ										07 - 09	F	
00:01:41		41,96												RØ										08 - 11	F	
00:01:41		42,52													RØ									07 - 09	F	
00:01:41	1_26A	43,05																GR						03		
00:01:41	1_27A	43,79														RØ								07 - 05	F	
00:01:41		46,68												AF										05 - 07	A A	
00:01:41	1_29A	49,91																GR						03		
00:01:41	1_30A	53,55														RØ						S4	07 - 05	F		
00:01:41	1_31A	55,84														RØ						E4	07 - 05	F		
00:01:41	1_32A	55,84															AF							03 - 06	H	
00:01:41	1_33A	56,83																GR						03		
00:01:41		61,08													RØ									07 - 11	F	
00:01:41	1_35A	61,64														RØ								01 - 12	F	
00:01:41	1_36A	62,91														RØ								03 - 09	F	
00:01:41		63,58									FS														F	
00:01:41		63,58									OB											E1	04 - 08			
00:01:41		63,67							0																	Slut I br 2
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml		Filmfil :		Bemærkning : Reduceret Inspektion		Rapporttype : ID : 1		Stikledn. (fra Br.) Type :		Fysisk Indeks : Nummer :		9,3 Sted/Gade : Buddingevej		Startpunkt : Brønd		Slutpunkt : Brønd		Br 1		Adresse-ID :		br 2				



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>1</b>	Sektions navn: <b>Br 1-br 2-1</b>
-----	-----------------------------	-------	---------------------	--------------------------------------



Foto: Br 2-br 20900569-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
10,48m, Rødder klasse 3, fra uref 7 til uref 3, Fine rødder



Foto: Br 2-br 209023511-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
11,67m, Rødder klasse 3, fra uref 1 til uref 12, Fine rødder, Start

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

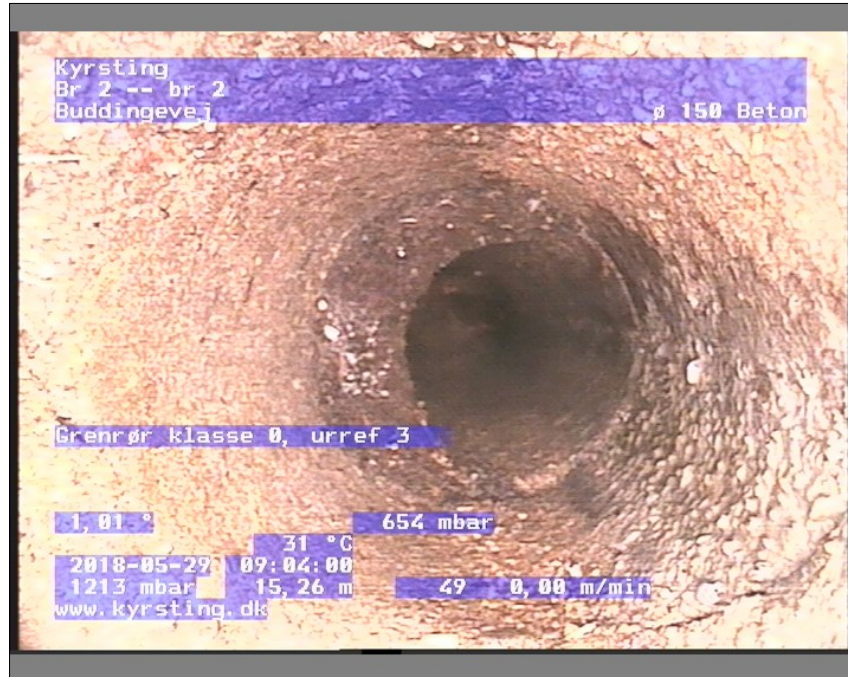
Tæller:  
**1**Sektions navn:  
**Br 1-br 2-1**

Foto: Br 2-br 209041012-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
15,26m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: Br 2-br 209055614-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
17,09m, Rødder klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Fine rødder, Stop

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**1**Sektions navn:  
**Br 1-br 2-1**

Foto: Br 2-br 209074517-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
24,09m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: Br 2-br 209085618-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
29,33m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**1**Sektions navn:  
**Br 1-br 2-1**Foto: Br 2-br 209113319-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
34,23m, FS3, Forskudt samlingFoto: Br 2-br 209115620-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
34,44m, Grenrør klasse 0, urref 3

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>1</b>	Sektions navn: <b>Br 1-br 2-1</b>
-----	-----------------------------	-------	---------------------	--------------------------------------



Foto: Br 2-br 209134222-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
35,89m, Grenrør klasse 0, urref 3

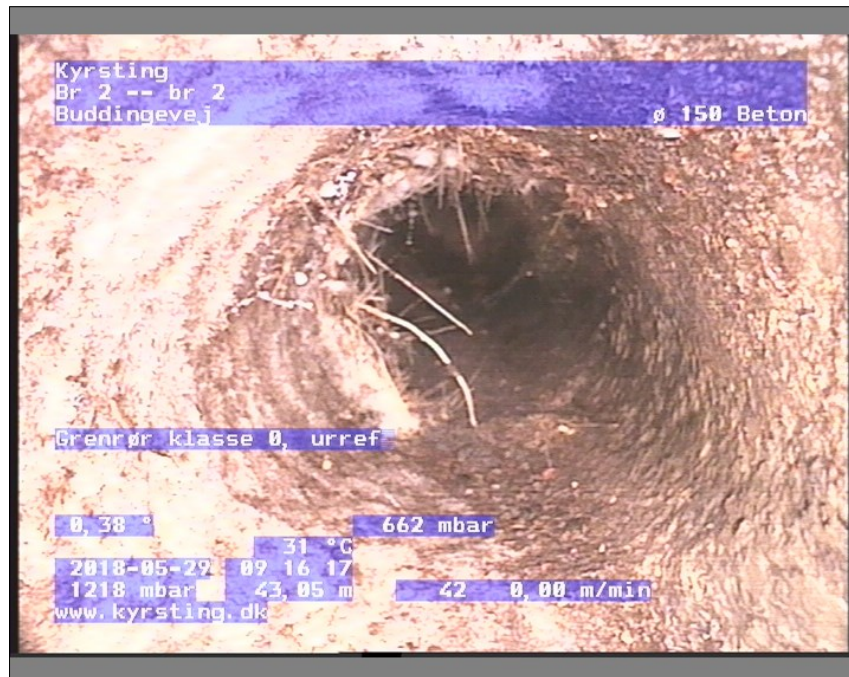


Foto: Br 2-br 209162726-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
43,05m, Grenrør klasse 0, urref 3

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**1**Sektions navn:  
**Br 1-br 2-1**

Foto: Br 2-br 209173527-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
43,79m, Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 5, Fine rødder

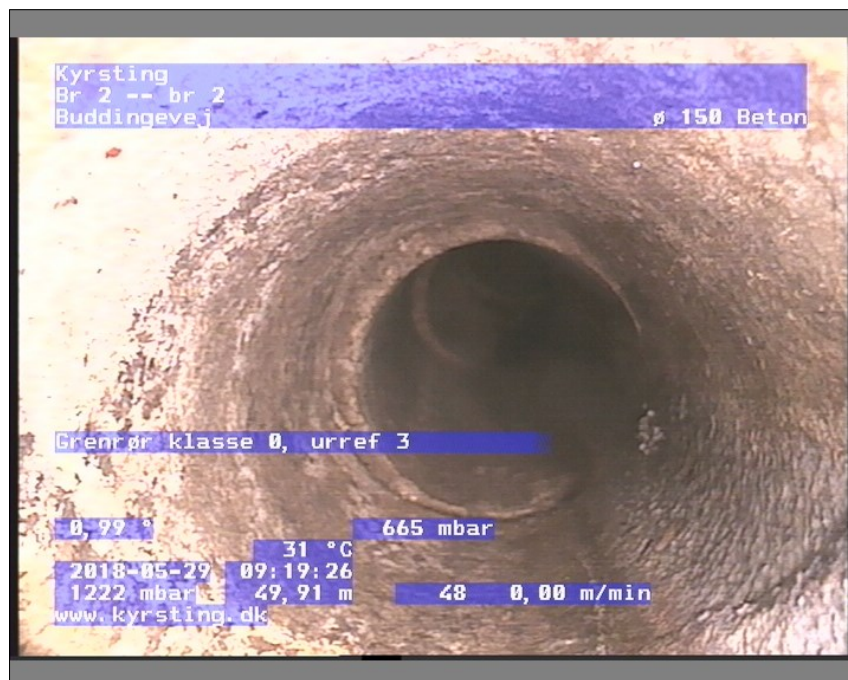


Foto: Br 2-br 209193629-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
49,91m, Grenør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**1**Sektions navn:  
**Br 1-br 2-1**

Foto: Br 2-br 209203630-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
53,55m, Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 5, Fine rødder, Start



Foto: Br 2-br 209212031-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
55,84m, Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 05, Fine rødder, Stop

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**1**Sektions navn:  
**Br 1-br 2-1**

Foto: Br 2-br 209214932-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
55,84m, Aflejring klasse 3, fra urref 3 til urref 6, Hårde materialer

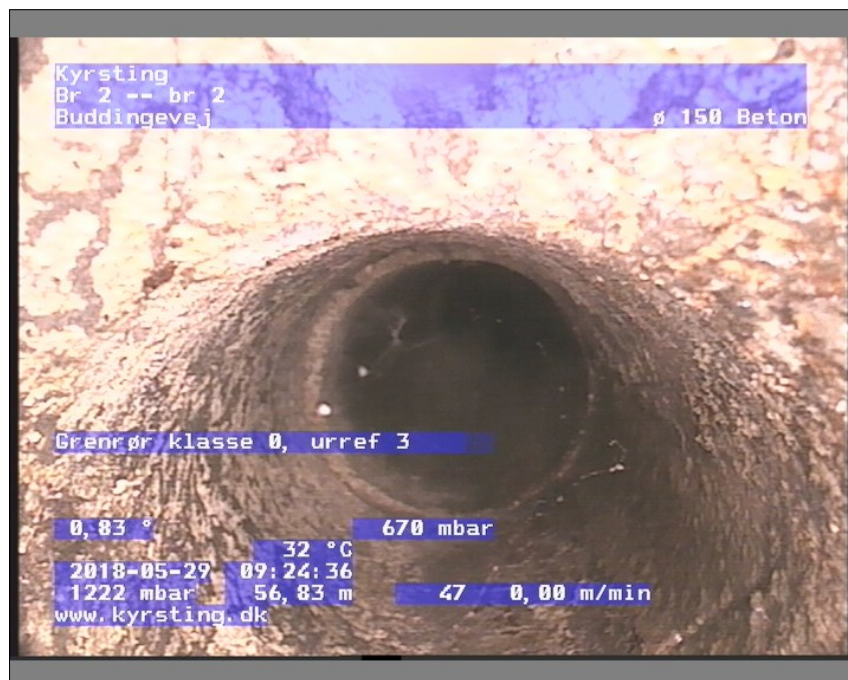


Foto: Br 2-br 209244633-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
56,83m, Grenør klasse 0, urref 3



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**1**Sektions navn:  
**Br 1-br 2-1**

Foto: Br 2-br 209260735-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
61,64m, Rødder klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Fine rødder



Foto: Br 2-br 209264036-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:41  
62,91m, Rødder klasse 3, fra urref 3 til urref 9, Fine rødder

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:05		0,00	ø150	S	Beton	S			5																		Start I BR1.
00:00:15		0,23								OB													S1	01 - 12			
00:00:56		2,30								OB													E1	01 - 12			
00:00:59		2,30									OB												S2	01 - 12			
00:02:47		7,91												AF											05 - 07	H	
00:03:48		12,11								OB													E2	01 - 12			
00:03:56		12,11							0																		Slut I BR3
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR1.				BR3									
Filmfil : --29-05-18-2.mp2										6,7		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2				
00:00:02		0,00	ø150	S	Beton	S			0																Start I BR 3	
00:00:06		0,00								FS														F		
00:00:09	3_3A	0,00									OB								S1		01 - 12					
00:01:49		6,24											AF								05 - 07		H			
00:02:45	3_5A	11,23									OB								E1		01 - 12					
00:02:46		11,23									OB								S2		01 - 12					
00:03:12	3_7A	12,72					100								GR						09				FS 3 OG RB 1 I GRENRØR	
00:03:31		13,06							10																	
00:03:47		14,20							0																	
00:04:42	3_10A	18,96													GR						09					
00:05:09		19,07									OB								E2		01 - 12					
00:05:11	3_12A	19,07										OB							S3		01 - 12					
00:05:27	3_13A	19,41													GR						09					
00:05:50	3_14A	19,77													GR						09				rb 2 i gren	
00:06:32	3_15A	22,63										OB							E3		01 - 12					
00:06:37		22,63										OB							S4		01 - 12					
00:06:55		24,01								FS													F			
00:07:41	3_18A	26,52													GR						09		A			
00:07:55	3_19A	26,83													GR						09		A			
00:09:13		32,03	ø160		Plast	S																	M	D		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR 3				BR 4								
Filmfil : --29-05-18-3.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 29-05-2018	Rapp. nr. : --29-05-18																						
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Nej	Brug : I brug	Firma :																						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Nej	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.																						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
00:09:47	3_21A	32,61								1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4		09			
00:09:52		32,90												AF										04 - 06	A		
00:09:58	3_23A	32,97	150		Beton																				M D		
00:10:15	3_24A	32,98																						09		aflejring i grenn og revne i toppen af røret.	
00:11:45		39,22									OB												E4	01 - 12			
00:11:50		39,22							0																	Slut I BR 4	
				Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :															
				Stikledn. (fra Br.)		Type :				Brønd				Brønd													
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml				Fysisk Indeks :		Nummer :				BR 3				BR 4													
Filmfil : --29-05-18-3.mp2				10		Sted/Gade :				Buddingevej				Adresse-ID :													
Bemærkning :																											

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**3**Sektions navn:  
**BR 3-BR 4-1**

Foto: BR 3-BR 40952503-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:00:09  
0m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start



Foto: BR 3-BR 41001065-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:02:45  
11,23m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

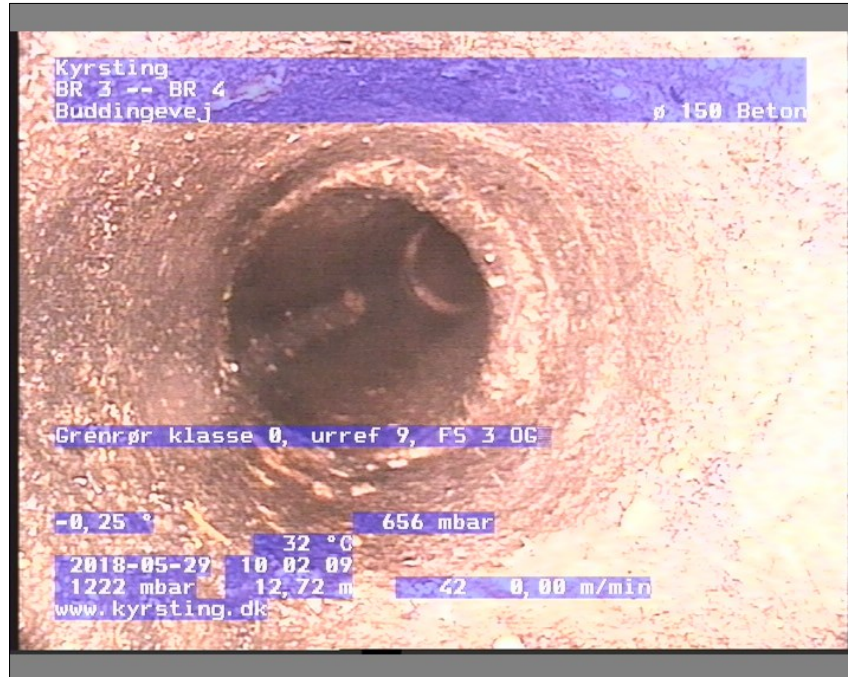
Tæller:  
**3**Sektions navn:  
**BR 3-BR 4-1**

Foto: BR 3-BR 41002197-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:03:12  
12,72m, Grenrør klasse 0, urref 9 / FS 3 OG RB 1 | GRENRØR



Foto: BR 3-BR 410042210-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:04:42  
18,96m, Grenrør klasse 0, urref 9

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**3**Sektions navn:  
**BR 3-BR 4-1**

Foto: BR 3-BR 410051012-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:11  
19,07m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start

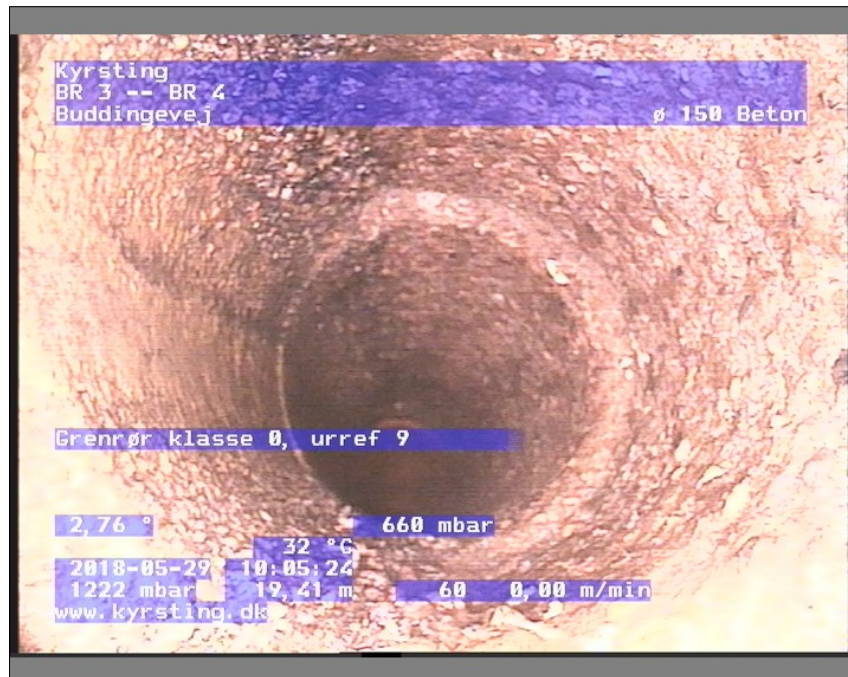


Foto: BR 3-BR 410053413-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:27  
19,41m, Grenrør klasse 0, urref 9

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

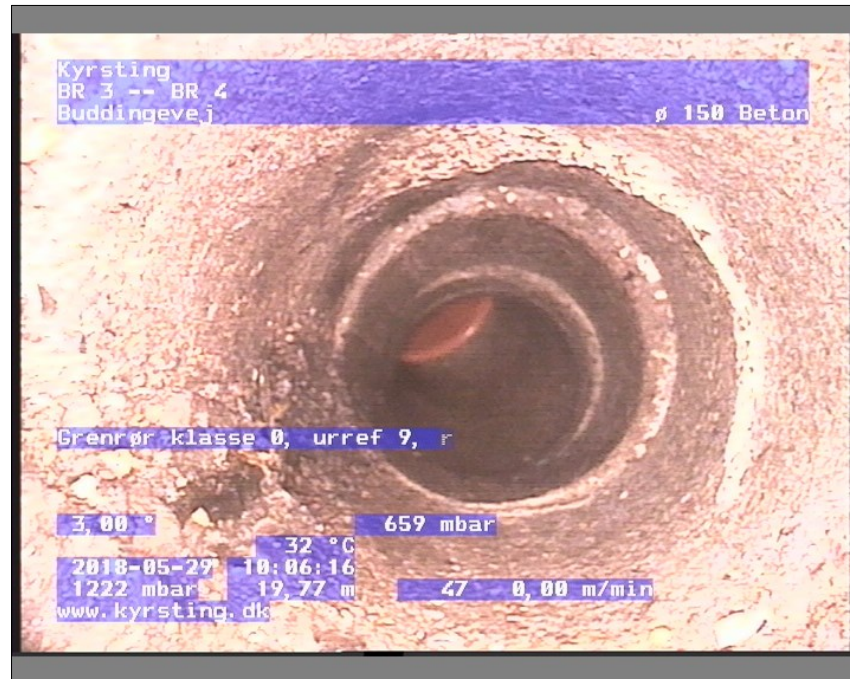
Tæller:  
**3**Sektions navn:  
**BR 3-BR 4-1**

Foto: BR 3-BR 410062614-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:50  
19,77m, Grenrør klasse 0, urref 9 / rb 2 i gren



Foto: BR 3-BR 410071815-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:32  
22,63m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**3**Sektions navn:  
**BR 3-BR 4-1**

Foto: BR 3-BR 410090118-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:07:41  
26,52m, Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet

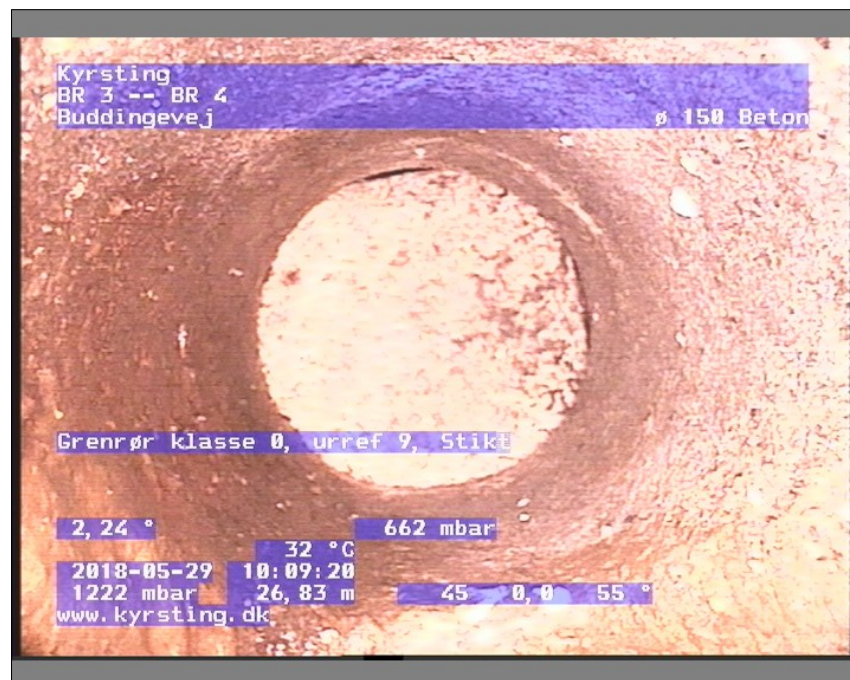


Foto: BR 3-BR 410093019-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:07:55  
26,83m, Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>3</b>	Sektions navn: <b>BR 3-BR 4-1</b>
-----	-----------------------------	-------	---------------------	--------------------------------------



Foto: BR 3-BR 410122421-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:09:47  
32,61m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: BR 3-BR 410142723-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:09:58  
32,97m, Konstruktionsændring klasse 3, Materialeændring, Dimensionsændring

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**3**

Sektions navn:  
**BR 3-BR 4-1**



Foto: BR 3-BR 410152324-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:10:15  
32,98m, Grenrør klasse 1, urref 9 / aflejring i grenm og revne i toppen af røret.

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:02		0,00	ø150	S	Beton	S			0																		Start I br 4
00:00:16		0,58								OB													S1	01 - 12			
00:00:35	4_3A	1,63														AF							S2	04 - 08	H		
00:01:53	4_4A	6,97																						09			
00:02:47	4_5A	7,51																						09			RB 4 i gren
00:06:40		8,60							20																		Inspektion stop, kan ikke komme igennem.
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 4				br 5									
Filmfil : --29-05-18-4.mp2										4,3		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

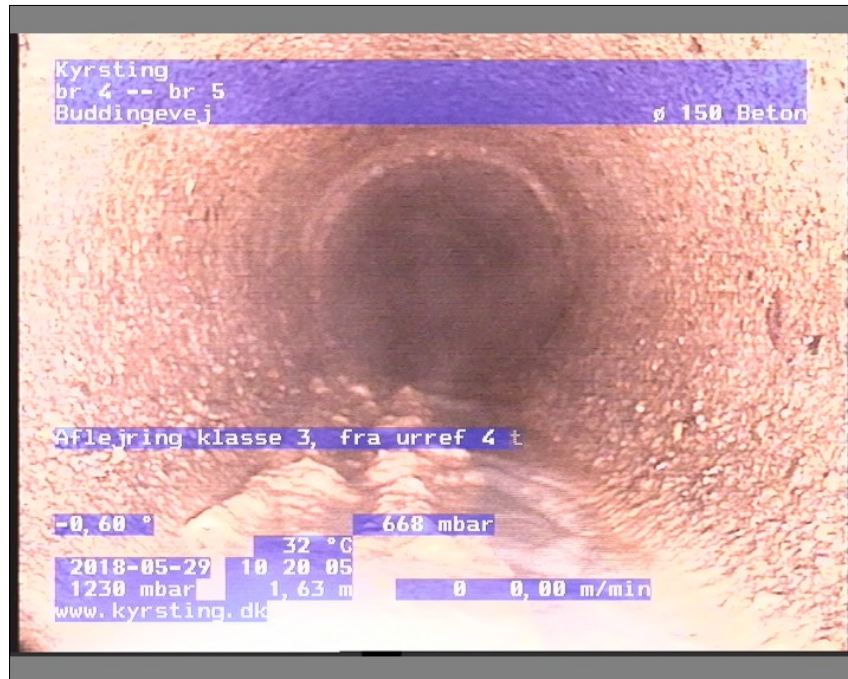
Tæller:  
**4**Sektions navn:  
**br 4-br 5-1**

Foto: br 4-br 51020153-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:35  
 1,63m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Start

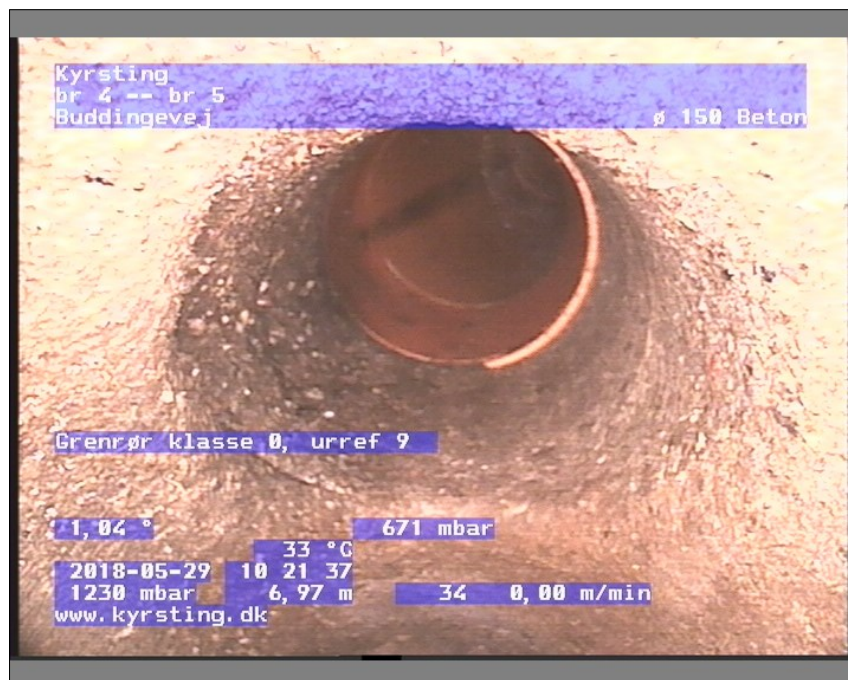


Foto: br 4-br 51021474-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:53  
 6,97m, Grenrør klasse 0, urref 9

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>4</b>	Sektions navn: <b>br 4-br 5-1</b>
-----	-----------------------------	-------	---------------------	--------------------------------------

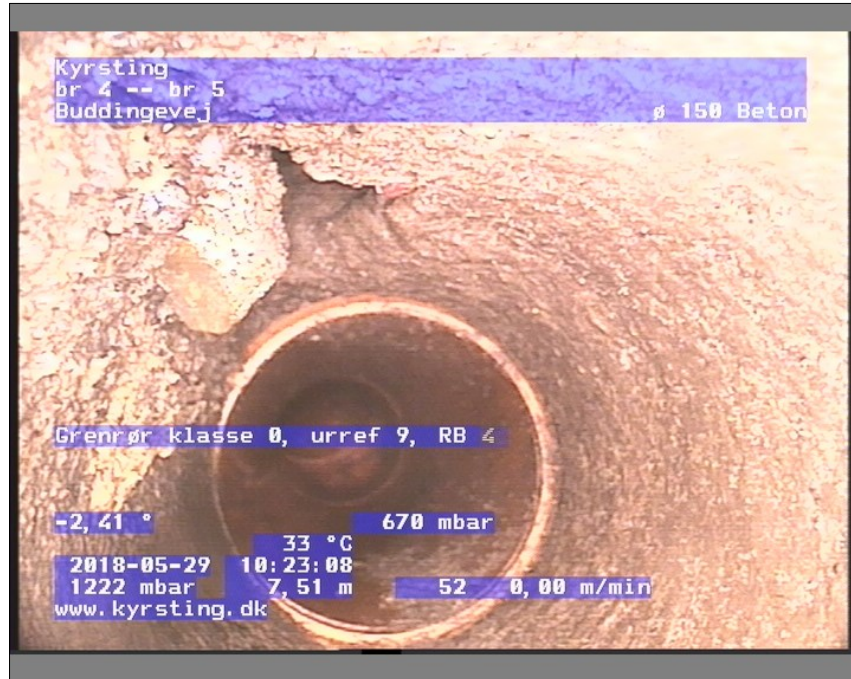


Foto: br 4-br 51023185-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:47  
7,51m, Grenrør klasse 0, urref 9 / RB 4 i gren

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
		0,00	ø150	S	Beton	S			0																Start I br 3	
		0,11								FS														F		
		0,51									OB								S1	01 - 12						
	5_4A	19,15																GR					03		RB3 i grenrør	
		19,84																					04 - 05	F		
		21,82																					08 - 02	F		
	5_7A	25,87																GR					03			
		26,11							10																	
		26,11																				S2	09 - 02	F		
	5_10A	26,45																GR					03			
		27,37							0																	
		31,00																				E2	09 - 02	F		
		34,97								FS														F		
	5_13A	39,50																GR					03		FS 4 i gren	
		46,77									OB											E1	01 - 12			
		46,77							0																Slut I br 6	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 3				br 6								
Filmfil : --29-05-18-5.mp2										6,8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**5**Sektions navn:  
**br 3-br 6-1**

Foto: br 3-br 61040174-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:31  
19,14m, Grenrør klasse 0, urref 3 / RB3 i grenrør



Foto: br 3-br 61043167-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:57  
25,87m, Grenrør klasse 0, urref 3



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

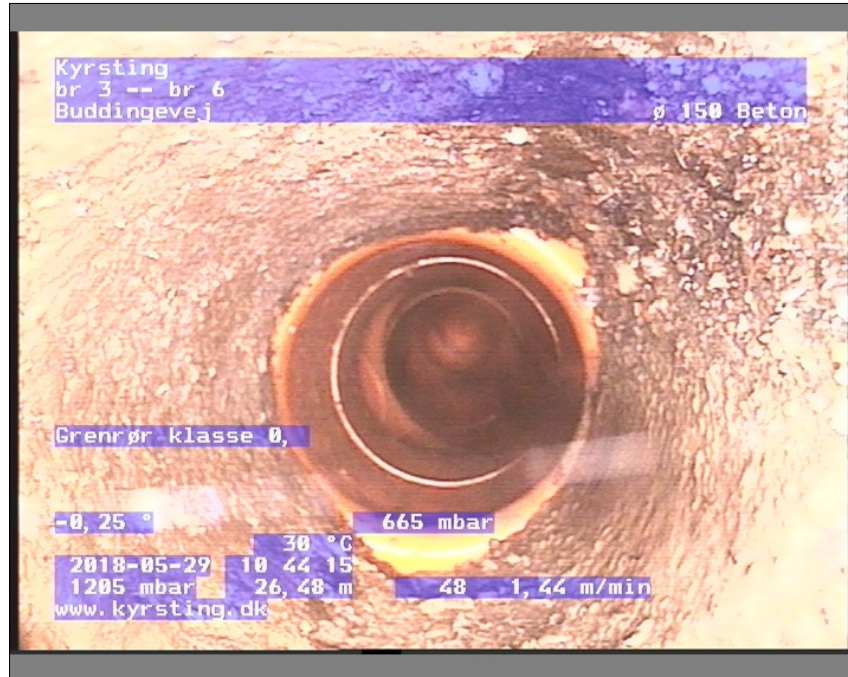
Tæller:  
**5**Sektions navn:  
**br 3-br 6-1**

Foto: br 3-br 610442510-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:36  
26,45m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: br 3-br 610480613-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:10:29  
39,49m, Grenrør klasse 0, urref 3 / FS 4 i gren

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	
00:00:09		0,00	ø150	S	Beton	S			0																		Start I br 6
00:00:20		0,35							20																		
00:01:21	6_3A	2,80											OB										S1	02 - 10			
00:01:59		4,00							5																		
00:03:07	6_5A	6,73																GR							03		
00:03:39	6_6A	7,10																GR							03		
00:05:14		12,94												AF									S2	05 - 07	H		
00:05:35	6_8A	13,47																GR							03		
00:06:02	6_9A	14,13																GR							03		
00:06:31		15,96							0																		
00:07:14	6_11A	19,47																							03 - 07	P	
00:11:00		20,96							0																		Inspektion stop, aflejring kl 3, mangler ca 2 meter
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 6				br 7									
Filmfil : --29-05-18-6.mp2										6,4		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**6**Sektions navn:  
**br 6-br 7-1**

Foto: br 6-br 71053393-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:01:21  
2,8m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 2 til urref 10, Start



Foto: br 6-br 71055545-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:03:07  
6,73m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**6**Sektions navn:  
**br 6-br 7-1**

Foto: br 6-br 71056366-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:39  
7,1m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: br 6-br 71059118-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:35  
13,47m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

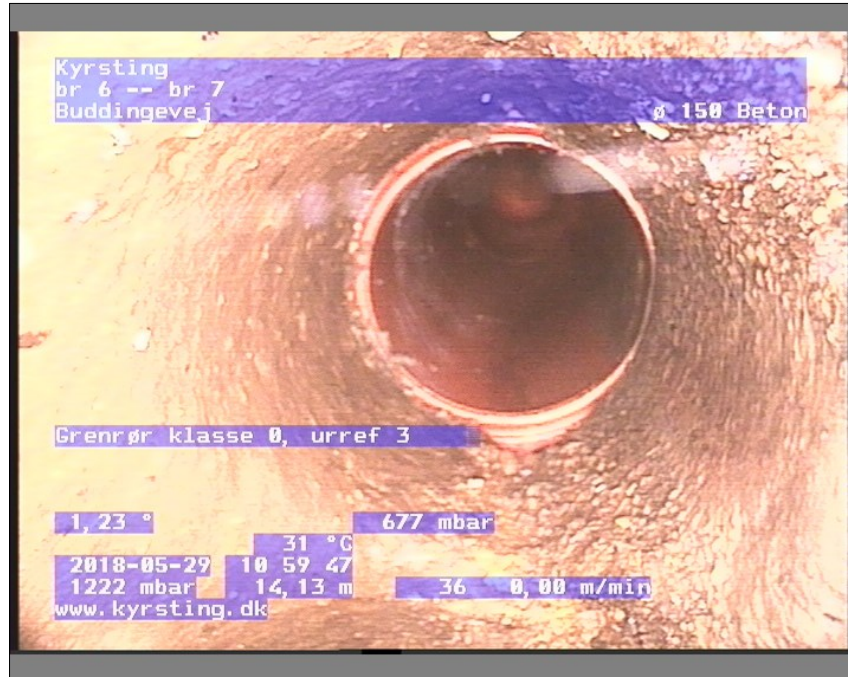
Tæller:  
**6**Sektions navn:  
**br 6-br 7-1**

Foto: br 6-br 71059579-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:02  
14,13m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: br 6-br 711013411-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:14  
19,47m, Aflejring klasse 3, fra urref 3 til urref 7, Papir/Fækali

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 29-05-2018	Rapp. nr. : --29-05-18																						
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Nej	Brug : I brug	Firma :																						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Nej	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.																						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
									1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4		FRA-TIL	1	2		
00:00:03		0,00	ø150	S	Beton	S			0																	Start I br 3	
00:01:17		6,30							10																		
00:01:27		7,09							0																		
00:01:44		9,05												AF									05 - 07	H			
00:02:39		12,70												RØ									07 - 12	F			
00:02:59		13,25												RØ									09 - 04	F			
00:03:15		15,03												RØ									08 - 04	F			
00:03:27		16,27												RØ									07 - 04	F			
00:03:42		17,83								FS														F			
00:03:55		18,64							0																	Slut I br 8	
				Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :															
				Stikledn. (fra Br.)		Type :				Brønd				Brønd													
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml				Fysisk Indeks :		Nummer :				br 3				br 8													
Filmfil : --29-05-18-7.mp2				6		Sted/Gade :				Buddingevej				Adresse-ID :													
Bemærkning :																											

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2				
00:00:00		0,00	ø150	S	Beton	S			0																Start I br 8	
00:00:06		0,20																								
00:01:05		1,11																		S1	05 - 07	H				
00:01:49		5,66																			10 - 02	F				
00:02:08		6,10																		S2	10 - 12	F				
00:02:29	8_6A	7,57														GR					09					
00:02:51	8_7A	8,22																			04 - 08	H	F			
00:03:01		8,93							20																	
00:03:15		10,27							10																	
00:03:55		13,99																								
00:03:58		13,99																		E1	05 - 07	H				
00:04:04		13,99																		E2	10 - 12	F				
00:04:04		13,99																		S3	05 - 07	H	F			
00:04:20	8_13A	16,08																			04 - 08	H	F			
00:04:36	8_14A	17,50														GR					09					
00:05:04		20,54							0																	
00:05:17		20,76																							stop, for manglende signal.	
00:05:57	8_17A	23,29														GR					09					
00:07:01		29,24								FS													F			
00:07:15	8_19A	29,80														GR					09					
00:07:26		29,96																							10 - 11	L
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 8				br 9								
Filmfil : --29-05-18-8.mp2										8,4		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 29-05-2018				Rapp. nr. : --29-05-18											
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse				Media-ID : De Engelske _0				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma :											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : Marc C.											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:07:34		29,96												AF									E3	05 - 07	H		F
00:07:45		30,31							0																	Slut I br 9	

				Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
				Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml				Fysisk Indeks :	Nummer :	br 8	br 9
Filmfil : --29-05-18-8.mp2				8,4	Sted/Gade :	Buddingevej	Adresse-ID :
Bemærkning :							



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

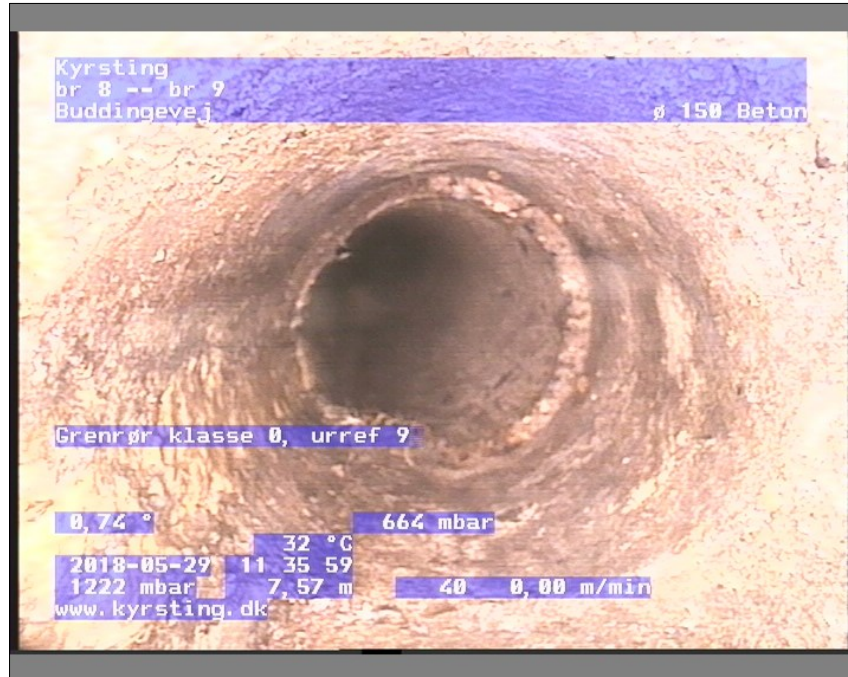
Tæller:  
**8**Sektions navn:  
**br 8-br 9-1**

Foto: br 8-br 91136096-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:29  
7,57m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 8-br 91136547-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:51  
8,22m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**8**Sektions navn:  
**br 8-br 9-1**

Foto: br 8-br 911391813-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:20  
16,08m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende

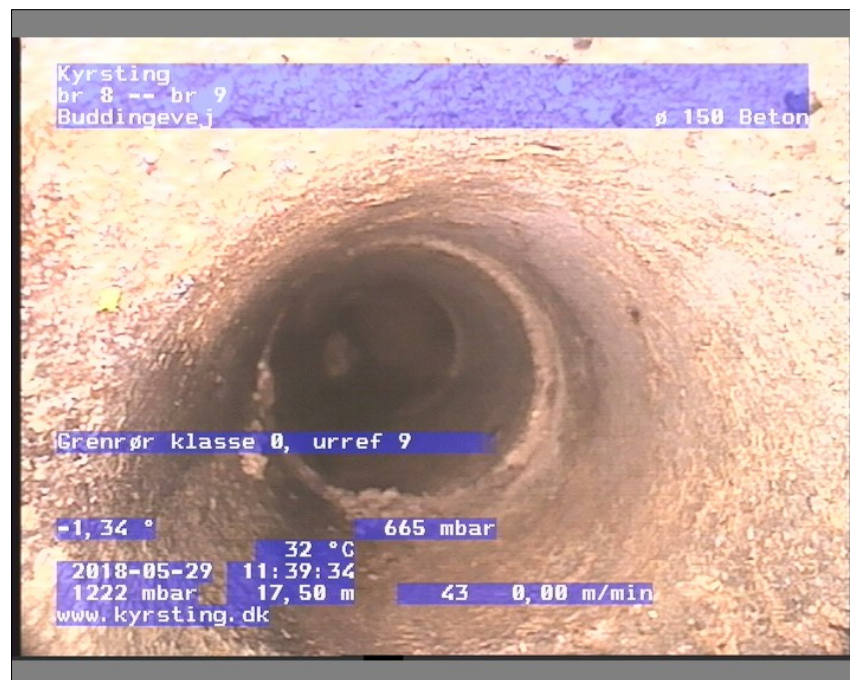



Foto: br 8-br 911394414-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:36  
17,5m, Grenrør klasse 0, urref 9

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

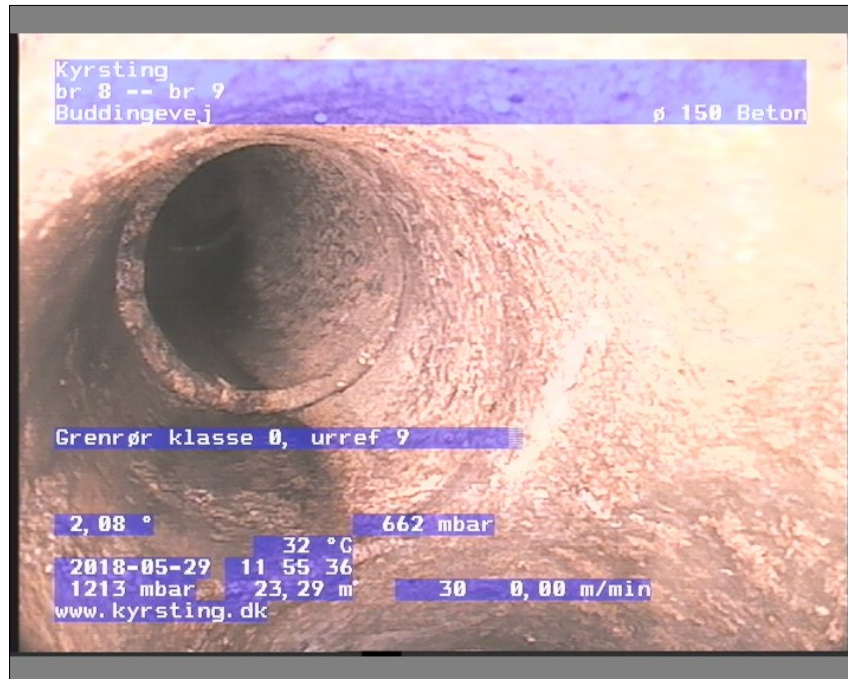Tæller:  
**8**Sektions navn:  
**br 8-br 9-1**Foto: br 8-br 911554617-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:57  
23,29m, Grenrør klasse 0, urref 9Foto: br 8-br 911572119-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:15  
29,8m, Grenrør klasse 0, urref 9

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	
00:00:36		0,00	ø150	S	Beton	S			10																	Start I br 9
00:00:55		1,00												RØ										07 - 10	F	
00:01:59		2,25								RB														01 - 06	C	
00:02:32		5,35								FS															F	
00:02:56		5,71								RB														02 - 05	C	
00:03:07		6,13							0																	
00:03:09	9_7A	6,22																GR						09		
00:03:12		6,22												AF									S1	05 - 07	H F	
00:03:50		8,52												AF									E1	05 - 07	H F	
00:03:51		8,52													AF									04 - 08	H F	
00:04:40	9_11A	12,17																					S2	07 - 04	F	
00:04:54		13,16							10																	
00:04:57	9_13A	13,16																GR						09		
00:05:25	9_14A	14,78																					E2	07 - 04	F	
00:05:39		15,59							0																	
00:06:14	9_16A	17,32																					S3	04 - 07	H F	
00:06:27		18,43							10																	
00:07:10	9_18A	20,48																GR						09		
00:08:28		25,32							10																	
00:08:43	9_20A	25,99																					E3	04 - 07	H F	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 9				br10								
Filmfil :										7,8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 29-05-2018				Rapp. nr. : --29-05-18											
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse				Media-ID : De Engelske _0				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma :											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : Marc C.											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
00:08:48		25,99								1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:09:38	9_22A	27,12																									
00:11:41		34,19							0																		Slut I br10
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 9				br10									
Filmfil :										7,8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**9**Sektions navn:  
**br 9-br10-1**

Foto: br 9-br101206167-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:03:09  
6,22m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 9-br1012084511-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:04:40  
12,17m, Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 4, Fine rødder, Start

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**9**Sektions navn:  
**br 9-br10-1**

Foto: br 9-br1012091213-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:57  
13,16m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 9-br1012094714-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:25  
14,78m, Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 04, Fine rødder, Stop

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

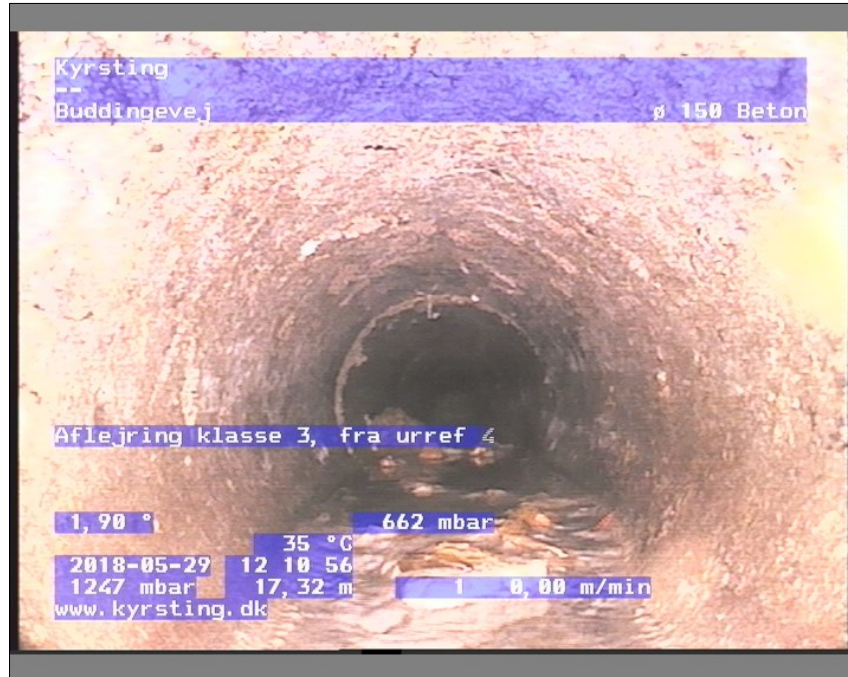
Tæller:  
**9**Sektions navn:  
**br 9-br10-1**

Foto: br 9-br1012110716-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:14  
17,32m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 7, Hårde materialer, Fastsiddende, Start

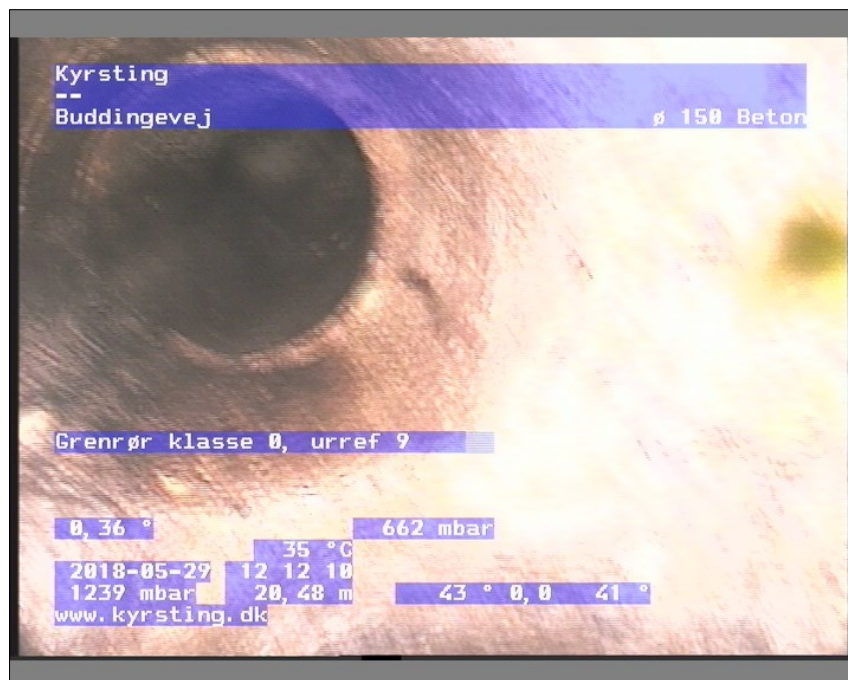


Foto: br 9-br1012122018-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:10  
20,48m, Grenrør klasse 0, urref 9



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>9</b>	Sektions navn: <b>br 9-br10-1</b>
-----	-----------------------------	-------	---------------------	--------------------------------------



Foto: br 9-br1012140820-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:08:43  
25,99m, Aflejrning klasse 3, fra urref 04 til urref 07, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop



Foto: br 9-br1012153222-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:09:38  
27,12m, Grenrør klasse 0, urref 9

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
00:00:03		0,00	ø150	S	Beton	S			0	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	Start I br 10
00:00:50		2,30									FS														Å		
00:01:13		3,29													AF									06 - 08	H	F	
00:02:15	10_4A	7,17																						09			
00:03:13		11,76													AF									S1	05 - 07	S	
00:03:55	10_6A	14,06					9																	09			
00:04:40		14,71							0																		Inspektion stop, kan ikke køre videre
										Rapporttype :		ID : 1	Startpunkt :				Slutpunkt :										
										Stikledn. (fra Br.)		Type :	Brønd				Brønd										
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 10				br 11									
Filmfil : --29-05-18-10.mp2										3,8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

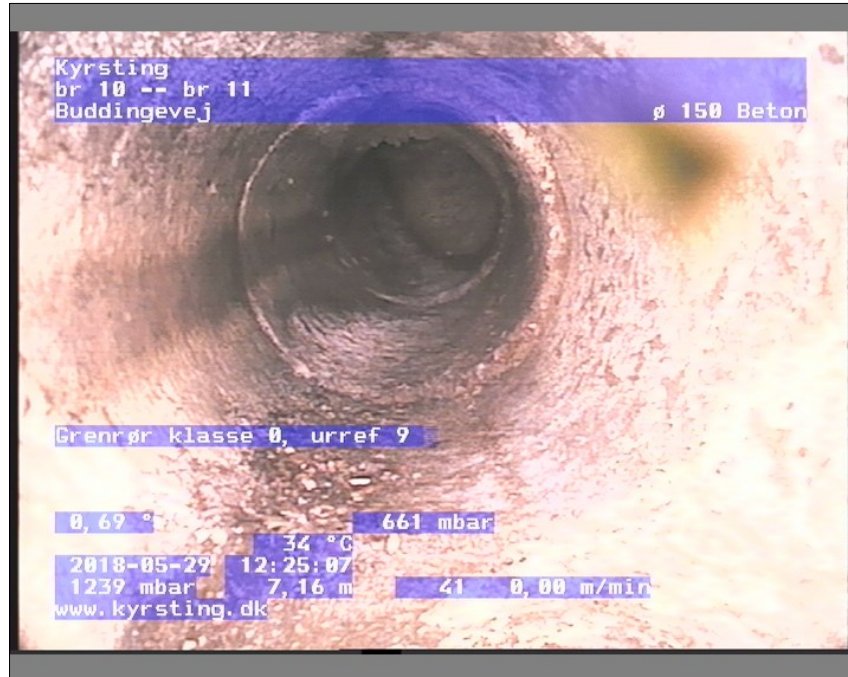
Tæller:  
**10**Sektions navn:  
**br 10-br 11-1**

Foto: br 10-br 111225174-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:15  
7,16m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 10-br 111227316-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:03:55  
14,06m, Grenrør klasse 0, urref 9

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 29-05-2018		Rapp. nr. : br 10-br 11-29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Ja		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4		FRA-TIL	1		2
00:00:03		5,46	ø100	S	Beton	S			0																		Start I br 11
00:00:11		5,46												AF									S1	03 - 09	S		
00:00:43		7,04												RØ									S2	01 - 12	F		
00:00:47		7,14									OB												S3	01 - 12			
00:01:59	11_5A	13,39																GR						03			
00:02:20		15,26												AF									E1	03 - 09	S		
00:02:24		15,26												RØ									E2	01 - 12	F		
00:02:58	11_8A	19,22																GR						03			
00:03:55	11_9A	26,33																GR						03			
00:04:49	11_10	33,43																GR						03			
00:05:01		34,20												AF									S4	04 - 08	H	F	
00:05:25	11_12	35,83												FO										06 - 09	G	A	
00:05:49		37,31												AF									E4	04 - 08	H	F	
00:06:31	11_14	40,14																GR						03			
00:08:33		43,48												RØ										08 - 04	F		
00:08:38		43,48												AF										05 - 07	S	H	
00:09:40		43,48												RØ										08 - 04	F		
00:09:43		43,48							0																		Inspektion stop, kan ikke skubbe længere
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 11				br 10									
Filmfil : br 10-br 11-29-05-18-11.mp2										5,3		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**11**Sektions navn:  
**br 10-br 11-1**

Foto: br 10-br 111332575-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:59  
13,39m, Grenrør klasse 0, urref 3

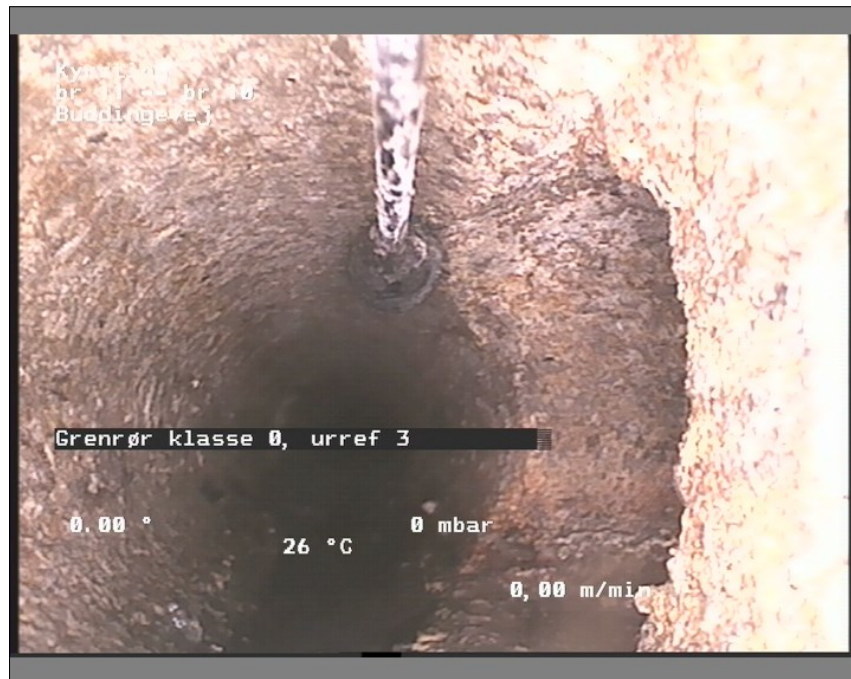


Foto: br 10-br 111334168-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:58  
19,22m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

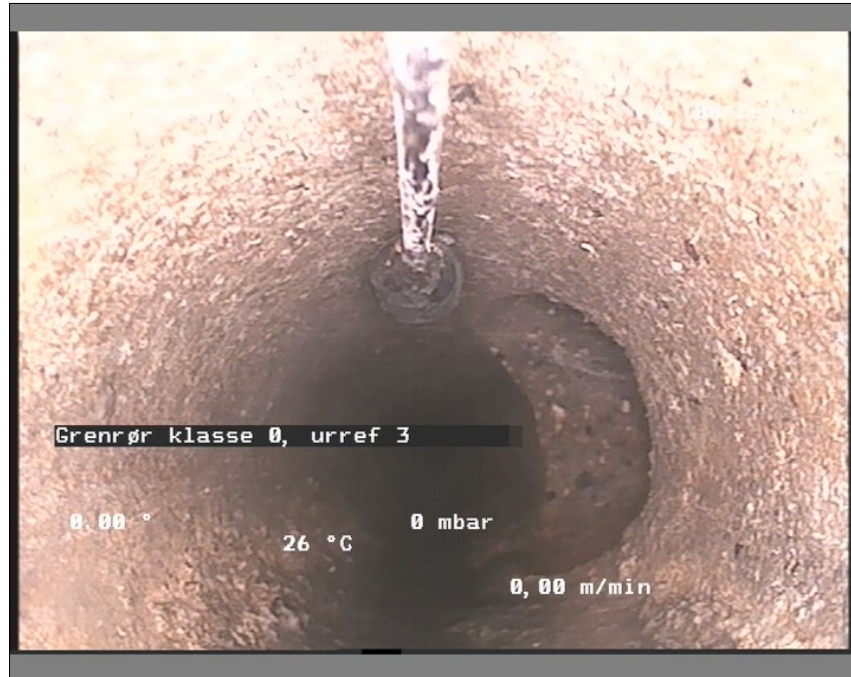
Tæller:  
**11**Sektions navn:  
**br 10-br 11-1**

Foto: br 10-br 111335209-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:03:55  
26,33m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: br 10-br 1113362510-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:04:49  
33,43m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**11**Sektions navn:  
**br 10-br 11-1**

Foto: br 10-br 1113382312-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:05:25  
35,83m, Forhindring klasse 2, fra urref 6 til urref 9, Genstand i bundløb, Forhindring er af anden type



Foto: br 10-br 1113394514-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:06:31  
40,14m, Grenrør klasse 0, urref 3

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : 2-12-29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:04		0,00	ø100	S	Beton	S			0																	Start I 2	
00:00:15		0,08												AF									S1	05 - 07	H	A	
00:00:25		0,19												RØ									S2	01 - 12	F		
00:01:40		0,89												AF									E1	05 - 07	H	A	
00:03:51		1,41																								skifter til skubbe kamera.	
00:04:16	12_6A	1,90										FS													F		
00:04:38		2,32												RØ									E2	01 - 12	F		
00:04:40	12_8A	2,32													RØ								S3	01 - 12	F		
00:05:29		4,20							10																		
00:05:48	12_10	5,25													RØ								E3	01 - 12	F		
00:05:54		5,25								FS																F	
00:06:17		6,14								FS																F	
00:07:03	12_13	6,56																GR							03		
00:07:39		8,06								FS																F	
00:08:28		9,17								RB															09 - 10	L	
00:08:31		9,17								RB															01 - 12	C	
00:00:00		9,70																									strøm afbrudt, derfor 2 videoer.
00:00:12		9,70												RØ											03 - 05	F	
00:00:30		10,34												RØ										S4	01 - 12	F	
00:00:49		11,51												RØ										S5	09 - 03	F	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		2				12									
Filmfil : --29-05-18-12.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											



# KYRSTING

**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 31-05-2018				Rapp. nr. : 2-12-29-05-18										
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse				Media-ID : De Engelske _0				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma :										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : Marc C.										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2				
00:01:18	12_21	12,07																					F			
00:01:49	12_22	13,59															GR						03			
00:02:01	12_23	13,81																					07 - 04	F		
00:02:44		14,66																				E4	01 - 12	F		
00:02:52		14,66																				E5	09 - 03	F		
00:02:56		14,66							10																Inspektion stop, kan ikke komme igennem rødderne.	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer : 2		12
Filmfil : --29-05-18-12.mp2		10	Sted/Gade : Buddingevej		Adresse-ID :
Bemærkning :					

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**12**Sektions navn:  
**2-12-1**

Foto: 2-120830106-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:04:16  
1,9m, FS3, Forskudt samling



Foto: 2-120830538-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:04:40  
2,32m, Rødder klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Fine rødder, Start

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**12**Sektions navn:  
**2-12-1**

Foto: 2-1208321610-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:05:48  
5,25m, Rødder klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Fine rødder, Stop



Foto: 2-1208340513-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:07:03  
6,56m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>12</b>	Sektions navn: <b>2-12-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 2-1208433421-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:18  
12,07m, FS3, Forskudt samling



Foto: 2-1208441922-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:49  
13,59m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**12**Sektions navn:  
**2-12-1**

Foto: 2-1208444823-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:01  
13,81m, Rødder klasse 3, fra urref 7 til urref 4, Fine rødder

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:03		0,00	ø100	S	Beton	S																					Start I 12, traktor kan ikke komme ind i ledningen
00:01:52		0,32							FS																F		
00:02:30		1,39									FS														F		
00:03:06		2,65										RB												01 - 12	C		
00:03:20		2,76										RB												01 - 12	C		
00:03:33	13_6A	3,16																	GR					03			
00:04:38		5,88							FS																F		
00:06:14		10,15												RØ										06 - 09	F		
00:06:26		10,70									FS														F		
00:06:42		11,30									FS														F		
00:07:03		11,79									FS														F		
00:07:20	13_12	12,15																	GR					03			
00:07:39		12,41									FS														F		
00:07:58		12,98									FS														F		
00:07:59		12,98												AF										05 - 07	P		
00:08:47		14,08									FS														F		
00:08:52		14,08																									Lort på linsen
00:09:14		15,46									FS														F		
00:09:41		17,24												AF										06 - 08	H F		
00:10:00		18,27									OB													S1	03 - 09		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		12				12.1									
Filmfil : --29-05-18-13.mp2										9,1		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4		FRA-TIL	1		2
00:10:22	13_21	19,23																	GR						03		
00:10:27		19,23							10																		
00:12:34		25,89								FS																F	
00:12:47	13_24	26,39																	GR						03		
00:13:03		27,25								FS																F	
00:13:22		28,02								FS																F	
00:13:53		28,78												AF										05 - 07	H	F	
00:14:59	13_29	31,33										OB											S2	02 - 11			
00:14:54		31,33									OB												E1	03 - 09			
00:15:49		32,94							0																		
00:15:55	13_31	33,38																	GR						03		va10
00:16:01		33,38							10																		
00:16:26		34,16												AF									S3	06 - 07	H	F	
00:16:53		34,47								FS																F	
00:17:47		34,77							0																		Inspektion stop, kan ikke skubbe længere, pga aflejringer
00:17:40	13_35	34,83										OB											E2	02 - 11			
00:17:45		34,84												AF									E3	06 - 07	H	F	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		12				12.1									
Filmfil : --29-05-18-13.mp2										9,1		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>13</b>	Sektions navn: <b>12-12.1-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	------------------------------------



Foto: 12-12.10934566-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:03:33  
3,16m, Grenrør klasse 0, urref 3

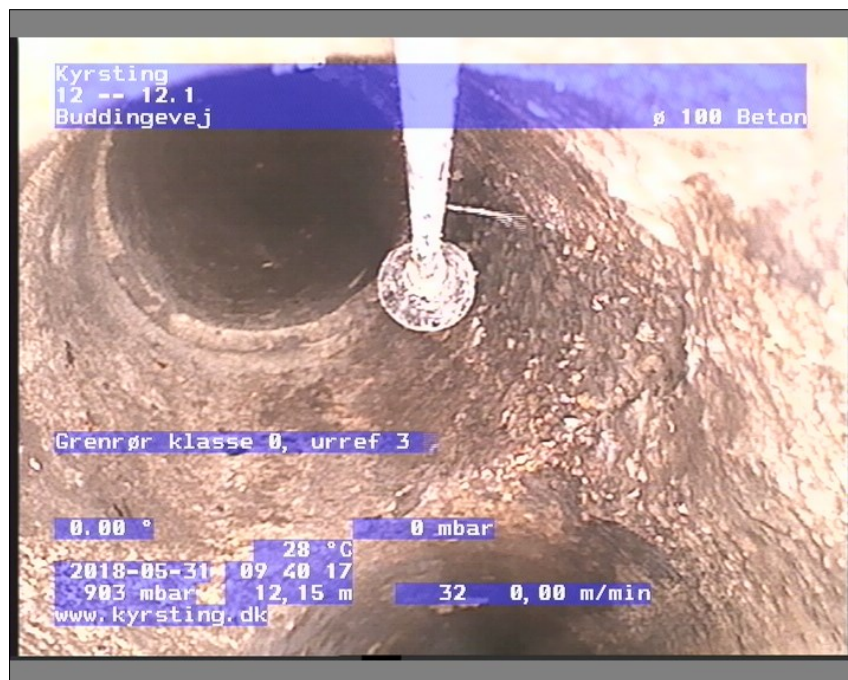


Foto: 12-12.109403312-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:07:20  
12,15m, Grenrør klasse 0, urref 3



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>13</b>	Sektions navn: <b>12-12.1-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	------------------------------------



Foto: 12-12.109451121-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:10:22  
19,23m, Grenrør klasse 0, urref 3

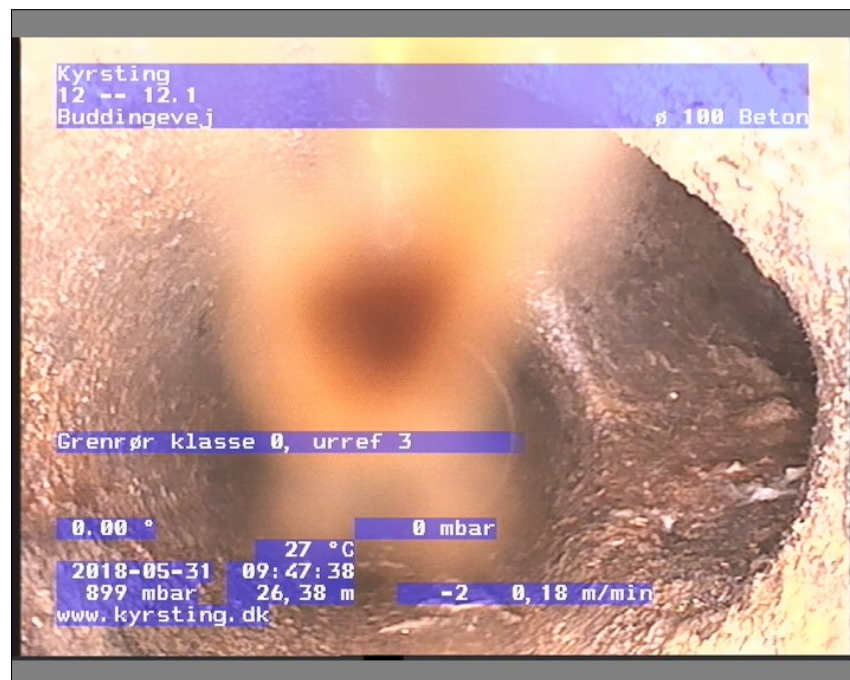


Foto: 12-12.109475424-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:12:47  
26,39m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**13**Sektions navn:  
**12-12.1-1**

Foto: 12-12.109505329-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:14:59  
31,33m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 2 til urref 11, Start



Foto: 12-12.109520631-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:15:55  
33,38m, Grenrør klasse 0, urref 3 / va10

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>13</b>	Sektions navn: <b>12-12.1-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	------------------------------------



Foto: 12-12.109543735-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:17:40  
34,83m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 02 til urref 11, Stop

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
00:00:03		0,00	ø150	S	Beton	S			20																	Start I 14
00:00:08		0,00																			S1	01 - 12				
00:00:25		0,15																					F			
00:00:31		0,38							0																	
00:01:16		3,82																								
00:01:31		4,00							10																	
00:01:44		4,72							0																	
00:05:25	14_8A	11,16																								skal cuttes væk
00:05:30		11,16																								
00:06:26		11,16							0																	Inspektion stop
										Rapporttype :				ID : 1	Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Stikledn. (fra Br.)				Type :				Brønd				Brønd				
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :				Nummer :				14				15				
Filmfil : --29-05-18-14.mp2										7,6				Sted/Gade :				Buddingevej				Adresse-ID :				
Bemærkning :																										

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**14**

Sektions navn:  
**14-15-1**



Foto: 14-151033278-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:05:25  
11,16m, Aflejrning klasse 4, fra urref 04 til urref 08, Hårde materialer / skal cuttes væk

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
		0,00	ø150	S	Beton	S			0																	Start I 15	
		0,34																					S1	01 - 12			
		0,34												RØ											08 - 10	F	
		2,61													RØ										07 - 05	F	
		4,46												RØ									S2	09 - 10	F		
		5,63												RØ									E2	09 - 10	F		
		5,63													RØ										08 - 04	F	
		7,99													RØ										07 - 11	F	
		8,63													RØ										09 - 04	F	
		15,34																								F	
		16,06																						E1	01 - 12		
		16,06							0																		Inspektion stop
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		15				16									
Filmfil :										8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:06		0,00	ø150	S	Beton	S			0																	Start I 16	
00:00:23		0,45	ø160		Plast														OK						M	D	
00:01:20	16_3A	1,35																	GR					10			
00:01:42		1,36									DE												S1	09 - 03	H		
00:02:01	16_5A	1,76																	GR					11			
00:04:09		2,73									DE												E1	09 - 03	H		
00:00:00		2,73	150		Beton														OK						D	M	
00:00:06		3,21																									stop pga strøm svigt
00:00:37		3,71									OB												S2	02 - 11			
00:00:37		4,35												AF									S3	05 - 07	H		
00:00:37		6,46									FS															F	
00:00:37		7,74													AF										07 - 09	H	F
00:00:37		8,09												AF									E3	05 - 07	H		
00:00:37		8,09							20																		
00:00:37		9,05							0																		
00:00:37		9,39								FS																F	
00:00:37	16_17	13,07																	GR					10		A	
00:00:37	16_18	14,40										FS														Å	
00:00:37		14,56									OB												E2	02 - 11			
00:00:37	16_20	14,56										OB											S4	01 - 12			
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		16				17									
Filmfil : --29-05-18-16.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2				
00:00:37	16_21	15,07																				10				
00:00:37	16_22	15,46																				10	A	Rotte stop prop		
00:00:37	16_23	16,66									OB										E4	01 - 12				
00:00:37		16,66									OB										S5	01 - 12				
00:00:37		17,40							10																	
00:00:37		19,51							0																	
00:00:37	16_27	20,01																				10	A			
00:00:37	16_28	22,00																				10		fs 3 i tilslutning		
00:00:37		22,00									OB											E5	01 - 12			
00:00:37	16_30	22,00										OB										S6	01 - 12			
00:00:37	16_31	22,21										FS											Å			
00:00:37	16_32	22,41																				10		fs 3		
		24,36										FS												F		
	16_34	27,07											OB										E6	01 - 12		
		27,07							0																Slut I 17	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		16				17								
Filmfil : --29-05-18-16.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										



By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>16</b>	Sektions navn: <b>16-17-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

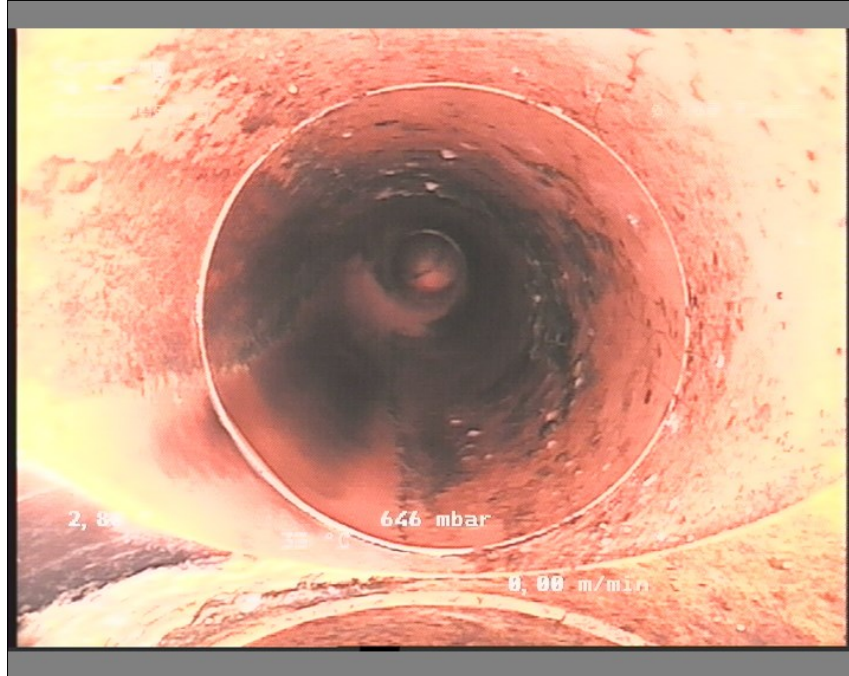


Foto: 16-171059343-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:20  
1,35m, Grenrør klasse 0, urref 10

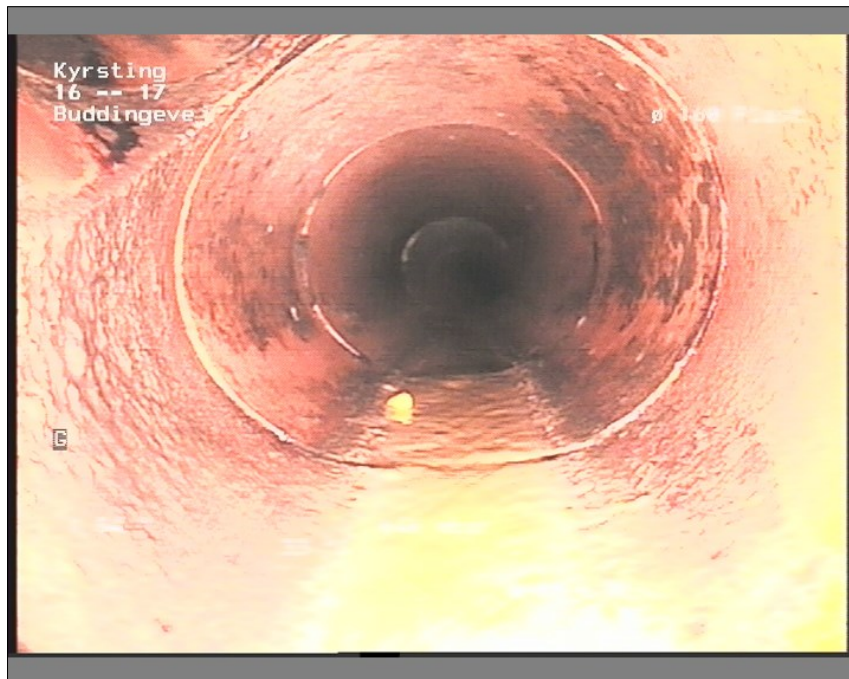


Foto: 16-171100545-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:01  
1,76m, Grenrør klasse 0, urref 11

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**16**Sektions navn:  
**16-17-1**

Foto: 16-1711240517-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
13,07m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet



Foto: 16-1711250618-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
14,4m, FS3, Åben samling

By

# KYRSTING



KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**16**

Sektions navn:  
**16-17-1**



Foto: 16-1711254620-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
14,56m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start

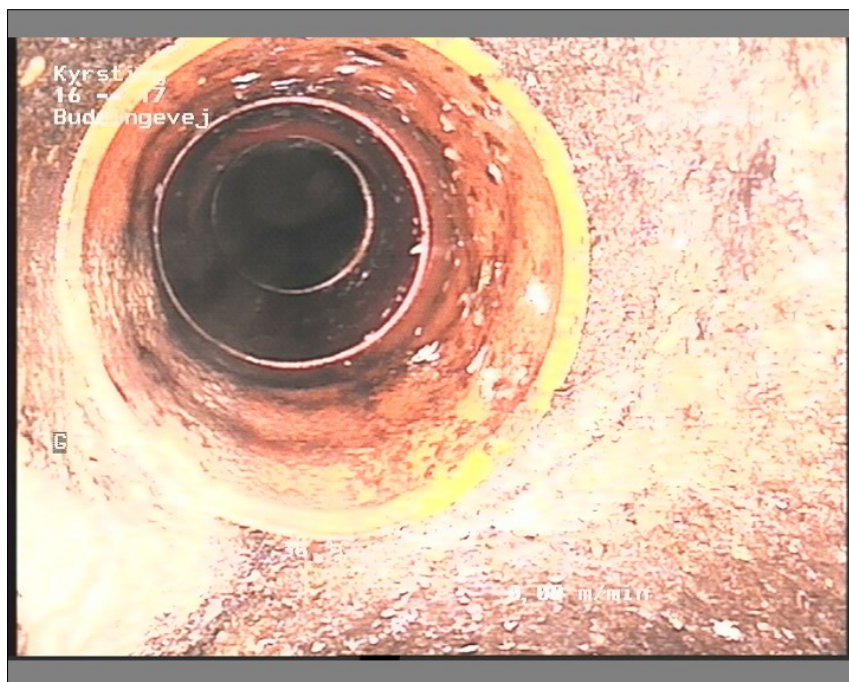


Foto: 16-1711260821-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
15,07m, Grenrør klasse 0, urref 10

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>16</b>	Sektions navn: <b>16-17-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

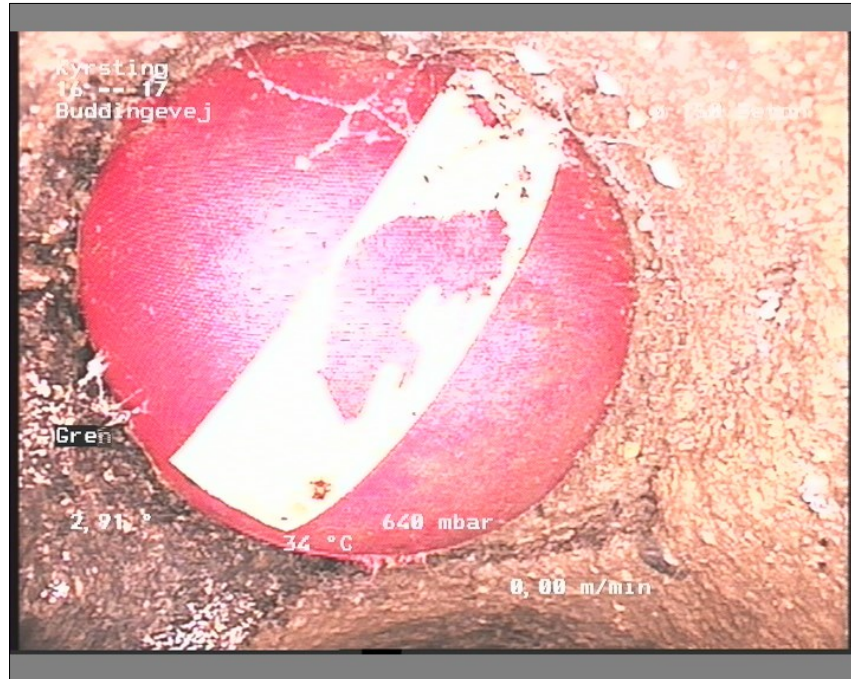


Foto: 16-1711265122-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
15,46m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet / Rotte stop prop

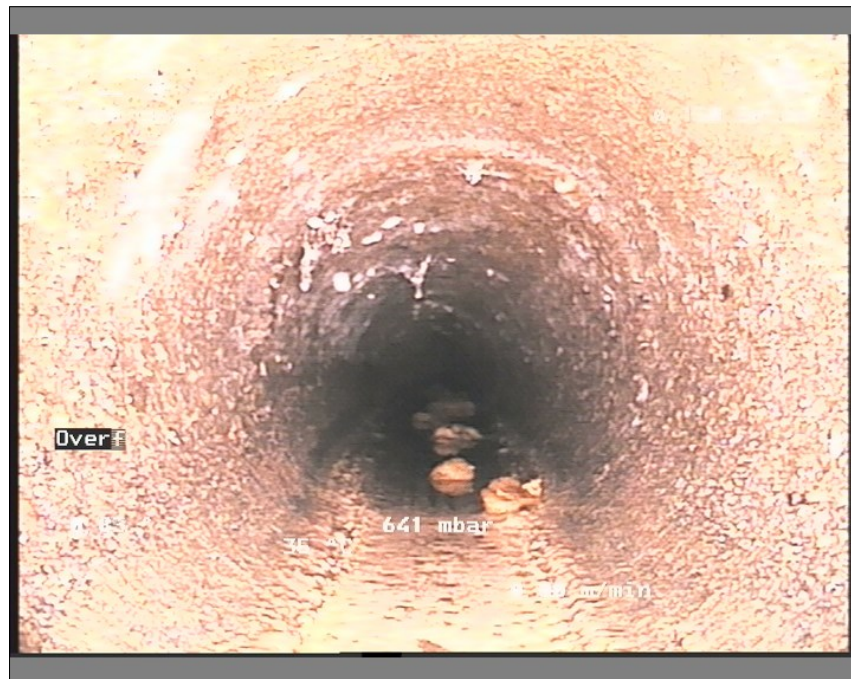


Foto: 16-1711271423-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
16,66m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>16</b>	Sektions navn: <b>16-17-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 16-1711283227-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
20,01m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet

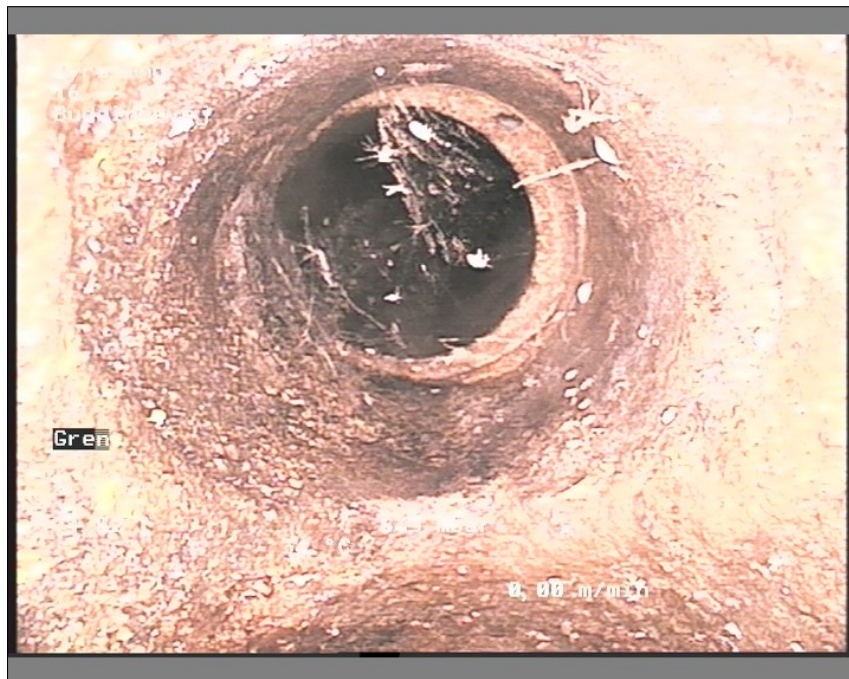


Foto: 16-1711291728-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
22m, Grenrør klasse 0, urref 10 / fs 3 i tilslutning

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**16**

Sektions navn:  
**16-17-1**

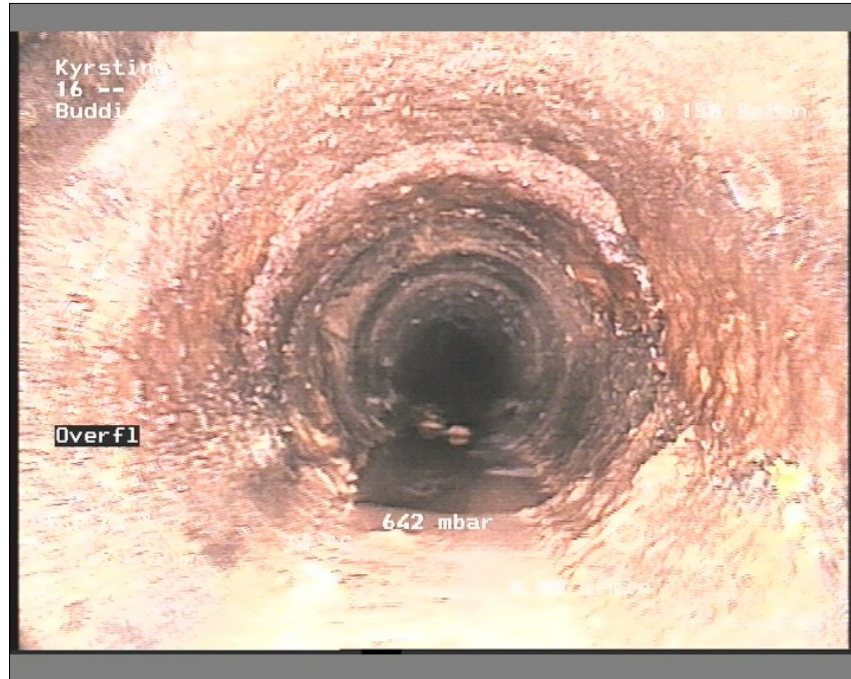


Foto: 16-1711295530-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
22m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start



Foto: 16-1711302431-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
22,2m, FS3, Åben samling

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>16</b>	Sektions navn: <b>16-17-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 16-1711305532-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:37  
22,41m, Grenrør klasse 0, urref 10 / fs 3



Foto: 16-1711374434-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0  
27,07m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																				
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																				
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																				
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER		
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2	
00:00:00		0,00	ø150	S	Beton	S			0																		Start I br 17	
		0,32																					S1	01 - 12				
00:00:09		1,04							10																			
00:00:15	17_4A	1,29	160		Plast																					D	M	
00:00:38	17_5A	2,31																										
00:00:43		2,39							20																			
00:00:57	17_7A	2,74	150		Beton																					D	M	
00:01:11		3,23							0																			
00:01:20		3,82																									F	
00:02:03	17_10	6,90																									A	
00:02:39	17_11	8,69																										
00:02:55	17_12	9,20																									fs 3 i grenrør	
00:03:23	17_13	9,20																									C	
00:03:45	17_14	9,22																										
00:04:22		11,82							10																			
00:05:01		13,51																									H	
00:05:14	17_17	13,94																									A	
00:05:34		14,51	160		Plast																						D	M
00:05:38		14,51																										
00:06:31	17_20	16,37																										
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :										
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd										
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 17				br 18										
Filmfil : --29-05-18-17.mp2										9,8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :										
Bemærkning :																												



# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 31-05-2018				Rapp. nr. : --29-05-18										
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse				Media-ID : De Engelske _0				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma :										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : Marc C.										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:06:40	17_21	16,84																					10			
00:06:53		17,27	150		Beton																			D	M	
00:07:05		17,43									OB									S2		01 - 12				
00:07:42		20,66							10																	
00:07:53	17_25	20,87																					10	A		udkig til jord
00:08:14	17_26	22,69					1																10			
00:08:33	17_27	23,39																					10	I		fejl monteret
00:08:42		23,39									OB									E2		01 - 12				
00:08:46	17_29	23,39										OB								S3		01 - 12				
00:08:53		23,51													AF							04 - 05	H	F		
00:08:55		23,51									FS													F		
00:09:01	17_32	23,52										RB										12 - 01	B			
00:09:33		25,02							0																	
00:09:47	17_34	25,87										OB										E3		01 - 12		
00:09:50		25,87										OB													01 - 12	
00:10:25		25,87										OB										S4		01 - 12		
00:10:50		27,63							10																	
00:10:56	17_38	27,94																					10	A		
00:11:12	17_39	28,40																					10	A		
00:13:49	17_40	29,82																					10			sten obs i ledning, mulig brud
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 17				br 18								
Filmfil : --29-05-18-17.mp2										9,8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**17**Sektions navn:  
**br 17-br 18-1**

Foto: br 17-br 181142464-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:00:15  
1,29m, Konstruktionsændring klasse 3, Dimensionsændring, Materialeændring



Foto: br 17-br 181143215-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:00:38  
2,31m, Grennrør klasse 0, urref 11

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**17**

Sektions navn:  
**br 17-br 18-1**



Foto: br 17-br 181144097-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:00:57  
2,74m, Konstruktionsændring klasse 2, Dimensionsændring, Materialeændring



Foto: br 17-br 1811454110-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:03  
6,9m, Grenrør klasse 0, urref 11, Stiktilslutning er afproppet

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**17**

Sektions navn:  
**br 17-br 18-1**



Foto: br 17-br 1811462711-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:02:39  
8,69m, Grenrør klasse 0, urref 10



Foto: br 17-br 1811465212-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:02:55  
9,2m, Grenrør klasse 0, urref 10 / fs 3 i grenrør

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>17</b>	Sektions navn: <b>br 17-br 18-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--



Foto: br 17-br 1811474713-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:03:23  
9,2m, Rørbrud klasse 2, fra urref 6 til urref 12, Cirkulær revne vinkelret på røaksen



Foto: br 17-br 1811481914-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:03:45  
9,22m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 3 til urref 11

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>17</b>	Sektions navn: <b>br 17-br 18-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--

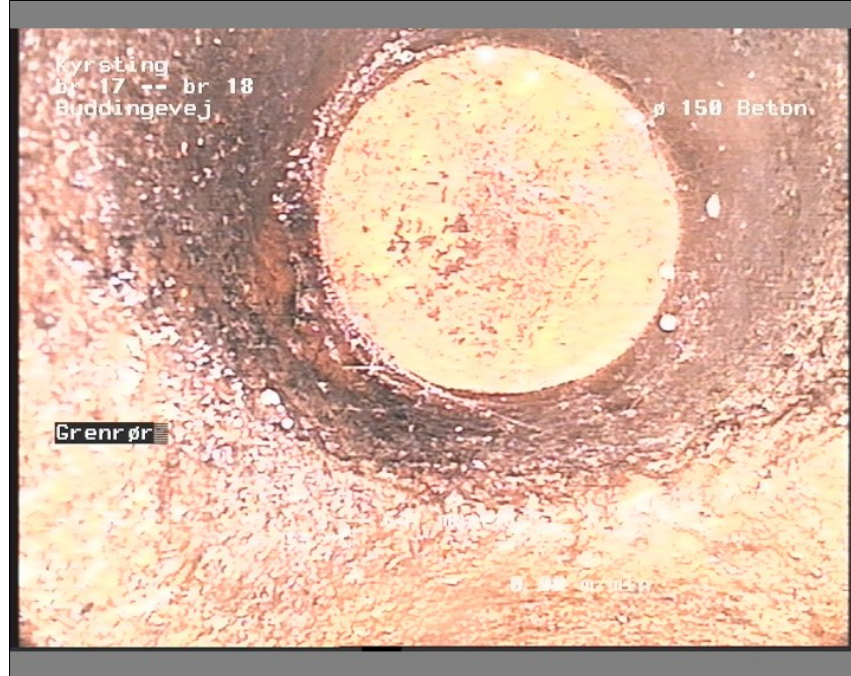


Foto: br 17-br 1811502117-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:05:14  
13,94m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet

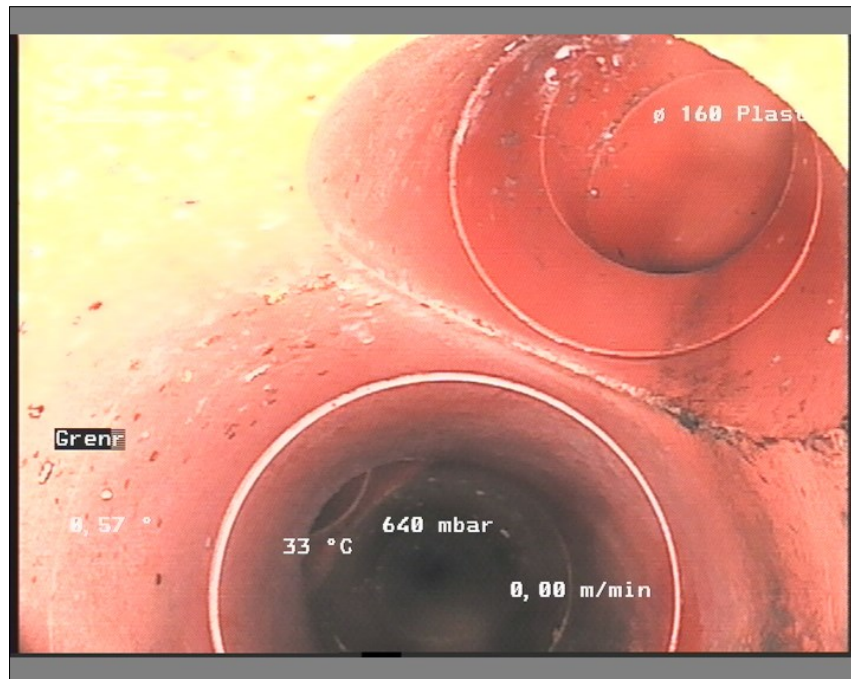


Foto: br 17-br 1811570720-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:06:31  
16,37m, Grenrør klasse 0, urref 2

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>17</b>	Sektions navn: <b>br 17-br 18-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--



Foto: br 17-br 1811572621-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:06:40  
16,84m, Grenrør klasse 0, urref 10

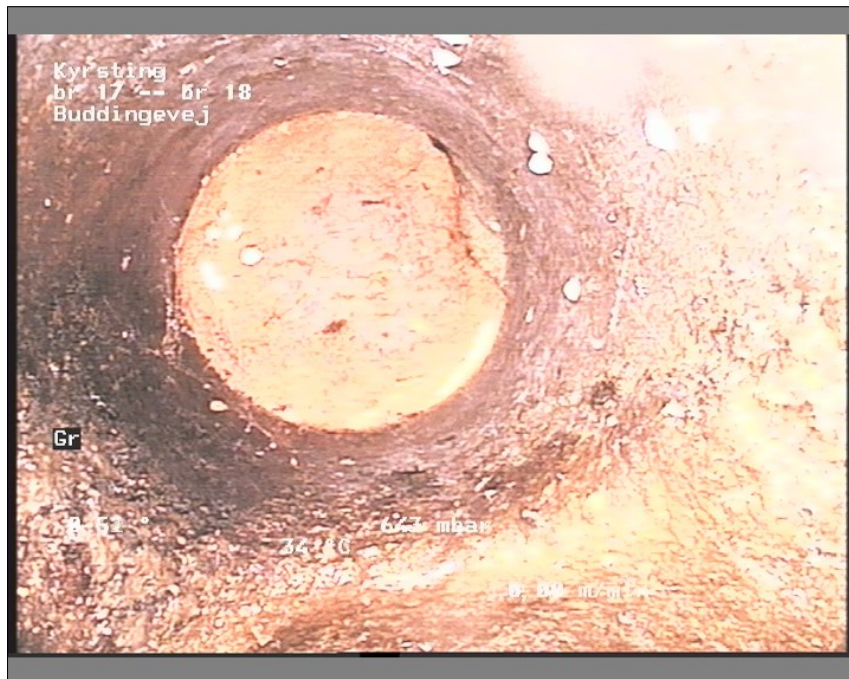


Foto: br 17-br 1811594025-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:07:53  
20,87m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet / udgig til jord



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**17**Sektions navn:  
**br 17-br 18-1**

Foto: br 17-br 1812001426-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:08:14  
22,69m, Grenrør klasse 0, urref 10



Foto: br 17-br 1812010727-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:08:33  
23,39m, Grenrør klasse 0, urref 10, Indragende foring/rør fra gren / fejl monteret

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>17</b>	Sektions navn: <b>br 17-br 18-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--



Foto: br 17-br 1812013629-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:08:46  
23,39m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start



Foto: br 17-br 1812023732-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:09:01  
23,52m, Rørbrud klasse 3, fra urref 12 til urref 1, Brud

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**17**Sektions navn:  
**br 17-br 18-1**

Foto: br 17-br 1812033634-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:09:47  
25,87m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop



Foto: br 17-br 1812052138-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:10:56  
27,94m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**17**

Sektions navn:  
**br 17-br 18-1**



Foto: br 17-br 181205239-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:11:12  
28,4m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet



Foto: br 17-br 1812090640-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:13:49  
29,82m, Grenrør klasse 0, urref 10 / sten obs i ledning, mulig brud

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**17**Sektions navn:  
**br 17-br 18-1**

Foto: br 17-br 1812093541-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:14:06  
30,54m, Grenrør klasse 0, urref 10

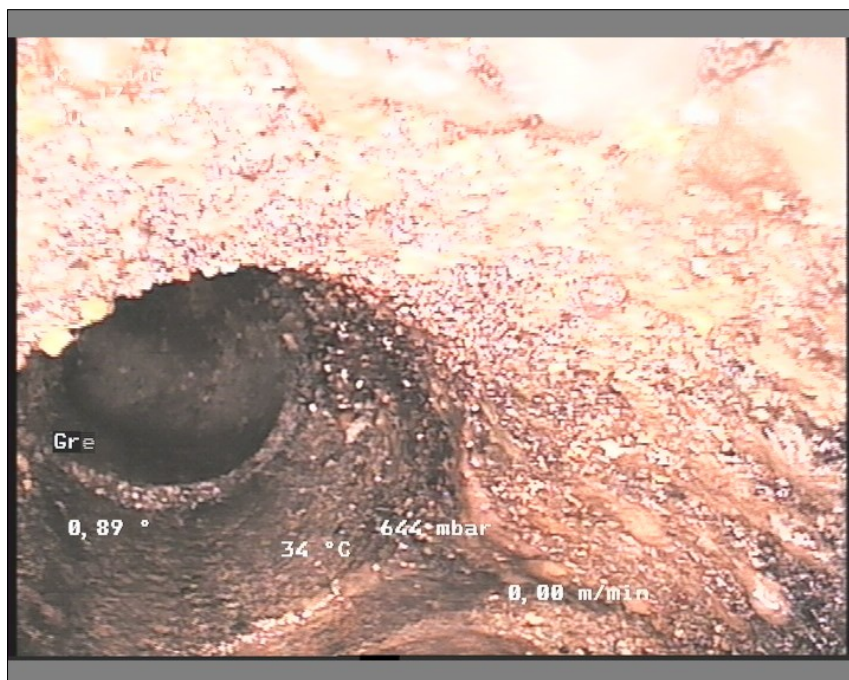


Foto: br 17-br 1812100042-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:14:22  
31m, Grenrør klasse 0, urref 11

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>17</b>	Sektions navn: <b>br 17-br 18-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--



Foto: br 17-br 1812110144-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:15:10  
35,02m, Grenrør klasse 0, urref 10



Foto: br 17-br 1812112045-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:15:16  
35,14m, FS3, Forskudt samling

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																							
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER						
00:00:04		0,00	ø150	S	Beton	S			0	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2		Start I br 18			
00:00:37		0,42																						S1	03 - 09						
00:00:48		0,68																								F					
00:01:01		1,17							10																						
00:01:41		3,71																									F				
00:02:13		6,33																						E1	03 - 09						
00:02:16		6,33																						S2	01 - 12						
00:02:35		6,70																									H				
00:02:40		6,74																									F				
00:03:38	18_10	7,47																											fs 3 i gren		
00:04:16	18_11	8,47																											fs 3 i gr		
00:04:22	18_12	8,47																									B		skal laves med en gr foring		
00:04:33	18_13	8,48																									F				
00:05:03	18_14	8,89																													
00:05:44		13,91																													
00:05:54		14,34																													
00:06:02	18_17	14,55																													
00:06:11	18_18	14,55																													
00:06:34		15,04																													
00:06:49	18_20	15,20																													
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :													
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd													
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 18				br19													
Filmfil : --29-05-18-18.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :													
Bemærkning :																															

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																					
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																					
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																					
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	AFST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER			
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2		
00:07:13	18_21	15,64																									10		
00:07:17		15,64										OB												E2	01 - 12				
00:07:22	18_23	15,64										OB												S4	01 - 12				
00:07:37	18_24	16,66														AF								E3	04 - 08	H	F		
00:07:50	18_25	18,12										OB												E4	01 - 12				
00:07:55		18,12										OB												S5	01 - 12				
00:08:22		19,85							0																				
00:08:25		19,85													AF									S6	06 - 07	H	F		
00:08:42		21,26													AF									E6	06 - 07	H	F		
00:08:50	18_30	21,64																						GR		10	A		
00:09:12	18_31	22,18																						GR		10			
00:09:14	18_32	22,18											RB													07 - 10	B	gr foring	
00:09:47	18_33	22,81											RB													07 - 08	B	brud i gr	
00:09:55	18_34	22,81																						GR		09			
00:10:56	18_35	28,46																						GR		09	A		
00:11:16	18_36	29,11																						GR		09			
00:11:21	18_37	29,11											RB													07 - 09	B	brud i gr	
00:11:29		29,18							10																				
00:11:51	18_39	29,68																						GR		09			
00:11:58	18_40	29,68											RB													07 - 11	B	brud i gr	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :											
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd											
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 18				br19											
Filmfil : --29-05-18-18.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :											
Bemærkning :																													



# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:12:03		29,95							0																		
00:12:31	18_42	33,96																					S7	04 - 08	H	F	
00:12:37	18_43	34,88																					E7	04 - 08	H	F	
00:12:50		35,44									OB												E5	01 - 12			
00:12:59		35,45							0																		Slut I br19
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 18				br19									
Filmfil : --29-05-18-18.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**18**Sektions navn:  
**br 18-br19-1**

Foto: br 18-br1912241910-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:38  
7,47m, Grenrør klasse 0, urref 9 / fs 3 i gren



Foto: br 18-br1912251611-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:16  
8,47m, Grenrør klasse 0, urref 9 / fs 3 i gr

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**18**Sektions navn:  
**br 18-br19-1**

Foto: br 18-br1912261212-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:22  
8,47m, Rørbrud klasse 3, fra urref 8 til urref 11, Brud / skal laves med en gr foring



Foto: br 18-br1912263313-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:33  
8,48m, FS3, Forskudt samling

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912271214-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:03  
8,88m, Grenrør klasse 0, urref 10



Foto: br 18-br1912285717-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:02  
14,55m, Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912293218-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:11  
14,55m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende, Start



Foto: br 18-br1912304620-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:49  
15,2m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet / stikker ind i røret

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912312521-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:13  
15,64m, Grenrør klasse 0, urref 10



Foto: br 18-br1912315823-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:22  
15,64m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912322224-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:37  
16,66m, Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop



Foto: br 18-br1912324125-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:07:50  
18,12m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**18**Sektions navn:  
**br 18-br19-1**

Foto: br 18-br1912343930-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:08:50  
21,64m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stikttilslutning er afproppet



Foto: br 18-br1912351431-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:09:12  
22,18m, Grenrør klasse 0, urref 10



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912354532-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:09:14  
22,18m, Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 10, Brud / gr foring



Foto: br 18-br1912370233-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:09:47  
22,8m, Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 8, Brud / brud i gr

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912372234-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:09:55  
22,8m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 18-br1912383335-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:10:56  
28,46m, Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**18**Sektions navn:  
**br 18-br19-1**

Foto: br 18-br1912390836-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:11:16  
29,11m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 18-br1912393637-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:11:21  
29,11m, Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 9, Brud / brud i gr

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912402539-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:11:51  
29,68m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 18-br1912405940-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:11:58  
29,68m, Rørbrud klasse 3, fra urref 7 til urref 11, Brud / brud i gr

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>18</b>	Sektions navn: <b>br 18-br19-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 18-br1912415242-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:12:31  
33,96m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende, Start



Foto: br 18-br1912420843-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:12:37  
34,88m, Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Hårde materialer, Fastsiddende, Stop

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:02		35,45	ø160	S	Plast	S			0																	Start I 19
00:00:16		36,24									FS														Å	
00:00:26	19_3A	36,52															GR						09			
00:00:32		36,85	150		Beton												OK								D M	
00:00:36		37,15									OB									S1			01 - 12			
00:01:10		41,52									FS														F	
00:01:16		41,91											RØ										01 - 03		F	
00:01:41	19_8A	42,62															GR						10		A	
00:01:48		42,62										RB											01 - 12		C	
00:02:12	19_10	43,18															GR						09			
00:02:15	19_11	43,18										RB											06 - 11		B	BRUD I GRENRØR
00:02:23	19_12	43,18										FS													F	
00:02:38	19_13	43,88															GR						09			
00:03:22		49,02											RØ										09 - 02		F	
00:03:29		49,38																		S2			04 - 08		S	
00:03:57	19_16	50,04															GR						09			
00:04:03		50,04																		E2			04 - 08		S	
00:04:07		50,19										FS													F	
00:04:19	19_19	50,63															GR						09			
00:04:23		50,63										FS													F	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		19				20								
Filmfil : --29-05-18-19.mp2										8,7		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :	Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 31-05-2018	Rapp. nr. : --29-05-18
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse	Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Nej	Brug : I brug	Firma :
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast	Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Nej	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.

MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER										
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1		2									
00:04:34		51,29																																		
00:04:44		51,85																																		
00:04:55		52,57																																		
00:05:29	19_24	56,45																																		
00:05:48	19_25	57,97																																		
00:06:40	19_26	63,89																																		
		64,56																																		
		64,56																																		
									0																											

	Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
	Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml	Fysisk Indeks :	Nummer :	19	20
Filmfil : --29-05-18-19.mp2	8,7	Sted/Gade :	Buddingevej	Adresse-ID :
Bemærkning :				

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**19**Sektions navn:  
**19-20-1**

Foto: 19-201247003-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:00:26  
36,52m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: 19-201249178-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:41  
42,62m, Grenrør klasse 0, urref 10, Stiktilslutning er afproppet



By

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>19</b>	Sektions navn: <b>19-20-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 19-2012501110-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:12  
43,18m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: 19-2012504011-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:15  
43,18m, Rørbrud klasse 3, fra urref 6 til urref 11, Brud / BRUD I GRENRØR

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**19**

Sektions navn:  
**19-20-1**



Foto: 19-2012505612-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:23  
43,18m, FS3, Forskudt samling

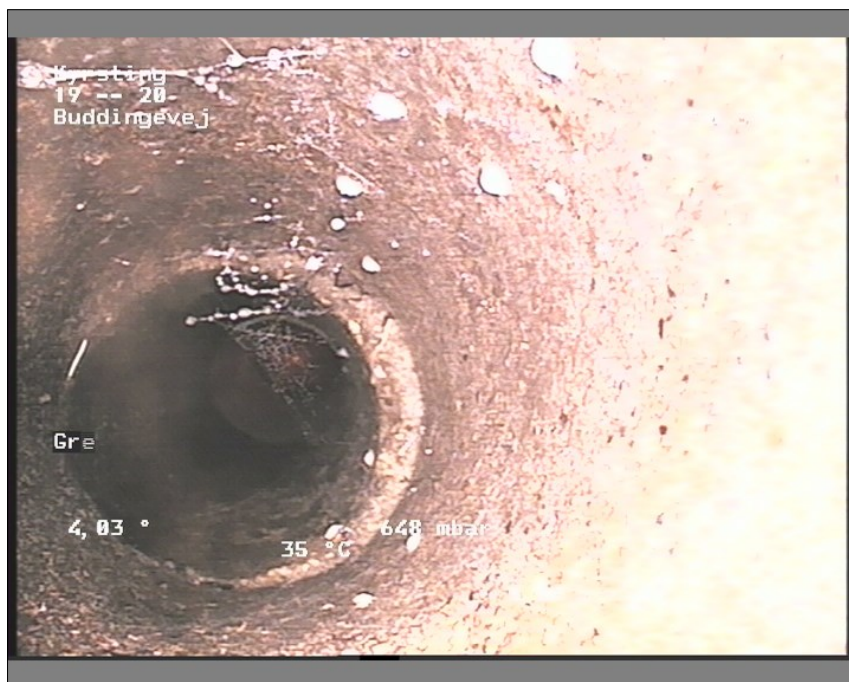


Foto: 19-2012512213-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:38  
43,88m, Grenrør klasse 0, urref 9

By

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>19</b>	Sektions navn: <b>19-20-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 19-2012532116-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:57  
50,04m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: 19-2012540619-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:19  
50,63m, Grenrør klasse 0, urref 9

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

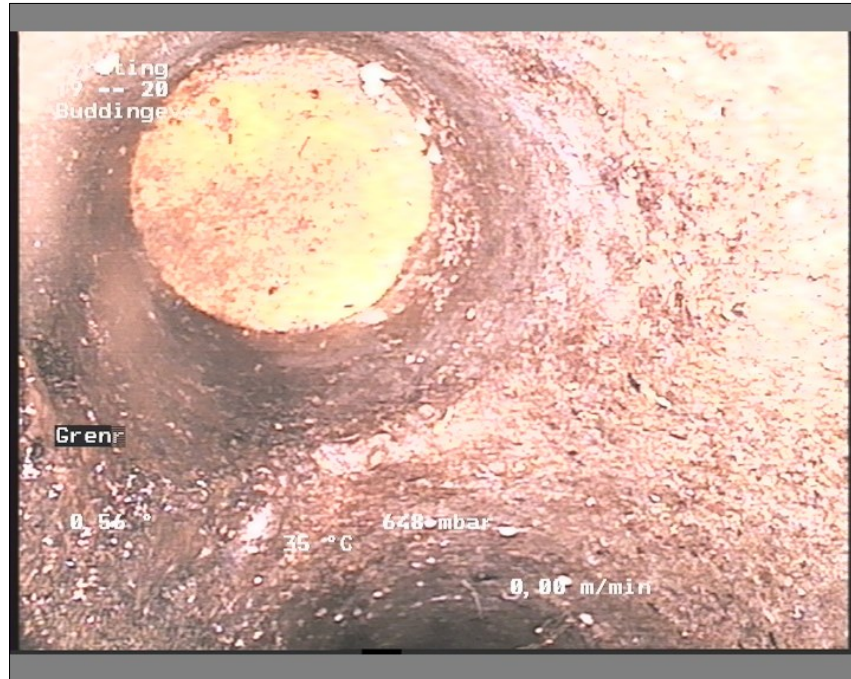
Tæller:  
**19**Sektions navn:  
**19-20-1**

Foto: 19-2012564324-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:29  
56,45m, Grenrør klasse 0, urref 9, Stiktilslutning er afproppet



Foto: 19-2012573725-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:48  
57,97m, Rørbrud klasse 3, fra urref 10 til urref 12, Brud

By

# KYRSTING



KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**19**

Sektions navn:  
**19-20-1**



Foto: 19-2012584026-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:40  
63,89m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 3 til urref 9

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 31-05-2018				Rapp. nr. : --29-05-18										
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse				Media-ID : De Engelske _0				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma :										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : Marc C.										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:03		0,00	ø160	S	Plast	S			0																Start l 15	
00:00:11		0,12									OB									S1	03 - 09					
00:00:26		1,02											RØ							S2	03 - 09	F				
00:00:54		3,08							10																	
00:01:07		4,29									FS												F			
00:01:12		4,29											RØ							E2	03 - 09	F				
00:01:46	20_7A	5,22														GR					03					
00:01:51		5,22									OB									E1	03 - 09					
00:01:55		5,22									OB									S3	01 - 12					
00:02:45	20_10	8,52														GR					03					
00:02:50		8,52									RB										12	B				
00:03:03		8,99							0																	
00:03:25	20_13	10,90														GR					03	A				
00:03:37	20_14	11,17										OB									03 - 05					
00:03:47	20_15	11,83														GR					03					
00:03:57	20_16	11,83														GR					03					
00:05:17	20_17	24,51	16		Beton												OK						D M			
00:05:25	20_18	24,83														GR					03					
00:05:35	20_19	25,01														GR					03					
00:05:56		25,43	150		Beton											OK							D M			
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		15				21								
Filmfil : --29-05-18-20.mp2										8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 31-05-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:07:14		31,38																							F		Å
00:07:56		32,54																					E3	01 - 12			
00:07:58		32,54							0																	Slut I 21	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		15				21									
Filmfil : --29-05-18-20.mp2										8		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>20</b>	Sektions navn: <b>15-21-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 15-211330487-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:46  
5,22m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: 15-2113321710-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:45  
8,52m, Grenrør klasse 0, urref 3



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**20**Sektions navn:  
**15-21-1**

Foto: 15-2113334213-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:25  
10,9m, Grenrør klasse 0, urref 3, Stiktilslutning er afproppet



Foto: 15-21133341214-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:37  
11,17m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 3 til urref 5

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**20**Sektions navn:  
**15-21-1**

Foto: 15-2113343115-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:47  
11,83m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: 15-2113344916-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:57  
11,83m, Grenrør klasse 0, urref 3

By

# KYRSTING



KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**20**

Sektions navn:  
**15-21-1**



Foto: 15-2113363417-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:17  
24,51m, Konstruktionsændring klasse 2, Dimensionsændring, Materialeændring

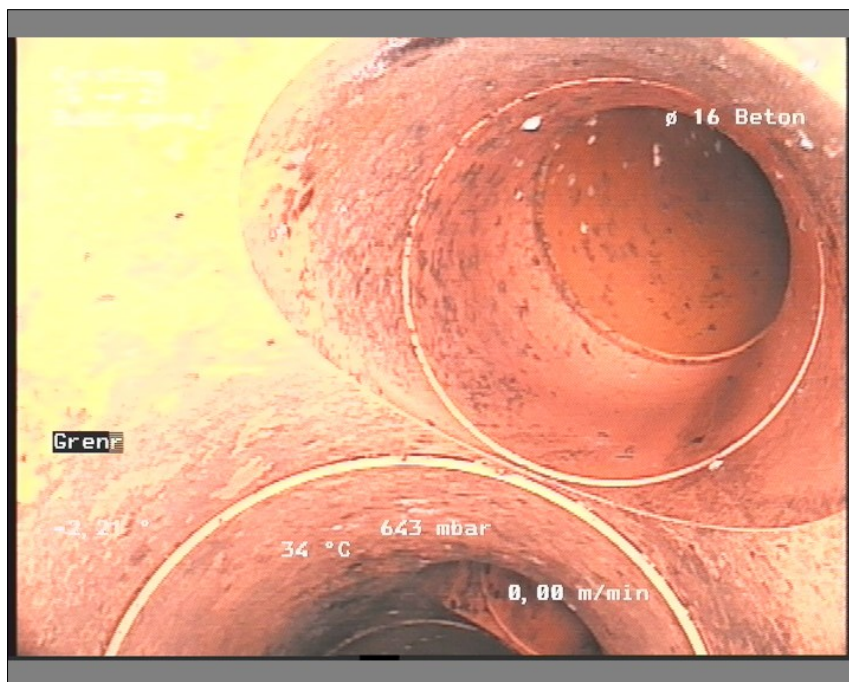


Foto: 15-2113365118-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:25  
24,83m, Grenrør klasse 0, urref 3

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**20**

Sektions navn:  
**15-21-1**

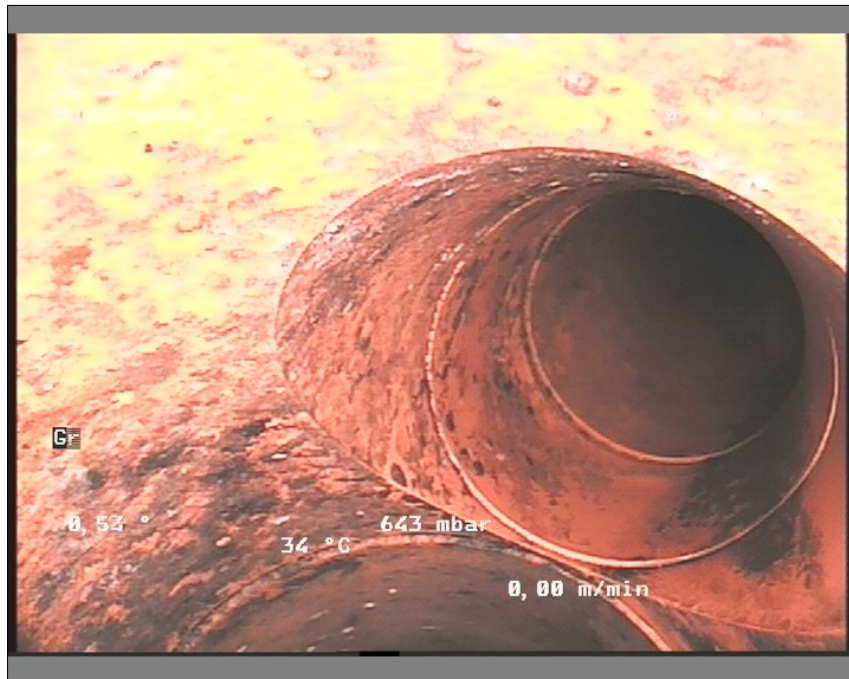


Foto: 15-2113370819-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:35  
25,01m, Grenrør klasse 0, urref 3

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 31-05-2018					Rapp. nr. : --29-05-18						
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse					Media-ID : De Engelske _0					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma :						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvej					Operatør : Marc C.						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:02		0,00	ø160	S	Plast	S			0																Start I br 21	
00:01:01		0,00	150		Beton													OK					M	D		
00:00:18		0,34								OB										S1	01 - 12					
00:00:35		1,46									FS												F			
00:01:01	21_5A	6,10																GR				03				
00:01:01	21_6A	6,49																GR				03				
00:01:01		11,92	160		Plast													OK					D	M		
00:01:01	21_8A	13,49																GR				03				
00:01:01	21_9A	13,49									FS												F			
00:01:01	21_10	13,49																GR				03				
00:02:13	21_11	14,37	160		Beton															OK			D	M		
00:03:50	21_12	19,66	ø160		Plast															OK			M	D		
00:03:53		19,66							10																	
00:04:01	21_14	19,99																GR				03				
00:04:14	21_15	20,38									FS												Å			
00:04:19		20,47	150		Beton													OK					D	M		
00:05:07		25,62							0																	
00:05:18		26,20								OB										E1	01 - 12					
00:05:21		26,20									OB									S2	01 - 12					
00:05:35		26,54									OB									E2	01 - 12					
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Punkt								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 21				21a								
Filmfil : --29-05-18-21.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 31-05-2018	Rapp. nr. : --29-05-18																					
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Nej	Brug : I brug	Firma :																					
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Nej	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.																					
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2					
00:05:40		26,54	160		Plast													OK						D	M	
00:05:45		26,71							10																	
00:05:51	21_23	26,91										FS												Å		
00:06:01	21_24	27,33															GR								03	
00:06:13	21_25	27,41	150		Beton																	OK		M	D	
00:06:59		27,94							10																	, kan ikke komme igennem ok 3
						Rapporttype :		ID : 1	Startpunkt :		Slutpunkt :															
						Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd		Punkt														
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml						Fysisk Indeks :		Nummer :		br 21		21a														
Filmfil : --29-05-18-21.mp2						10		Sted/Gade :		Buddingevej		Adresse-ID :														
Bemærkning :																										

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**21**

Sektions navn:  
**br 21-21a-1**



Foto: br 21-21a1346295-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:01  
6,1m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: br 21-21a1346546-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:01  
6,49m, Grenrør klasse 0, urref 3

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**21**

Sektions navn:  
**br 21-21a-1**

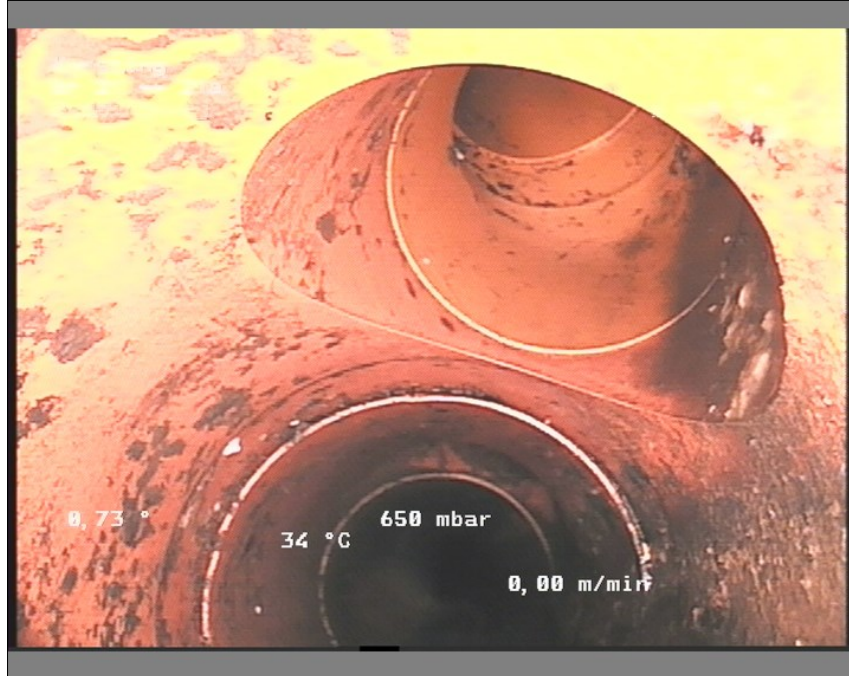


Foto: br 21-21a1349468-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:01  
13,49m, Grenrør klasse 0, urref 3

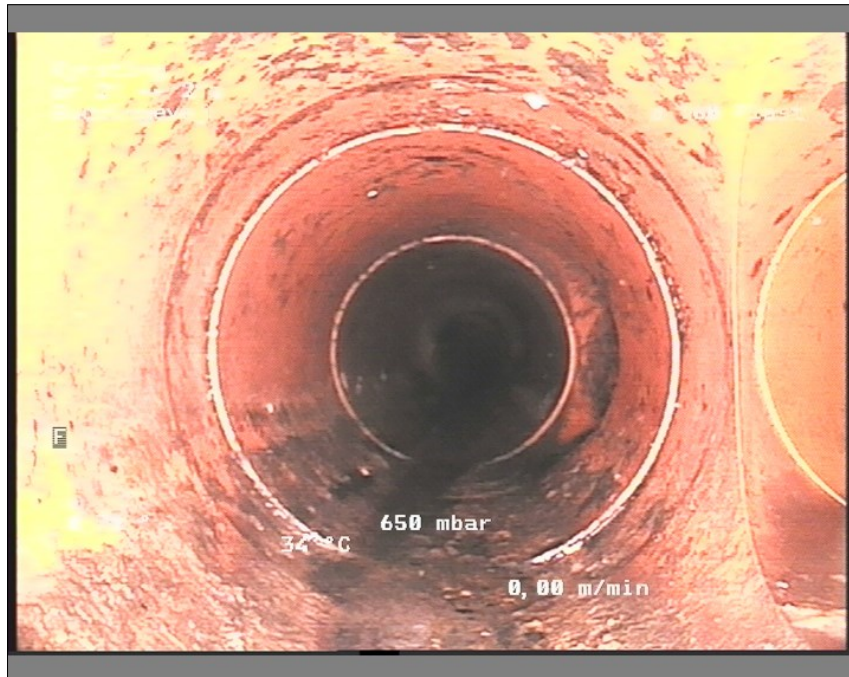


Foto: br 21-21a1350049-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:01  
13,49m, FS3, Forskudt samling



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

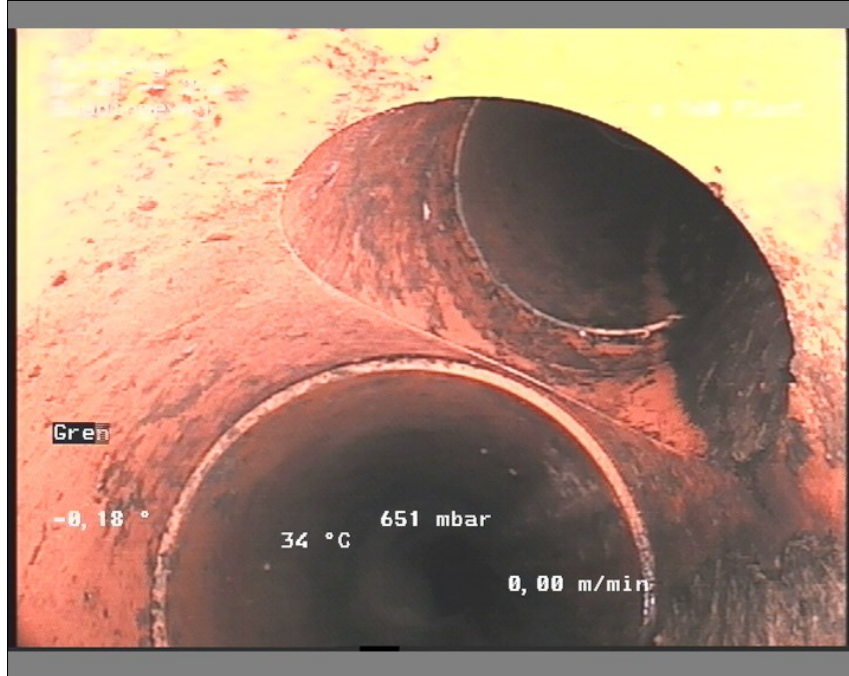
Tæller:  
**21**Sektions navn:  
**br 21-21a-1**

Foto: br 21-21a13510310-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:01  
13,49m, Grenrør klasse 0, urref 3

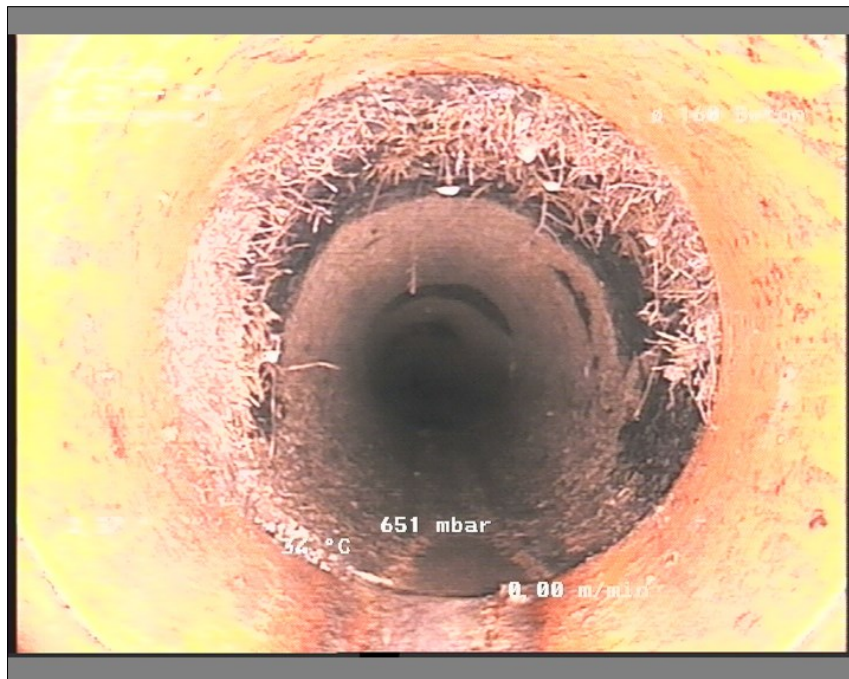


Foto: br 21-21a13543211-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:13  
14,36m, Konstruktionsændring klasse 3, Dimensionsændring, Materialeændring

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**21**Sektions navn:  
**br 21-21a-1**

Foto: br 21-21a13563712-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:03:50  
19,66m, Konstruktionsændring klasse 2, Materialeændring, Dimensionsændring

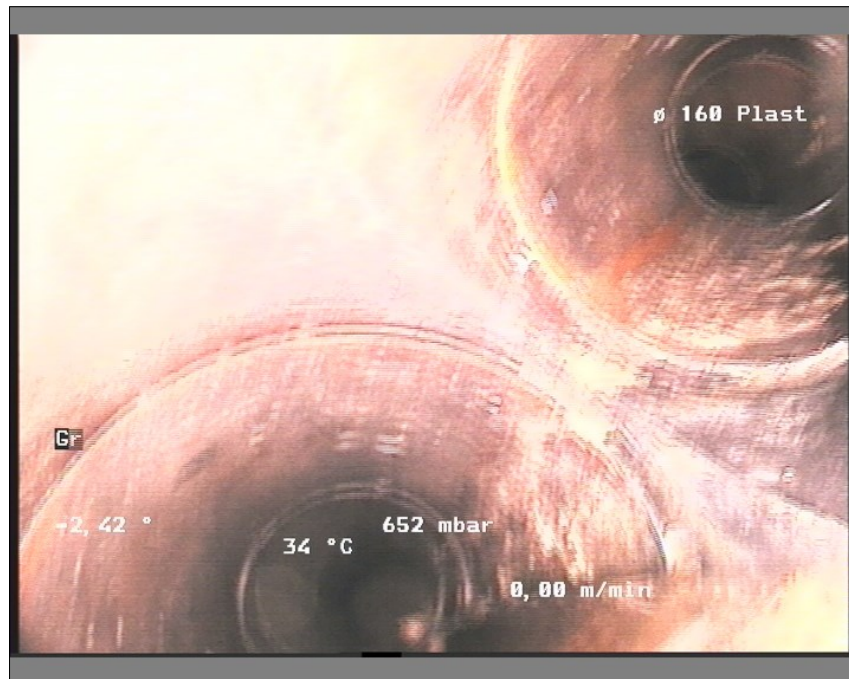


Foto: br 21-21a13570214-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:04:01  
19,99m, Grenrør klasse 0, urref 3

By

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**21**

Sektions navn:  
**br 21-21a-1**



Foto: br 21-21a13572615-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:04:14  
20,38m, FS4, Åben samling

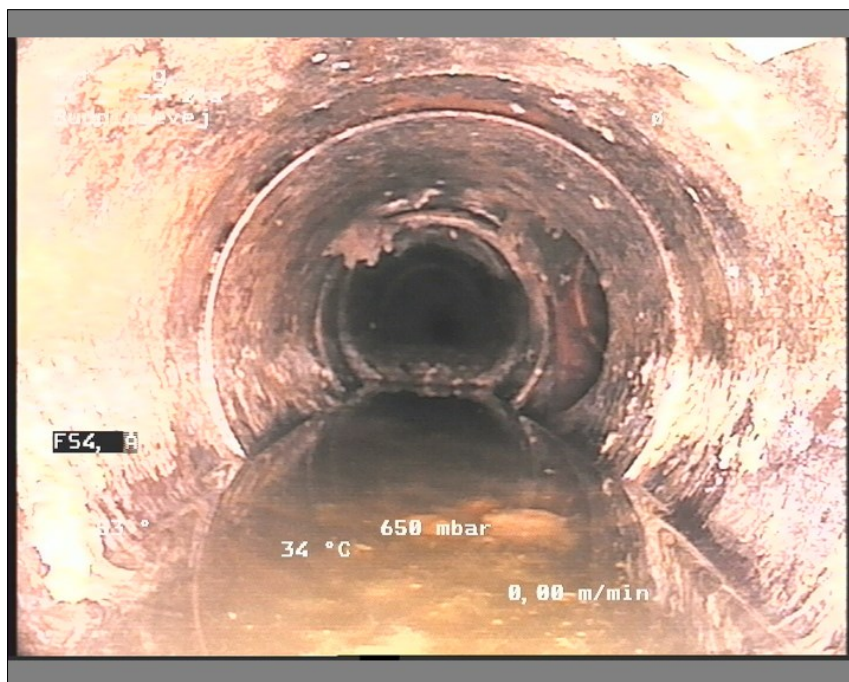


Foto: br 21-21a14001323-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:05:51  
26,91m, FS4, Åben samling

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**21**Sektions navn:  
**br 21-21a-1**

Foto: br 21-21a14003124-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:06:01  
27,33m, Grenrør klasse 0, urref 3

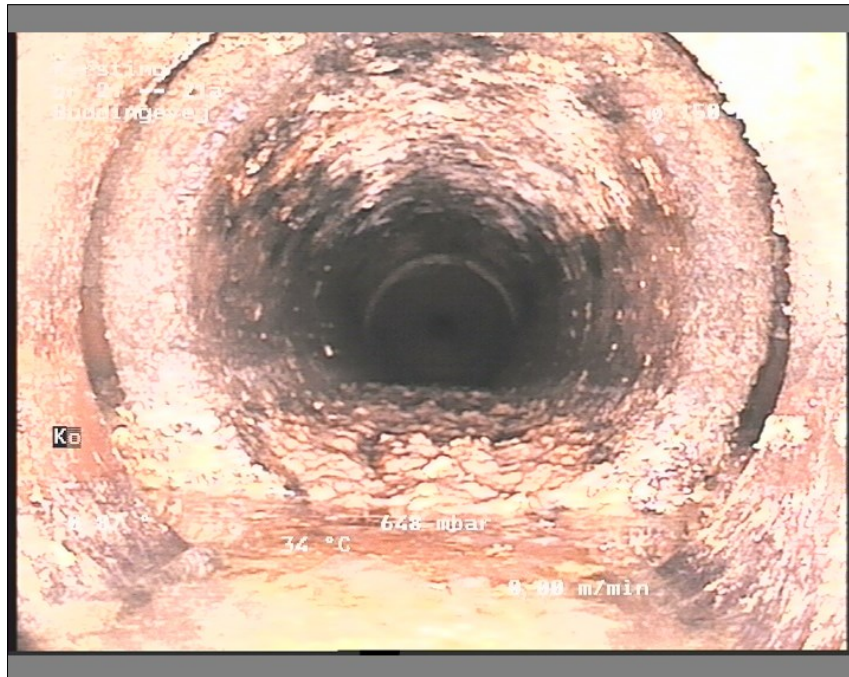


Foto: br 21-21a14010925-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:06:13  
27,41m, Konstruktionsændring klasse 4, Materialeændring, Dimensionsændring

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 01-06-2018		Rapp. nr. : br 14-br 13-29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Ja		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2				
00:00:03		0,00	ø150	S	Beton	S			0																Start I br 13	
00:00:15		0,00																			08 - 04	F				
00:02:01		0,22																		S1	05 - 07	S				
00:02:31		0,98																		E1	05 - 07	S				
00:02:32	22_5A	1,24																			05 - 07	H F				
00:02:44		1,24							0																Inspektion stop	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Punkt				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 13				br 14								
Filmfil : br 14-br 13-29-05-18-22.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>22</b>	Sektions navn: <b>br 14-br 13-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--



Foto: br 14-br 130834125-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:02:32  
1,24m, Aflejrning klasse 3, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer, Fastsiddende

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :	Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 01-06-2018	Rapp. nr. : --29-05-18
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse	Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Nej	Brug : I brug	Firma :
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast	Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Nej	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.

MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:03		0,00	ø100	S	Beton	S			0																	Start I br 13
00:00:58		2,54							10																	
00:01:10		3,45							50																	
00:01:32		3,82							100																	under vand
00:04:06		7,62																								Ledningen er fyldt med vand, hevet meget sand ud af den.
00:04:10		7,62							100																	Inspektion stop

	Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
	Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Punkt
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml	Fysisk Indeks :	Nummer :	br 13	pkt 13,1
Filmfil : --29-05-18-23.mp2	1,6	Sted/Gade :	Buddingevej	Adresse-ID :
Bemærkning :				

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 01-06-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	
		0,00	ø100	S	Beton	S			0																	Start I 14
		0,52												RØ										09 - 01	F	
		1,71							10																	
	24_4A	2,08																						02 - 09	S A	
		2,08							0																	Inspektion stop, skal have slamsuger med
										Rapporttype :		ID : 1	Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :				Brønd				Brønd						
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :				14				13						
Filmfil :										7,6		Sted/Gade :				Buddingevej				Adresse-ID :						
Bemærkning :																										



By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**24**

Sektions navn:  
**14-13-1**

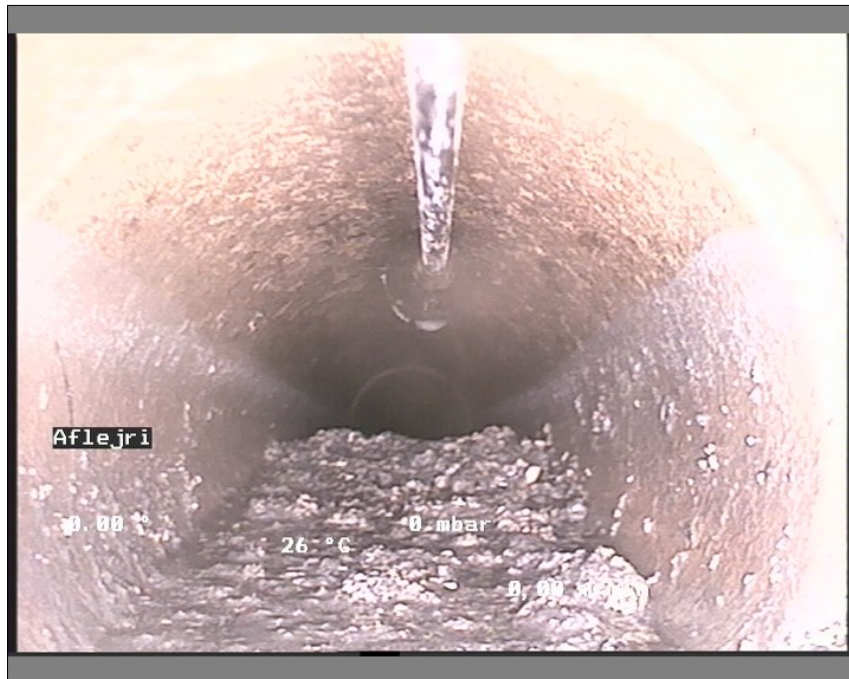


Foto: 14-130927424-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0  
2,08m, Aflejring klasse 3, fra urref 2 til urref 9, Sand/Grus, Aflejring af anden type

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 01-06-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:00		0,00	ø100	S	Beton	S			0																		Start I 23
00:00:18		0,00											FS													F	
00:00:49		0,63																								F	03 - 09
00:01:00		1,39											OB											S1		F	03 - 09
00:01:30	25_5A	2,97																								F	09
00:01:36		2,97											OB											E1		F	03 - 09
00:01:39	25_7A	2,97																						S2		F	01 - 12
00:01:56	25_8A	3,19																								F	03 - 09
	25_9A	3,19																								F	01 - 12
		3,19							0																		Inspektion stop
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		23				24									
Filmfil : --29-05-18-25.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**25**Sektions navn:  
**23-24-1**

Foto: 23-240953215-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:30  
2,97m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: 23-240953497-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:39  
2,97m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**25**

Sektions navn:  
**23-24-1**



Foto: 23-240954258-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:01:56  
3,19m, Aflejring klasse 3, fra urref 3 til urref 9, Hårde materialer

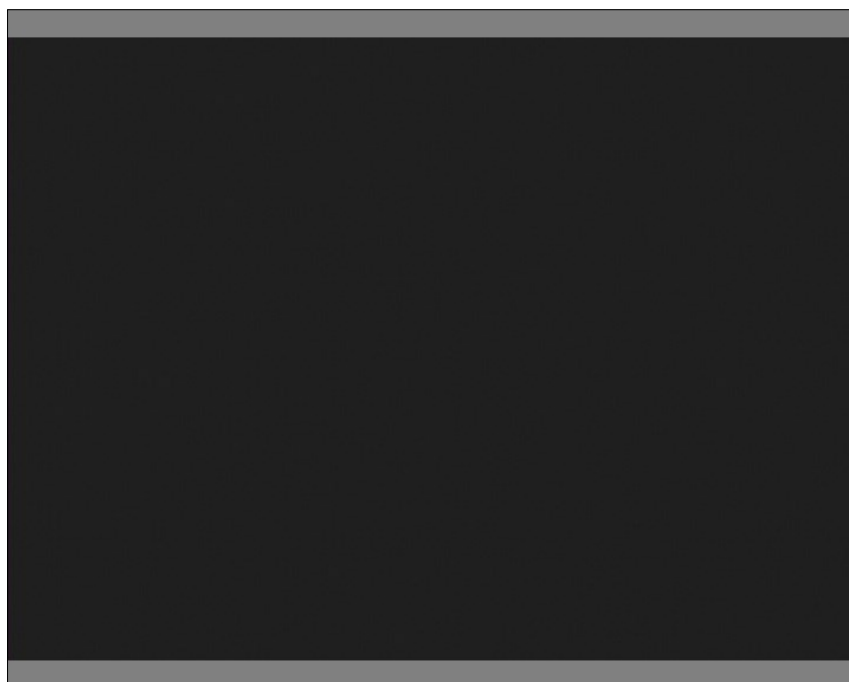


Foto: 23-240959569-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0  
3,19m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 01-06-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
		0,40	ø100	S	Beton	S			0	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	Start i br 23
		0,45																									meget sand i ledning,stop for spul
		0,49													AF								S1	05 - 07	S		
		1,77																									
		4,64													AF								E1	05 - 07	S		
	26_5A	4,64														AF								04 - 08	H S		
		4,64							10																		Inspektion stop
		4,64																									Muligt brud kl 12-4 rb 3
										Rapporttype :		ID : 1	Startpunkt :				Slutpunkt :										
										Stikledn. (fra Br.)		Type :	Brønd				Brønd										
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :	br 23				br 25										
Filmfil :										7,7		Sted/Gade :	Buddingevej				Adresse-ID :										
Bemærkning :																											

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**26**

Sektions navn:  
**br 23-br 25-1**



Foto: br 23-br 251027525-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0  
4,64m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Sand/Grus

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :	Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 01-06-2018	Rapp. nr. : 23-25-29-05-18
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse	Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Nej	Brug : I brug	Firma :
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast	Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Ja	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.

MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:04		0,00	ø150	S	Beton	S			0																Start   25	
00:00:12		0,00							FS															F		
00:00:37		0,01							FS															F		
00:00:46		0,35							10																	
00:00:57		1,22							30																	
00:01:30	27_6A	1,98																						03 - 09	P	
00:02:07		1,98							0																Inspektion stop, skal fjerne aflejringer	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	25	23
Filmfil : 23-25-29-05-18-27.mp2		7,6	Sted/Gade :	Buddingevej	Adresse-ID :
Bemærkning :					

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**27**

Sektions navn:  
**23-25-1**



Foto: 23-251057376-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:30  
1,98m, Aflejring klasse 3, fra urref 3 til urref 9, Papir/Fækalier



# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 01-06-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																		
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																		
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																		
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
		0,00	ø150	S	Beton	S			0																	Start I 25
00:00:00		2,07									FS													F		
00:00:34		2,27									FS													F		
00:01:02		3,38									FS													F		
00:01:28		3,89								FS														F		
00:01:59	28_6A	4,52															GR						03			
00:02:18		4,72							10																	
00:03:07		5,51									FS													F		
00:03:26	28_9A	6,66										FS												F		
00:04:10		8,87									FS													F		
00:04:48		10,63																								aflejring skubbesw foran kamera
00:05:49	28_12	11,96																					03 - 09	S		
00:06:23	28_13	12,48															GR						03		000	
00:07:09		14,64							10																	Inspektion stop, skal fjerne aflejringer
00:06:53		14,72																								sløret udsyn
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		25				26								
Filmfil :										8,3		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**28**Sektions navn:  
**25-26-1**

Foto: 25-261131376-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:59  
4,52m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: 25-261133239-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:03:26  
6,66m, FS3, Forskudt samling

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

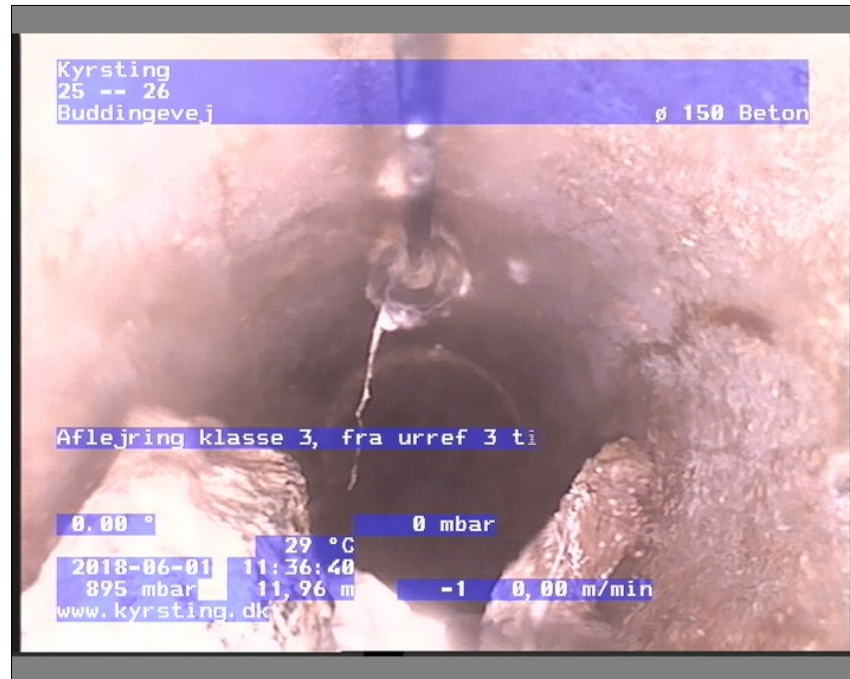
Tæller:  
**28**Sektions navn:  
**25-26-1**

Foto: 25-2611365712-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:05:49  
11,96m, Aflejring klasse 3, fra urref 3 til urref 9, Sand/Grus



Foto: 25-2611413313-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:23  
12,48m, Grenrør klasse 0, urref 3 / 000

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 01-06-2018	Rapp. nr. : br 7-br 27-29-05-18																					
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Nej	Brug : I brug	Firma :																					
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Ja	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.																					
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
00:00:03		0,00	ø150	S	Beton	S			0																Start I br 27	
00:00:11		0,00																		S1						
00:00:46		2,33																		S2			H			
00:01:08		4,06							20																	
00:01:42		5,22							0																	
00:01:47		5,23																		E2			H			
00:02:36	29_7A	7,10																								
00:02:45		7,26							20																	
00:03:31		9,58							0																	
00:03:52	29_10	10,32																								
00:04:46		13,51							0																	
00:05:02		14,96							30																	
00:05:22	29_13	15,47					9																			
00:09:23		15,56																		E1						
00:09:32	29_15	15,56																								
00:09:33		15,56							70																	
																							Inspektion stop			
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 27				br 7								
Filmfil : br 7-br 27-29-05-18-29.mp2										7,1		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>29</b>	Sektions navn: <b>br 7-br 27-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------

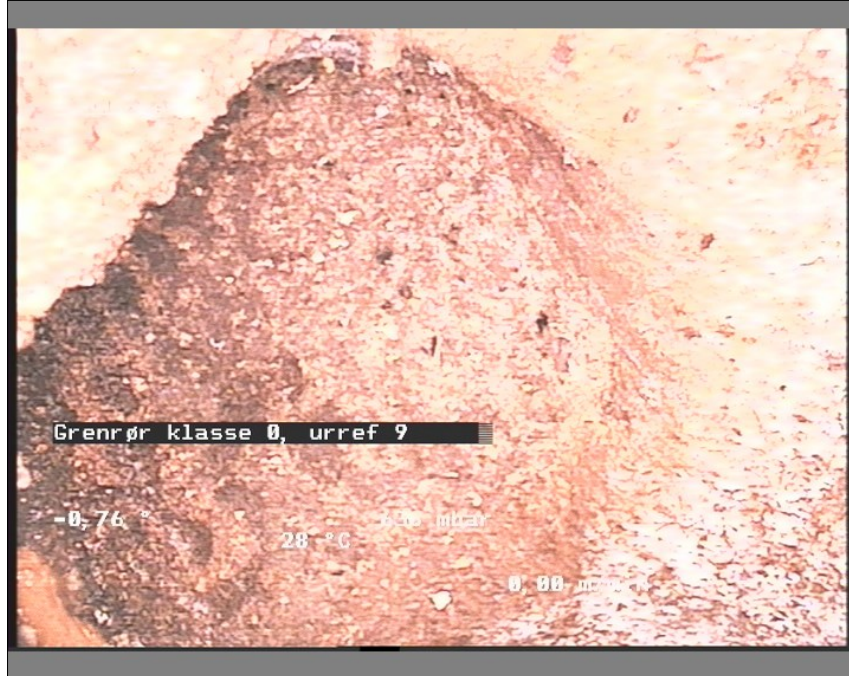


Foto: br 7-br 271238317-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:36  
7,1m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 7-br 2712402610-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:52  
10,32m, Grenrør klasse 0, urref 9

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>29</b>	Sektions navn: <b>br 7-br 27-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------------



Foto: br 7-br 2712421713-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:05:22  
15,47m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: br 7-br 2712471715-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:09:32  
15,56m, Aflejring klasse 3, fra urref 3 til urref 9, Hårde materialer

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 01-06-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:03		0,00	ø150	S	Beton	S			0																		Start I br 27
00:00:10		0,31								OB													S1	01 - 12			
00:00:57	30_3A	5,89																							03		
00:01:22	30_4A	6,58																							03		
00:01:30		6,60									FS															F	
00:01:46		8,14								OB													E1	01 - 12			
00:01:51		8,14									OB												S2	01 - 12			
00:02:32	30_8A	12,77																							03		
00:02:45	30_9A	13,39																							03		
00:02:56		13,47									FS															F	
00:03:24		15,80												RØ											07 - 08	F	
00:03:36		17,03								FS																F	
00:04:07	30_13	19,58																							03		
00:04:31	30_14	20,13																							03		
00:05:16		22,87									FS															Å	
00:06:04	30_16	27,61																							03		
00:06:04		30,34							10																		
00:06:04		33,28									OB													E2	01 - 12		
00:06:04		33,28							0																		Slut I br28
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		br 27				br28									
Filmfil : --29-05-18-30.mp2										6,5		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**30**Sektions navn:  
**br 27-br28-1**

Foto: br 27-br281307473-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:00:57  
5,89m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: br 27-br281308224-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:22  
6,58m, Grenrør klasse 0, urref 3



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**30**Sektions navn:  
**br 27-br28-1**

Foto: br 27-br281310088-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:32  
12,77m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: br 27-br281310289-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:02:45  
13,39m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**30**Sektions navn:  
**br 27-br28-1**Foto: br 27-br2813122413-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:07  
19,58m, Grenrør klasse 0, urref 3Foto: br 27-br2813125714-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:04:31  
20,13m, Grenrør klasse 0, urref 3

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**30**

Sektions navn:  
**br 27-br28-1**



Foto: br 27-br2813173216-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:06:04  
27,61m, Grenrør klasse 0, urref 3

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :				Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 01-06-2018				Rapp. nr. : 4-5-29-05-18										
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse				Media-ID : De Engelske _0				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma :										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvej				Operatør : Marc C.										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:04		0,00	ø150	S	Beton	S			0																Start   5	
00:00:12		0,00									FS													F		
00:00:15		0,00								OB									S1		01 - 12					
00:01:12	31_4A	6,18															GR					03				
00:01:15		6,18							30																	
00:01:33		6,53									FS													F		
00:01:44	31_7A	6,72															GR					03				
00:01:47		6,77							0																	
00:01:53		6,77								OB									E1		01 - 12					
00:01:57	31_10	6,77										OB							S2		01 - 12					
00:02:53		13,17							10																	
00:03:06	31_12	13,72															GR					03				
00:03:16		13,72							30																	
00:03:36	31_14	13,86										RB										10 - 04	B			
00:04:01	31_15	13,93															GR					03				
00:04:18		15,56							10																	
00:04:54		20,00							70																	
00:05:22		20,77	160		Plast												OK							M D		
00:05:25	31_19	20,77															GR					03				
00:05:39		21,41	150		Beton												OK							D M		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		5				4								
Filmfil : 4-5-29-05-18-31.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

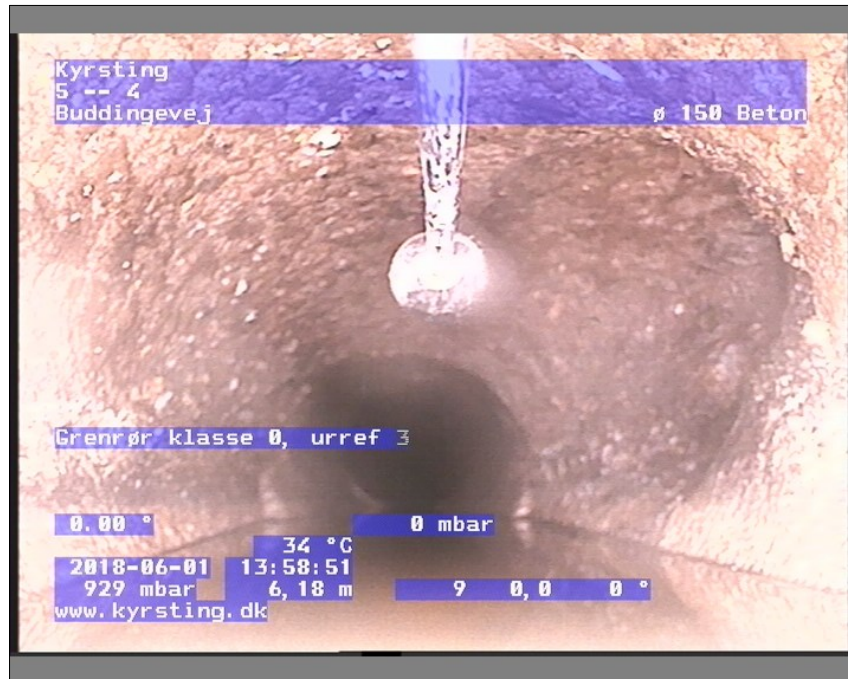
Tæller:  
**31**Sektions navn:  
**4-5-1**

Foto: 4-51359074-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:12  
 6,18m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: 4-51400027-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:44  
 6,72m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**31**Sektions navn:  
**4-5-1**

Foto: 4-514003710-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:01:57  
6,77m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start

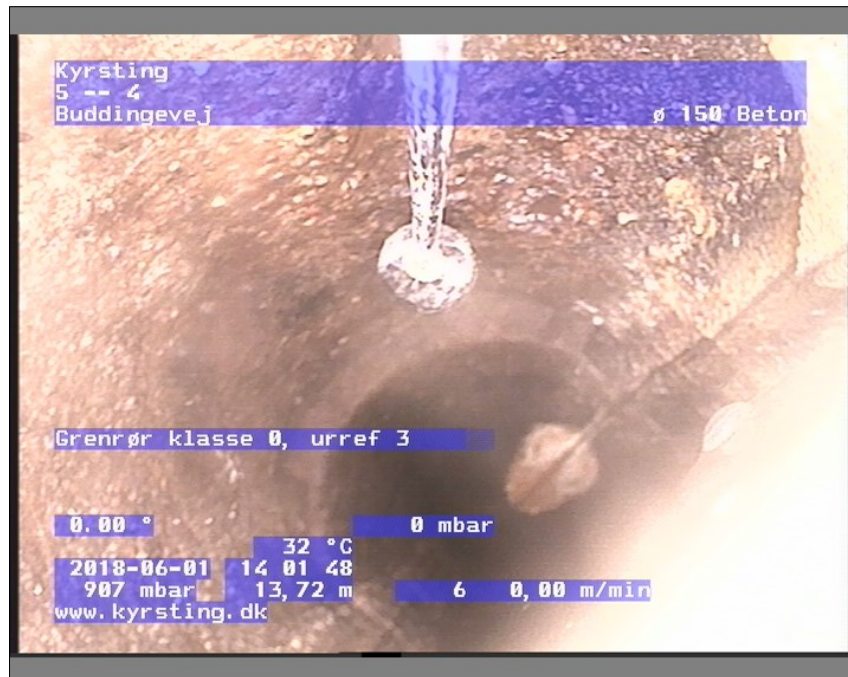


Foto: 4-514020412-29-05-18\_A.JPG, Medie #:: De Engelske \_0, 00:03:06  
13,72m, Grenrør klasse 0, urref 3

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

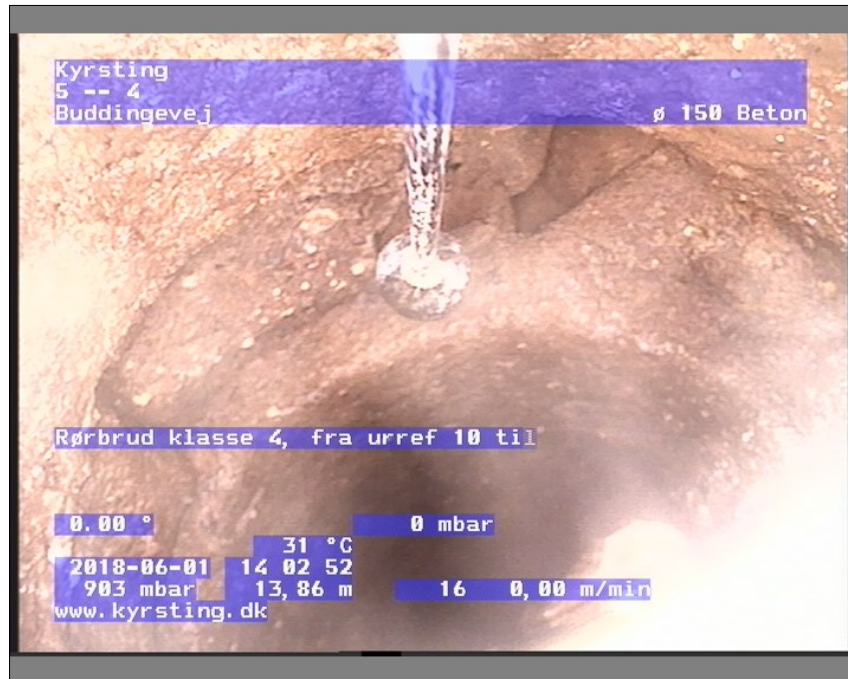
Tæller:  
**31**Sektions navn:  
**4-5-1**

Foto: 4-514030814-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:03:36  
13,86m, Rørbrud klasse 4, fra urref 10 til urref 4, Brud



Foto: 4-514034115-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:04:01  
13,93m, Grenrør klasse 0, urref 3



**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>31</b>	Sektions navn: <b>4-5-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--------------------------------

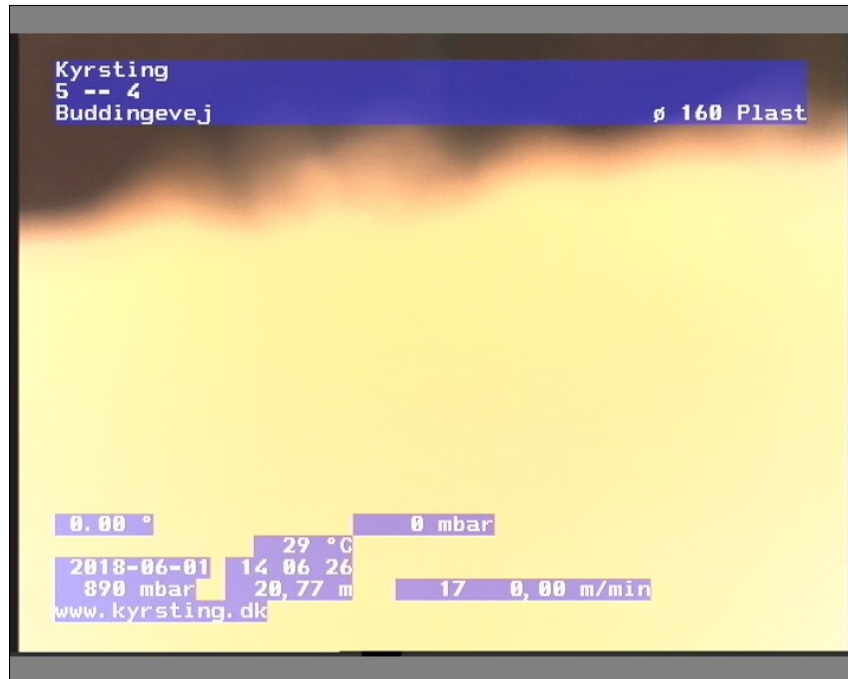


Foto: 4-514064219-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:05:25  
20,77m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: 4-514074821-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:06:02  
21,49m, Rørbrud klasse 3, fra urref 11 til urref 1, Brud

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENES TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>31</b>	Sektions navn: <b>4-5-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--------------------------------



Foto: 4-514092623-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0  
21,5m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 01-06-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Nej		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:03		0,00	ø150	S	Beton	S			10																		Start I 5
00:00:05		0,00										OB											S1	01 - 12			
00:01:24		5,96	160		Plast																				D	M	
00:01:35	32_4A	6,46																						09			
00:01:40		6,46							20																		
00:01:57	32_6A	7,11																						09			
00:02:13		8,12	150		Beton																				D	M	
00:02:49		11,34							0																		
00:03:26	32_9A	13,88																						09			
00:04:12	32_10	17,55																						09			
00:05:00	32_11	18,45																						09			
00:06:10		24,60										OB												E1	01 - 12		
00:06:14		24,60							0																		Slut I 22
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		5				22									
Filmfil : --29-05-18-32.mp2										6,7		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>32</b>	Sektions navn: <b>5-22-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 5-221421234-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:35  
6,46m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: 5-221422016-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:01:57  
7,11m, Grenrør klasse 0, urref 9

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>32</b>	Sektions navn: <b>5-22-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 5-221424059-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:03:26  
13,88m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: 5-2214250210-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:04:12  
17,55m, Grenrør klasse 0, urref 9

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>32</b>	Sektions navn: <b>5-22-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 5-2214260511-29-05-18\_A.JPG, Medie #.: De Engelske \_0, 00:05:00  
18,45m, Grenrør klasse 0, urref 9

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 03-07-2018					Rapp. nr. : --29-05-18						
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse					Media-ID : De Engelske _0					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma :						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvej					Operatør : Marc C.						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
00:00:03		0,00	ø100	S	Beton	S			0																Start I 23 2 gang	
00:00:27		1,51																				09 - 03	F			
00:00:46	33_3A	3,69																				03				
00:00:49		3,69																				S1	01 - 12			
00:00:59	33_5A	4,00																				03 - 08	H F			
00:01:20		4,13							0																Inspektion stop, pga aflejring, som skal skæres ud	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		23 2 gang				24 2 gang								
Filmfil : --29-05-18-33.mp2										8,4		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**33**Sektions navn:  
**23 2 gang-24 2 gang-1**

Foto: 23 2 gang-24 2 gang1036293-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:00:46 3,69m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: 23 2 gang-24 2 gang1037195-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:00:59 4m, Aflejring klasse 4, fra urref 3 til urref 8, Hårde materialer, Fastsiddende



# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 03-07-2018		Rapp. nr. : 23 2 gang-25 2 gang-29-05-18																				
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Ja		Brug : I brug		Firma :																				
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																				
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER		
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2	
00:00:00		0,03	ø150	S	Beton	S			0																		Start I 23 2 gang	
00:00:16		0,32												AF									S1	05 - 07	H	F		
00:00:42		1,42												AF									E1	05 - 07	H	F		
00:00:50	34_4A	1,42											OB										S2	01 - 03				
00:00:57		2,29							10																			
00:01:29	34_6A	4,20													AF										05 - 08	H		
00:02:02	34_7A	4,54															GR								02			
00:02:22	34_8A	7,34											OB										E2	01 - 03				
00:02:55		7,34										OB												S3	01 - 12			
00:03:26	34_10	11,22															GR								02			
00:04:09		14,87							10																			
00:04:28		17,01												AF										S4	05 - 08	S		
00:04:41	34_13	18,21															GR								02			
00:05:28	34_14	25,11															GR								02		rødder i gr	
00:06:24		29,32												RØ												09 - 03	F	
00:10:45		31,00												AF										E4	05 - 08	S		
00:08:23		31,80										OB												E3	01 - 12			
00:08:26		31,80									OB													S5	01 - 12			
00:08:31	34_18	31,98													AF									S6	05 - 08	H		
00:09:01	34_19	33,83															GR								02			
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :										
										Stikledn. (fra Br.)		Type :				Brønd				Brønd								
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		23 2 gang				25 2 gang										
Filmfil : 23 2 gang-25 2 gang-29-05-18-34.mp2										10		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :										
Bemærkning :																												

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk	System : Fælles	Dato : 03-07-2018	Rapp. nr. : 23 2 gang-25 2 gang-29-05-18																						
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0	Spulet før : Ja	Brug : I brug	Firma :																						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera	Medstrøms : Nej	Vejrlig : Tørvej	Operatør : Marc C.																						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:09:46	34_20	34,57																					E6	05 - 08	H		
00:09:58		35,73							FS																F		
00:10:08		37,41											RØ												12 - 04	F	
00:10:34		41,92							OB														E5	01 - 12			
00:11:22	34_25	42,20										OB											S7	01 - 12			
00:11:29	34_26	42,20															GR								02		
00:12:02	34_27	48,51																					S8	04 - 08	H		
00:12:17	34_28	50,16																					E8	04 - 08	H		
00:12:25	34_29	50,16										OB											E7	01 - 12			
00:12:27	34_30	50,16										OB											S9	04 - 08			
00:12:42		51,34							0																		Slut I 25 2 gang
										Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :				Slutpunkt :											
										Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd				Brønd											
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :	Nummer : 23 2 gang				25 2 gang												
Filmfil : 23 2 gang-25 2 gang-29-05-18-34.mp2										10	Sted/Gade : Buddingevej				Adresse-ID :												
Bemærkning :																											

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>34</b>	Sektions navn: <b>23 2 gang-25 2 gang-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--

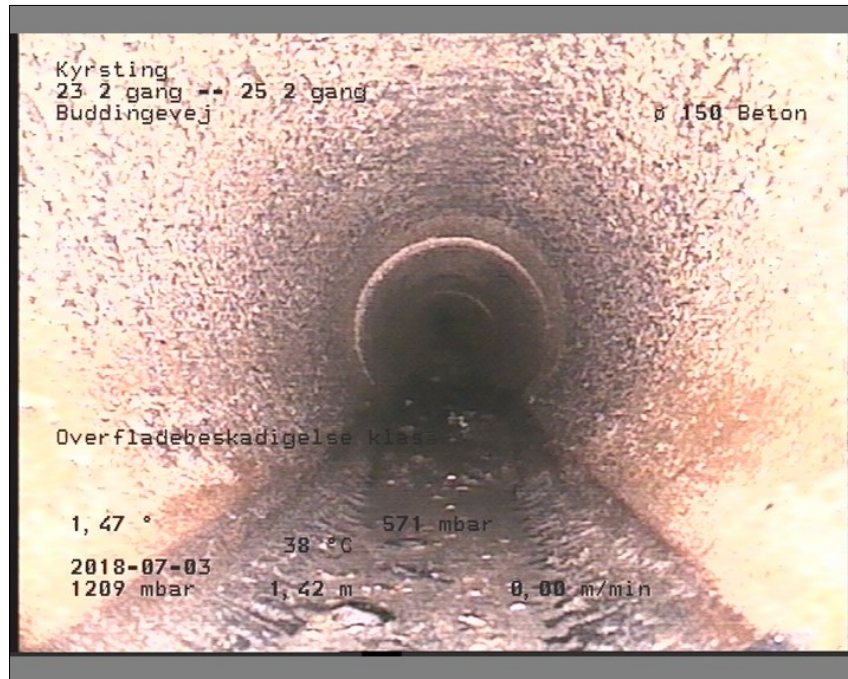


Foto: 23 2 gang-25 2 gang0859034-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:00:50  
1,42m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 3, Start

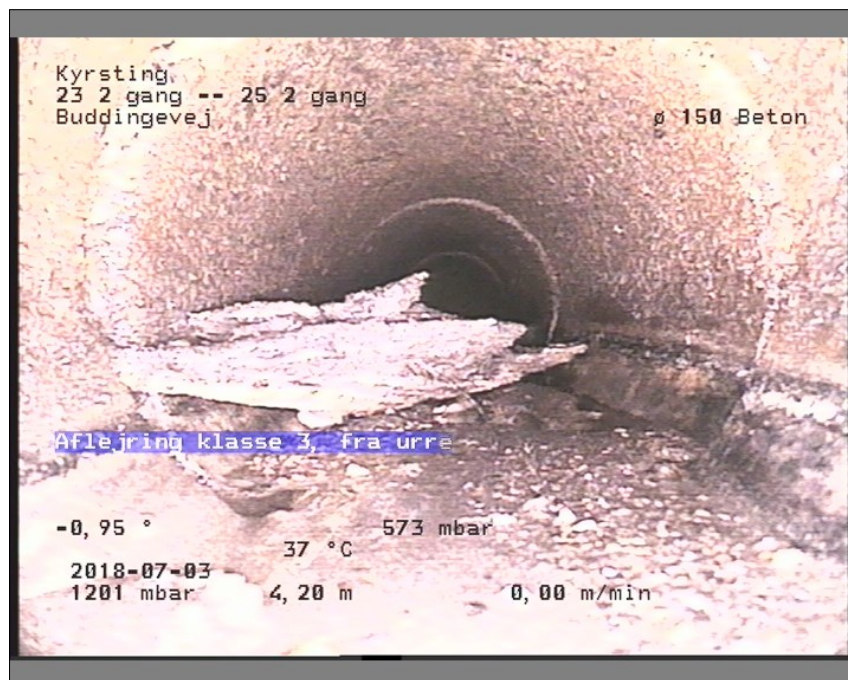


Foto: 23 2 gang-25 2 gang0900026-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:01:29  
4,2m, Aflejring klasse 3, fra urref 5 til urref 8, Hårde materialer

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**34**Sektions navn:  
**23 2 gang-25 2 gang-1**

Foto: 23 2 gang-25 2 gang0923597-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:02:02  
4,54m, Grenrør klasse 0, urref 2

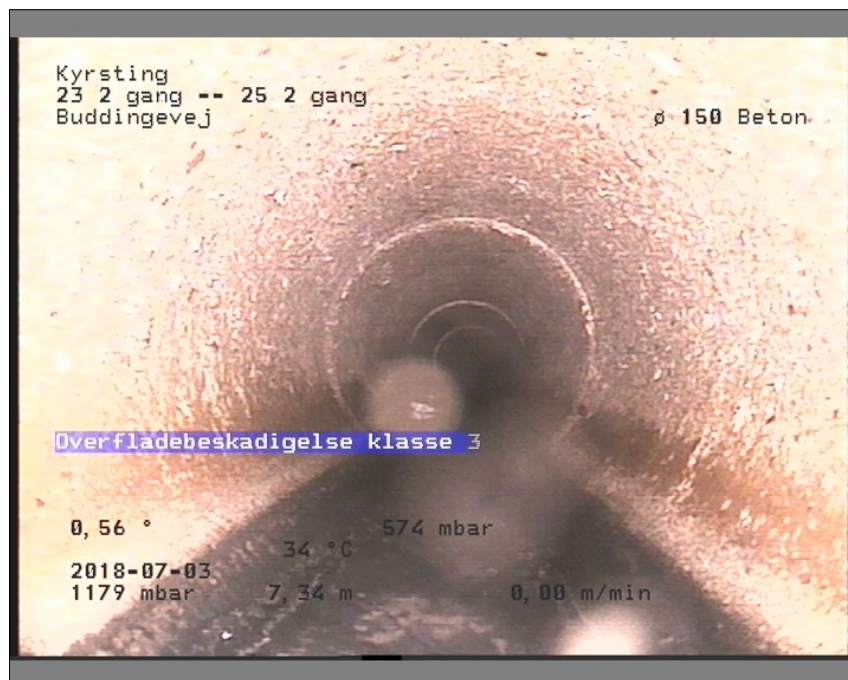




Foto: 23 2 gang-25 2 gang0924288-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:02:22  
7,34m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 03, Stop

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

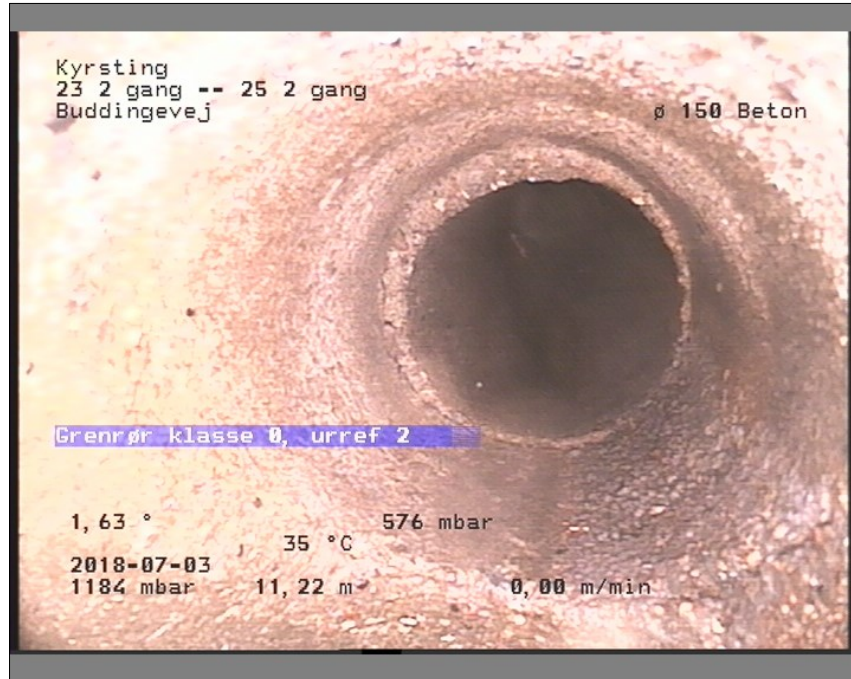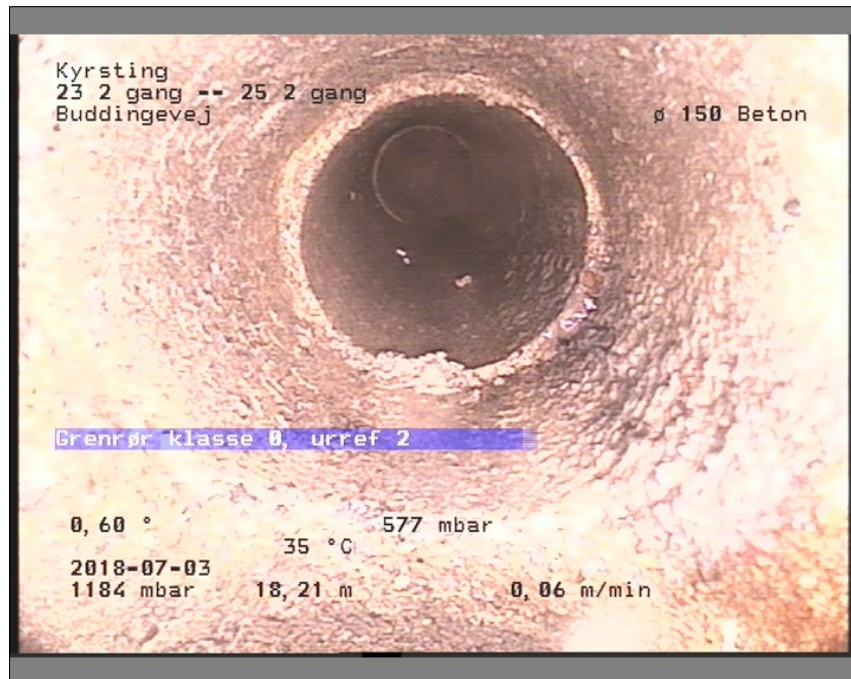Tæller:  
**34**Sektions navn:  
**23 2 gang-25 2 gang-1**Foto: 23 2 gang-25 2 gang09260410-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:03:26  
11,22m, Grenrør klasse 0, urref 2Foto: 23 2 gang-25 2 gang09275813-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:04:41  
18,21m, Grenrør klasse 0, urref 2

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>34</b>	Sektions navn: <b>23 2 gang-25 2 gang-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--



Foto: 23 2 gang-25 2 gang09291714-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:05:28  
25,11m, Grenrør klasse 0, urref 2 / rødder i gr

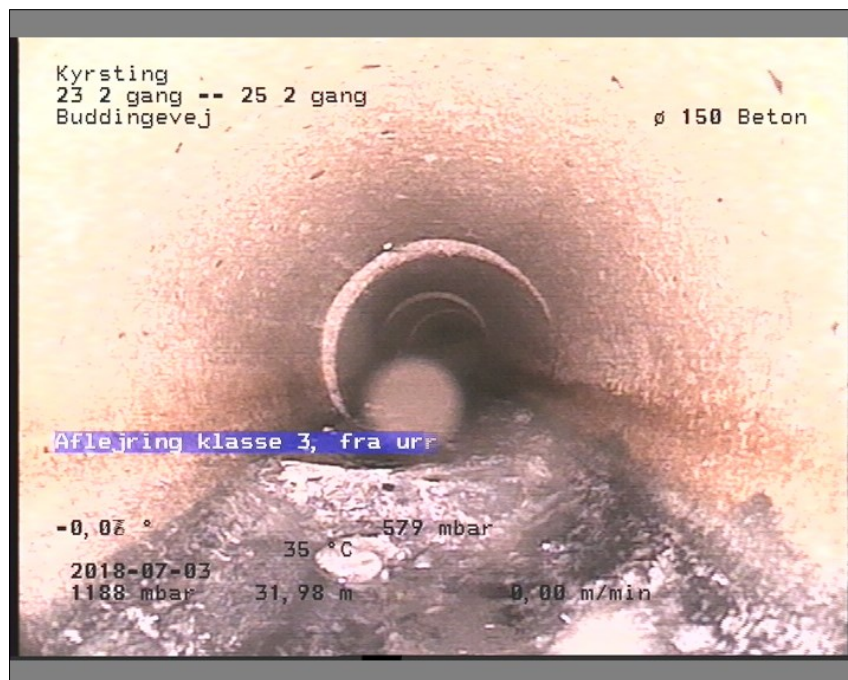


Foto: 23 2 gang-25 2 gang09332618-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:08:31  
31,98m, Aflejrning klasse 3, fra urref 5 til urref 8, Hårde materialer, Start

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:	Gade: <b>Buddingevej</b>	Dato:	Tæller: <b>34</b>	Sektions navn: <b>23 2 gang-25 2 gang-1</b>
-----	-----------------------------	-------	----------------------	--

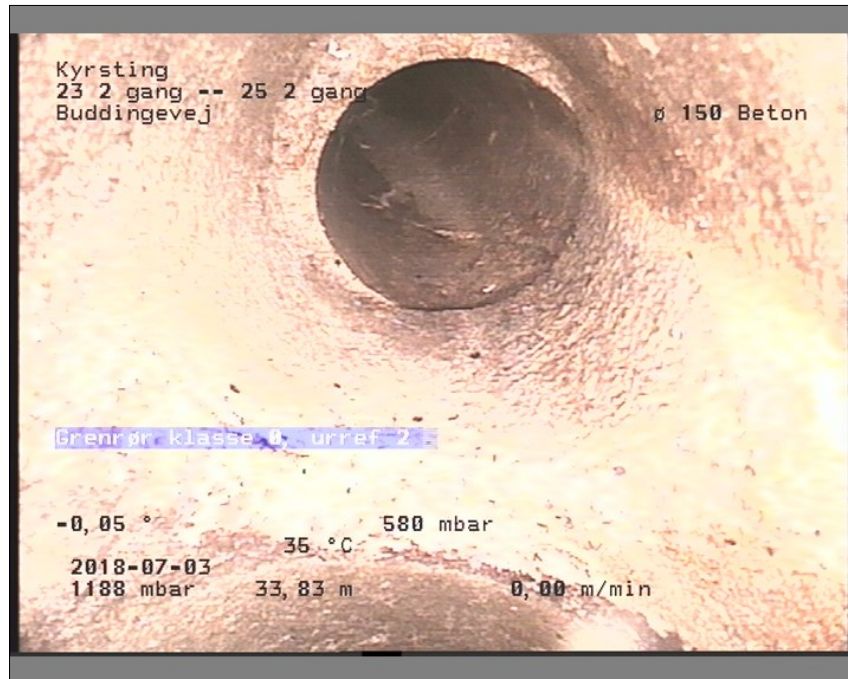


Foto: 23 2 gang-25 2 gang09340519-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:09:01  
33,83m, Grenrør klasse 0, urref 2



Foto: 23 2 gang-25 2 gang09350220-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:09:46  
34,57m, Aflejrings klasse 3, fra urref 05 til urref 08, Hårde materialer, Stop

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**34**Sektions navn:  
**23 2 gang-25 2 gang-1**

Foto: 23 2 gang-25 2 gang09374525-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_, 00:11:22  
42,2m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 1 til urref 12, Start

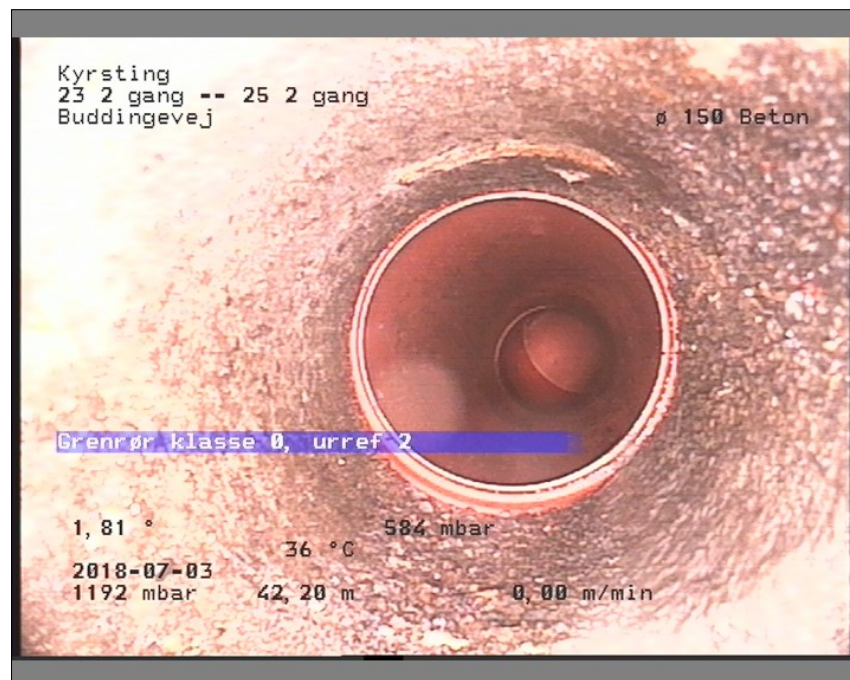


Foto: 23 2 gang-25 2 gang09380126-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_, 00:11:29  
42,2m, Grenrør klasse 0, urref 2



## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

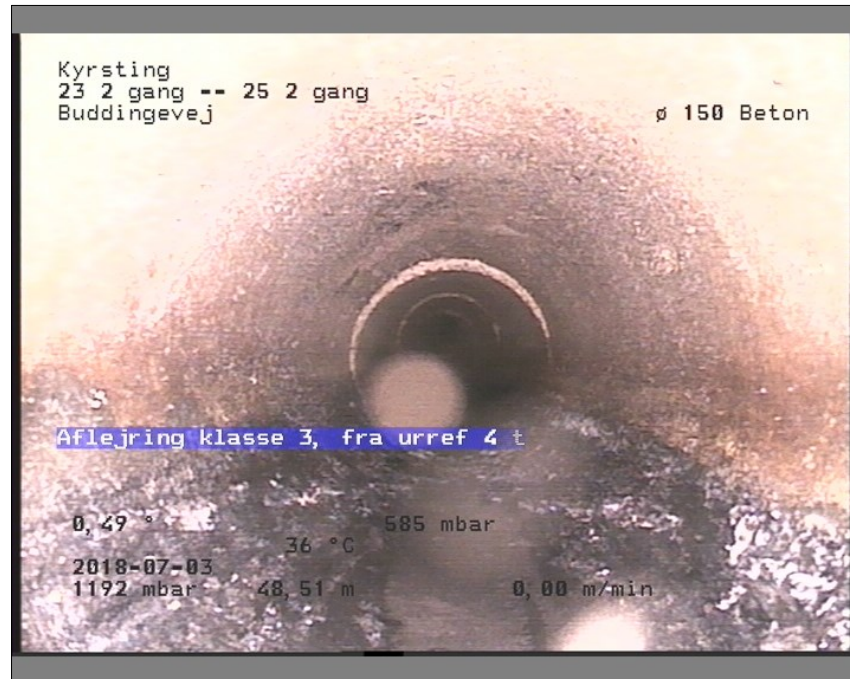
Tæller:  
**34**Sektions navn:  
**23 2 gang-25 2 gang-1**

Foto: 23 2 gang-25 2 gang09385227-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:12:02 48,51m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Hårde materialer, Start



Foto: 23 2 gang-25 2 gang09392128-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:12:17 50,16m, Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Hårde materialer, Stop

**Inspektions Fotos / Inspektion: af**

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**34**Sektions navn:  
**23 2 gang-25 2 gang-1**

Foto: 23 2 gang-25 2 gang09411629-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:12:25 50,16m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Stop



Foto: 23 2 gang-25 2 gang09413930-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0, 00:12:27 50,16m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Start

# KYRSTING


**KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET**

Kundenavn :		Media : Harddisk		System : Fælles		Dato : 03-07-2018		Rapp. nr. : --29-05-18																			
Sagsnavn : De Engelske rækkehuse		Media-ID : De Engelske _0		Spulet før : Ja		Brug : I brug		Firma :																			
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast		Insp.metode : Drejbart kamera		Medstrøms : Nej		Vejrlig : Tørvej		Operatør : Marc C.																			
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
		0,00	ø100	S	Beton	S			0																		Start   25 2 gang
		0,82								OB													S1	01 - 12			
		0,82								FS													S2		F		
	35_4A	1,77												AF									S3	05 - 07	H		
		2,55												AF									E3	05 - 07	H		
		2,55								OB													E1	01 - 12			
		2,55								FS													E2		F		
		2,55							0																		Inspektion stop, pga aflejring
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : De Engelske rækkehuse_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		25 2 gang				26 2 gang									
Filmfil :										5,5		Sted/Gade :		Buddingevej				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

By

# KYRSTING

**KTVI** KLOAKMESTRENS TV INSPEKTION  
CERTIFICERET - KONTROLLERET

Tel:  
Fax:  
Email:

## Inspektions Fotos / Inspektion: af

By:

Gade:  
**Buddingevej**

Dato:

Tæller:  
**35**

Sektions navn:  
**25 2 gang-26 2 gang-1**

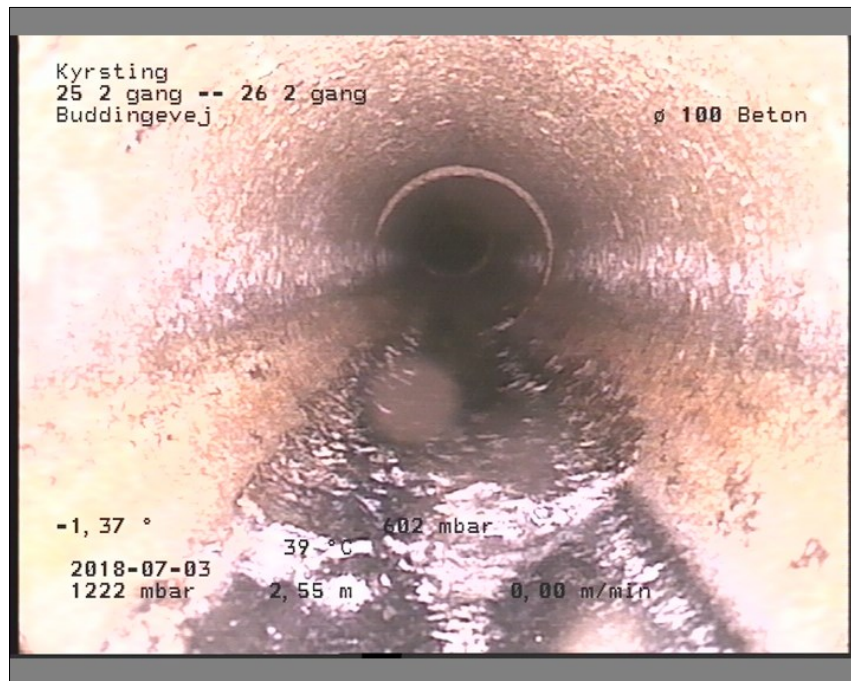


Foto: 25 2 gang-26 2 gang1006054-29-05-18\_A.JPG, Medie #: De Engelske \_0  
1,77m, Aflejring klasse 1, fra urref 5 til urref 7, Hårde materialer, Start